

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสลงสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตแก้วขาง

สิทธินันท์ แก้วเจริญ

31 ส.ค. 2559

365505

TH 0024531

งานนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตุลาคม 2555

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่งานนิพนธ์ ได้พิจารณา
งานนิพนธ์ของ สิทธินันท์ แก้วเจริญ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยนรภพ ได้

อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(ดร. จักรวาล คุณฑิติกล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่งานนิพนธ์

ประธาน

(ดร. จักรวาล คุณฑิติกล)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาร ลิลากุล)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ สมศรีกาญจนคุณ)

รองบดีคณะกรรมการศาสตร์

(ดร. อามานต์ ตีพัฒนา)

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๕

ประกาศคุณูปการ

งานนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร. จักรวาล คุณะดิลก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาให้คำปรึกษาและนำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่คำศรีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาร ลิตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรวัฒน์ สมศิริกัญจนคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่กรุณาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำแก้ไขครึ่งเมื่อ
ที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณชาญชัย พรมธรรมรร
ผู้จัดการแผนก ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน บริษัท ชูมิโต ไม่ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ทำให้งานนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้
ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อชินกร คุณแม่รัตนารณ์ แก้วเจริญ และน้องๆ ทุกคนที่ให้
กำลังใจ และสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา

คุณค่าและประโยชน์ของงานนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นกตัญญูตัวเดียว
บุพการี บุพาราจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา
และประสบความสำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

สิทธินันท์ แก้วเจริญ

53920850: สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ; วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

คำสำคัญ: ปรับปรุงคุณภาพ/กระบวนการผลิตแก้มยาง/ดีเอ็มเอไอซี

สิทธินันท์ แก้วเจริญ: การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตแก้มยาง

(A QUALITY IMPROVEMENT IN TIRE'S SIDE WALL PROCESS). อาจารย์ผู้ควบคุม

งานนิพนธ์: ดร. จักรวาล คุณฑิดิก, Ph.D., 95 หน้า ปี พ.ศ. 2555.

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตแก้มยางในการผลิตยาง รถยนต์ การศึกษาข้อมูลการผลิตบ่งชี้ว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการสูงกว่ามาตรฐาน คุณภาพที่กำหนด งานวิจัยนี้ได้นำหลักการดีเอ็มเอไอซีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพ ประกอบด้วยการนิยามปัญหา (Define) การวัด (Measure) การวิเคราะห์ (Analyze) การปรับปรุง (Improve) และการควบคุม (Control) ขั้นตอน Define พบว่าลักษณะของเสียที่มีการเกิดมากที่สุด มีอยู่ 3 ปัญหาด้วยกัน คือ งานเหลือจากการผลิต, ขนาดแก้มยาง และขอบแก้มยางระหว่าง ต่อกัน ทำการใช้ การวิเคราะห์ระบบการวัดและประเมินสถานะปัจจุบันของปัญหาในขั้นตอน Measure พบว่า ระบบการวัดมีความสามารถในการดับที่ยอมรับได้โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยของข้อกำหนด เชิง precise (Precision-to-Tolerance Ratio) เท่ากับ 11.83% และระดับคุณภาพชิกมากของปัญหาของเสีย จากการนิยามและการผลิตเท่ากับ 3.37 ปัญหานาทแก้มยางเท่ากับ 3.59 และปัญหาของแก้มยาง ระหว่างเท่ากับ 3.67 จากนั้นแผนผังแสดงเหตุและผล (Causes and Effect Diagram) กับการวิเคราะห์ ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ถูกนำมาใช้ในขั้นตอน Analyze ทำให้สามารถหาสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยางได้ 9 สาเหตุ จึงทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตแก้มยางในขั้นตอน Improve การปรับปรุงกระบวนการใช้การ เพิ่มเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจจับความผิดปกติในกระบวนการ และการอบรมพนักงานเพื่อชี้แจง ให้เห็นถึงผลกระทบจากการผลิตของเสีย และขั้นตอน Control การควบคุมจะอาศัยเอกสาร การปฏิบัติงาน และเอกสารแนะนำการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ ถูกนำไปใช้ที่ สถานีงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด

ผลจากการวิจัยพบว่าปัญหาด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตแก้มยางลดลง ปริมาณของเสียลดลงจากเดิม 6.62 ppm เหลือ 3.97 ppm และระดับคุณภาพชิกมากของปัญหาคุณภาพงานเหลือ จากการผลิต ขนาดแก้มยาง และขอบแก้มยางระหว่าง สูงขึ้นเป็น 3.45, 3.78 และ 3.96 ตามลำดับ

53920850: MAJOR: INDUSTRIAL ENGINEERING; M.Eng.
(INDUSTRIAL ENGINEERING)

KEYWORDS: QUALITY IMPROVEMENT/ SIDE WALL PROCESS/ DMAIC

SITTINAN KAEWCHAROEN: A QUALITY IMPROVEMENT IN TIRE'S SIDE WALL PROCESS. ADVISOR: JAKRAWARN KUNADILOK, Ph.D., 95 P. 2012.

This research aims to improve the quality of a side wall manufacturing process in automobile tire production. According to the production data, the number of nonconforming product in the side wall process was exceeded the company quality standard. The DMAIC concept was applied to solve the quality problems. It consists of five phases; Define, Measure, Analysis, Improve, and Control. In Define phase, three quality problems including over production, side wall dimension and indented edge were chosen based on their frequencies of occurrence. Measurement system analysis and process capability study were applied in Measure phase to determine the current quality levels of the problems. The result from Measurement system analysis showed that the measurement system has been acceptable to evaluate quality of the side wall since the Precision-to-Tolerance Ratio was 11.83%. The sigma quality levels of current production were 3.37, 3.59 and 3.67 for over production, side wall dimension and indented edge, respectively. The Causes and Effect diagram and the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) were used in Analyze phase to determine possible causes of the quality problems. The results from this phase revealed that there were nine major causes resulting in the quality problems of the side wall process. In Improve phase, an assignable monitoring tool was designed and used for defect detection and operator training programs corresponding to the effects of producing nonconforming product were performed. In Control phase, work instruction and guideline documents were developed and placed in their corresponding workstation to help operators to perform their jobs appropriately.

The result of this research revealed that quality problems in side wall manufacturing process were reduced. The defect rate in Parts per Million (PPM) was reduced from 6.62 PPM to 3.97 PPM. The sigma quality levels for over production, side wall dimension, and indented edge were increased to 3.45, 3.78, and 3.96, respectively.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๖
สารบัญ	๗
สารบัญตาราง	๙
สารบัญภาพ	๑๐
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ในการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	3
ขอบเขตของการวิจัย	3
แผนการดำเนินงาน	3
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	34
3 วิธีการดำเนินการวิจัย	37
วิธีการดำเนินงาน	37
ศึกษาการทำงานของกระบวนการผลิตแก้มยาง (Side Wall)	39
การดำเนินงาน	42
4 ผลการศึกษาวิจัย	64
ผลการวิจัย	64
5 อภิปรายและสรุปผล	81
อภิปรายผลการวิจัย	81
สรุปผลการวิจัย	81
ข้อเสนอแนะ	83
บรรณานุกรม	84
ภาคผนวก	86

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ภาคผนวก ก	87
ภาคผนวก ข	90
ประวัติย่อของผู้วิจัย	95

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 แผนการดำเนินงาน	4
2-1 ของเสียที่เกิดขึ้นของแต่ละขอบเขตคุณสมบัติ	8
2-2 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ	19
2-3 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลโอกาสการเกิดขึ้นของข้อบกพร่อง	22
2-4 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบควบคุม	23
2-5 สาเหตุของความผันแปรในการวัดค่าเวเครื่องมือเชิงกล	28
3-1 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตแก้มย่าง	44
3-2 ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดของแต่ละสาเหตุ	51
3-3 เปรียบเทียบความสามารถของพนักงานในการวัดความกว้างของแก้มย่าง	52
3-4 ค่าพิสัยที่เกิดจากการวัดของพนักงาน	53
3-5 การคำนวณค่าความผันแปรของกระบวนการ	54
3-6 สภาพปัจจุบันของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ	55
3-7 วิเคราะห์สาเหตุงานเหลือจากการผลิต	57
3-8 วิเคราะห์สาเหตุแก้มย่างไม่ได้ Spec	58
3-9 วิเคราะห์สาเหตุของแก้มย่างแห้ง	59
3-10 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีงานเหลือจากการผลิต	60
3-11 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีแก้มย่างไม่ได้ Spec	61
3-12 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีของแก้มย่างแห้ง	63
4-1 กรณีที่ภายนอกน่วงงานสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้เอง	65
4-2 กรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกระบวนการผลิตแก้มย่าง	66
4-3 แนวทางการแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มย่าง	67
4-4 ข้อมูลถักณาของเสียหลังการแก้ไข	70
4-5 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง	70
4-6 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ (FMEA) และค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ก่อนและหลังการปรับปรุง	72
5-1 สาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มย่าง (Side Wall)	82
5-2 การเปลี่ยนแปลงของของเสียหลังการปรับปรุง	83

สารบัญภาพ

ภาคที่	หน้า
I-1 จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยางด้วยเดือนตุลาคมปีง	2
เดือนธันวาคม	
2-1 การกระจายตัวที่มีการแปรผันของกระบวนการ $\pm 1.5\sigma$	8
2-2 แผนผังก้างปลา	13
2-3 ระบบการวัดในรูปของกระบวนการ	25
2-4 ตัวแบบของความผันแปรจากระบบการวัด	27
2-5 รูปดักของเครื่องอึกซทรูคเดอร์	31
2-6 ช่องใส่ยางแบบต่าง ๆ	31
3-1 แผนการดำเนินการ	37
3-2 กระบวนการผลิตแก้มยางสีดำ	40
3-3 กระบวนการผลิตแก้มยางสีขาว	41
3-4 กระบวนการผลิตแก้มยาง	43
3-5 กล้องตรวจสอบความกว้างและแผ่นตรวจสอบความกว้าง	45
3-6 ตัวที่แนบมา กับคอมปาวด์	46
3-7 การ Free Extrude ยาง	47
3-8 การเตรียม Preformer และ Die Plate	47
3-9 การฝัน Die Plate ลงในใบ Lot Assurance	48
3-10 การตรวจสอบชิ้นงาน	49
3-11 แผนภูมิพาร์โต้แสดงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้มยาง	49
3-12 งานเหลือจากกระบวนการผลิต	50
3-13 แก้มยางไม่ได้ Spec	50
3-14 ขอบแก้มยางแห้ง	51
3-15 แผนผังเหตุและผลของปัญหางานเหลือจากการผลิต	56
3-16 แผนผังเหตุและผลของปัญหางานแก้มยางไม่ได้ Spec	58
3-17 แผนผังเหตุและผลของปัญหางานขอบแก้มยางแห้ง	59
3-18 แผนภูมิพาร์โต้แสดงข้อมูลร่องในการณ์งานเหลือจากการผลิต	61

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-19 แผนภูมิพาร์ ໂດີແສດງຄ່າດັບນີ້ນີ້ນໍາຄວາມເສີ່ງຂອງການສົ່ງເກີ່ມຍາງໄນ້ໄດ້ Spec.....	62
3-20 แผนภูมิพาร์ ໂດີແສດງຂໍອບພ່ອງໃນການສົ່ງຂອບເກີ່ມຍາງແຫວ່ງ.....	63
4-1 ເຄື່ອງຍິ່ງບາຮ໌ໂຄດຕົວຕົວໂນມັດ	68
4-2 ການອ່ານບາຮ໌ໂຄດ NG ແລະ OK ຂອງເຄື່ອງອ່ານບາຮ໌ໂຄດຕົວໂນມັດ	69
4-3 ແຜນຖຸມີແສດງການເປີຍບໍ່ທີ່ມີການກ່ອນແລ້ວກ່ອນການກ່ອນແລ້ວກ່ອນການປັບປຸງ	71
4-4 ເອກສາການປົງປັບຕົງກ່ອນການຕົດຕັ້ງເຄື່ອງອ່ານບາຮ໌ໂຄດແບນອັດໂນມັດ	74
4-5 ເອກສາການປົງປັບຕົງກ່ອນການກ່ອນການຕົດຕັ້ງເຄື່ອງອ່ານບາຮ໌ໂຄດແບນອັດໂນມັດ	75
4-6 ເອກສາການແນ່ນກ່ອນການປົງປັບຕົງກ່ອນການກ່ອນການປັບປຸງ	77
4-7 ວິທີການໃຊ້ເອກສາກັນທຶກ Lot Assurance ຂອງການຝັ້ນ Die Plate ແລະ Preformer	78
4-8 ເອກສາການແນ່ນກ່ອນການປົງປັບຕົງກ່ອນການກ່ອນການປັບປຸງ	79

บทที่ 1


บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่สำคัญของทุกสถานประกอบการ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สามารถชี้บ่งถึง ต้นทุนในการผลิต ราคาขาย ความปลอดภัย อาจรวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วย การได้มาซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นอาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การจัดหาและจัดซื้อวัสดุคุณภาพ ความทันสมัยของเครื่องมือเครื่องจักรในการออกแบบและการผลิต หรือกรรมวิธีในการผลิต ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ในกรณีศึกษานี้ได้ให้ความสนใจในการศึกษา และหาแนวทางการแก้ไข เพื่อลดของเสียซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

จากการศึกษาข้อมูลด้านกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง พบร่วมปัญหาด้านคุณภาพ ที่ทำให้เกิดเป็นของเสีย และเกิดการนำกลับมาผลิตใหม่ ในกระบวนการผลิตแก้มยางหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Side Wall ประกอบกับข้อต่อการผลิตในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุที่ส่งผล ให้ของเสียเกิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทางโรงงานต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการนำกลับมาใช้ใหม่จำนวนมาก เป็นการสร้างภาระให้ทั้งทางโรงงานและผู้ปฏิบัติงาน

การลดของเสียในกระบวนการผลิตและจากลูกค้าร้องเรียนต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลการผลิตสินค้าว่ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์สาเหตุของข้อมูลร่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตที่ไม่ดี หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นทำการแก้ไขข้อมูลร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต ให้ดีขึ้นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะส่งถึงมือลูกค้า ช่วยให้จำนวนของเสียที่ลูกค้าตรวจสอบและส่งคืนมายังกระบวนการผลิตลดลง ทำให้สามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและช่วยให้สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้ามากขึ้นด้วย ซึ่งงานวิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า ซิกซ์ ซิกมา ตามวิธีการของดีเย็มเอไอซีเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ ประกอบกับการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis หรือ FMEA) สถานะปริมาณการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต แก้มยางในปัจจุบันแสดงได้ดังภาพที่ 1-1

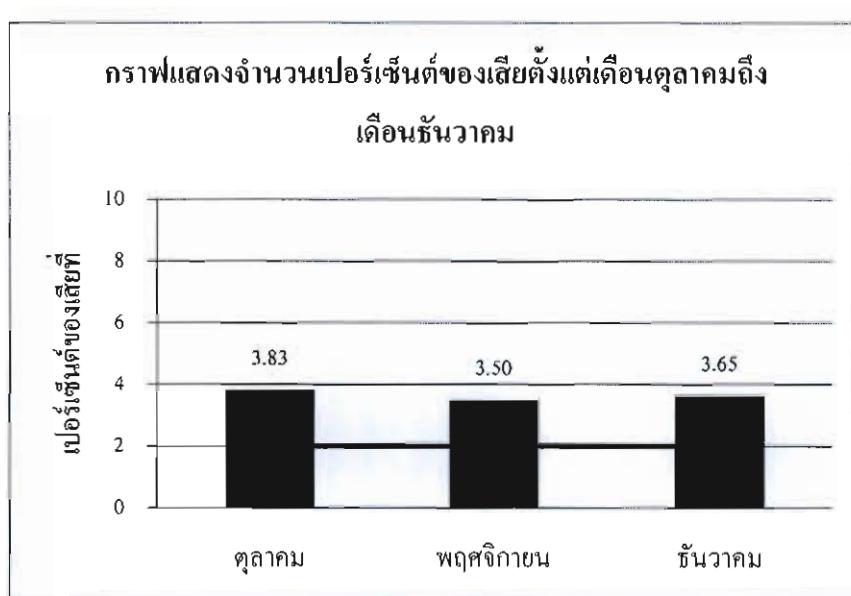

ภาพที่ 1-1 จำนวนเบอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตแก้วมายางตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

จากการวิจัยที่ผ่านมาในอดีตพบว่ามีการประยุกต์ใช้ดีเอ็มเอไอซีในกระบวนการผลิต Fused Biconic Taper Coupler พบว่าของเสียก่อนการปรับปรุงกระบวนการเกิดจากการใช้วัตถุดินมากเกินความจำเป็นส่งผลให้ของเสียเพิ่มสูงขึ้น หลังจากใช้วิธีการดีเอ็มเอไอซีโดยการติดตั้งเครื่องป้อนวัตถุดินแบบอัตโนมัติ ทำให้ปริมาณการป้อนคงที่และแม่นยำมากขึ้น เป็นผลให้ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง 2 เบอร์เซ็นต์ หรือการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อาการชัดขึ้นและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis หรือ FMEA) ในกระบวนการหล่อโลหะ พบว่าของเสียก่อนการปรับปรุงกระบวนการเกิดจากอุณหภูมิของทรายที่ใช้เป็นวัตถุดินในการหล่อโลหะมีอุณหภูมนิ่งสูงเกินเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนด ไว้ อันเป็นผลมาจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง วิธีการแก้ไขคือการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ ทำให้ของเสียลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตลดลง 3.82 เบอร์เซ็นต์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีผลต่อการเกิดของเสียของแก้วมายางในกระบวนการผลิต
- เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแก้วมายางให้มีอัตราของเสียลดลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตแก้มย่างและหาแนวทางการแก้ไขได้
2. ลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่ม Productivity
3. สามารถนำแนวทางในการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการผลิตชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาระบวนการผลิตแก้มย่าง และวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มย่าง โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ

แผนการดำเนินงาน

1. ศึกษาสภาพทั่วไปและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดปัญหาของกระบวนการผลิตแก้มย่าง
2. ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. นำวิธีการดีเอ็มเอไอซีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเริ่มจากการ Define – การเลือกและกำหนดปัญหา, Measure – การวัดและการตรวจสอบ, Analyze – วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน, Improve – ปรับปรุงผลการดำเนินงาน และControl – ควบคุมกระบวนการ
4. กำหนดแนวทางการแก้ไข และควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา
5. วิเคราะห์และประเมินผล โดยเบริกเทียบผลกระทบว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
6. สรุปผลการวิจัย
7. จัดทำรายงาน และนำเสนอรายงานการวิจัย

แผนการดำเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถเขียนเป็นตารางแผนดำเนินงานดังตารางที่ 1-1 โดยแสดงระยะเวลาของการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ 1-1 แผนกรดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. 2554					พ.ศ. 2555					ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			
1	ศึกษาพาร์ทไบเพลเยอร์ของศูนย์ฯ พร้อมพัฒนาแผน ปัญหาของระบบงานการผลิตแก่บุคลากร											นายสิทธิชัย พลวงริบุ
2	ศึกษาศักยภาพ ทดสอบวิธีการที่ใช้											นายสิทธิชัย พลวงริบุ
3	นำร่วมการตัดเย็บ ทดสอบประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา											นายสิทธิชัย พลวงริบุ
4	กำหนดแนวทางการแก้ไข และทดสอบที่ทำให้เกิดปัญหา											นายสิทธิชัย พลวงริบุ
5	วิเคราะห์และประมวลผล โดยเรียนเพิ่มพูนและระหว่าง ก่อนการประเมินปัจจุบันและหลังการปรับปรุง											นายสิทธิชัย พลวงริบุ
6	สรุปผลการวิจัย											ดร.ธีรวาต ศุภะติลักษณ์
7	จัดทำรายงาน และนำเสนอรายงานการวิจัย											นายสิทธิชัย พลวงริบุ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการแก้ปัญหาการกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง ข้อมูลของของเสียที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจ และการเก็บข้อมูลที่ดีและเพียงพอทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้นต้องมีการวางแผนในการเก็บข้อมูล เพื่อป้องชีสเตหุ่ยสำคัญที่ส่งผลต่อการกิดของเสีย โดยในบทนี้ได้แสดงเนื้อหาของทฤษฎีที่จำเป็น ได้แก่ ดีเอ็มเอไอซี การวิเคราะห์ข้อมูลร่อง และผลกระบวนการ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) และการวิเคราะห์ระบบการวัด

เนื้อหาในบทนี้ ผู้วิจัยได้แสดงเนื้อหาของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษานี้เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมดูได้จากบรรณานุกรมท้ายเล่ม โดยเนื้อหาของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีดังนี้

1. ดีเอ็มเอไอซี (DMAIC)

ขั้นตอนการดำเนินงานตามวิธีการของดีเอ็มเอไอซี เป็นขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาในกระบวนการเป็นหลัก ซึ่งที่มีบทบาทสำคัญในส่วนนี้ ได้แก่ คณะทำงานที่เรียกว่า แบลคเบล (Black Belt) โดยมีหน้าที่ในการฝ่าพินิจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ แล้วดำเนินการแก้ไข เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก หรือหาทางป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามวิธีการของดีเอ็มเอไอซี

ในการประยุกต์ใช้ซิกซ์ ซิกมาในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการนั้นมีหัวหมุด 5 ขั้นตอน ตามวงจรของดีเอ็มเอไอซี ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของวิธีการทำงานซึ่งต้องดำเนินการต่อไปนี้ รายละเอียดโดยสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.1.1 ขั้นตอนการระบุปัญหา (Define Phase)

ในขั้นตอนการเลือกปัญหาจะเริ่มจากการกำหนดตัวลูกค้า และศึกษาความต้องการของลูกค้า อาจได้จากการทำการสำรวจความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้า หรือจากข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้า ศึกษากระบวนการทำงานหลักขององค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในระดับบริหารของแต่ละกระบวนการนั้น ๆ แบลคเบล (Black Belt) และผู้ที่รับผิดชอบในระดับบริหารของแต่ละกระบวนการซึ่งจะถูกนำเสนอเป็นแชมป์ (Champion) ของโครงการจะร่วมกันนำความต้องการของ

ลูกค้ามาระยะเป็นปัจจัยคุณภาพที่สำคัญของกระบวนการ ปัญหาคุณภาพต่าง ๆ ที่สำคัญและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในหน่วยงานปกติ ก็จะถูกจัดเรียงลำดับความสำคัญ และถูกเลือกให้ดำเนินการปรับปรุง เมื่อแบล็คเบล (Black Belt) และ เชฟนีช์ยัน (Champion) สามารถกำหนดโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้แล้ว ก็จะร่วมกันกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและคณะทำงานต่อไป

1.1.2 ขั้นตอนการวัด (Measure Phase)

ในขั้นตอนนี้แบล็คเบล (Black Belt) คณะทำงานจะร่วมกันกำหนดแนวทางในการวัด ประสิทธิภาพของกระบวนการ ทำการศึกษาระบวนการ โดยละเอียด กำหนดปัจจัยที่ได้รับจากกระบวนการหรือตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ และปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ของกระบวนการ หรือตัวแปรเข้าของกระบวนการที่ส่งผลด่อ Y , ตามสมการ $Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ กำหนดแนวทางในการวัดปัจจัยต่าง ๆ ทำการวิเคราะห์ระบบการวัด หากผลการวิเคราะห์ระบบการวัดมีความผันแปรมากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องทำการปรับปรุงระบบการวัดให้เสียก่อน เมื่อยอนรับ ได้แล้วจึงทำการศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน กำหนดปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ เพื่อดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป

1.1.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze Phase)

ขั้นตอนนี้จะนำปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของกระบวนการค่า ฯ มาทำการวิเคราะห์เพื่อดูว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของกระบวนการ หากปัจจัยใดที่ทดสอบแล้วว่ามีผลต่อตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ ก็จะนำไปดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะทำให้เข้าใจกระบวนการมากขึ้น และมาตรฐานการทำงานต่าง ๆ จะถูกทบทวน และปรับปรุงใหม่ ตัวแปรต่าง ๆ จะถูกกำหนดและศึกษา และทำให้ทราบว่าปัจจัยใดมีผลต่อตัวแปรอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการนำไปแก้ไขต่อไป

1.1.4 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase)

ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบ และทำการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวแปรกับปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อตัวแปรนั้น ๆ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัยที่ทำให้ได้ค่าตัวแปรที่ดีที่สุด จากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์ระบบการวัดของเดิม ปัจจัยเพื่อทำให้การดำเนินการควบคุมในขั้นตอนถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.5 ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase)

เมื่อกระบวนการผลิตได้รับการปรับปรุงแล้ว ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการออกแบบ วิธีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมกระบวนการได้ด้วยตนเอง แล้วทำการประเมินความสามารถของกระบวนการผลิตอีกรึ่ง เพื่อคุ้ว่าหลังจากทำการปรับปรุงแล้วสามารถทำ

ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ หากความสามารถของกระบวนการยังไม่ดี ก็จะต้องขอนกลับไปทำการ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้อีกรอบ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยวัดจากระดับ
คุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และประเมินความสามารถในการลดต้นทุน หรือความพึงพอใจของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไปหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ

1.2 แนวคิดของซิกซ์ซิกมา

หลักการหรือแนวคิดของ ซิกซ์ซิกมา มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดในเชิงสถิติ
ภายใต้สมมติฐานที่ว่า

1.2.1 ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ กระบวนการ

1.2.2 กระบวนการทุกกระบวนการมีการแปรปรวนหลากหลาย (Variation)

อยู่ตลอดเวลา

1.2.3 การนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของ
การแปรปรวนแบบหลากหลายจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น

นอกจากนั้น Mikel Harry ยังกล่าวว่า ซิกซ์ซิกมา คือ วิถีแห่งคุณภาพแบบ
 halfway มิติ อันประกอบด้วย รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน การจัดการที่ลงตัว และการตอบสนอง
 ตามหน้าที่ในองค์กร ซึ่งทั้งลูกค้าและผู้ผลิตจะได้ผลตอบแทนร่วมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรและคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์


1.3 ความหมายของซิกซ์ซิกมา

ซิกซ์ซิกมา เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ให้องค์กรต่าง ๆ ปรับปรุงจัดความสามารถ
 อย่างมหาศาล โดยการออกแบบและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจประจำวัน เพื่อลดสิ่งสูญเสียและ
 ลดการใช้ทรัพยากร แต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซิกซ์ซิกมา เป็นแนวทางซึ่งเน้น
 ให้องค์กรทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ตั้งแต่การจัดการข้อมูลสิ่งซึ่งสืบสานค่าไปจนถึงการผลิต
 เครื่องยนต์เครื่องบิน โดยการลดช่องโหว่ของคุณภาพตั้งแต่ที่ปรากฏครั้งแรก ซิกซ์ซิกมา ไม่เพียง
 ตรวจจับหรือแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ยังนำเสนอวิธีการที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการสร้างกระบวนการ
 ทำงานใหม่ ให้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น

ซิกซ์ซิกมา คือ กระบวนการเพื่อลดความผิดพลาด (Defect) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
 ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและมีความสูญเสียได้ไม่เกิน 3.4 หน่วยในล้าน
 หน่วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความสูญเสียโอกาสลงให้เหลือเพียงแค่ 3.4 หน่วยนั่นเอง (Defect
 per Million Opportunities: DPMO)

สัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันทางสถิติ คือ Sigma ตามความหมายของ ซิกซ์ซิกมา ตามสถิติ
 หมายถึงขอบเขตข้อกำหนด (Specification Limit) และการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)

ขอบเขตข้อกำหนดคุณภาพค่าเป็น 6 หมายถึง ที่ระดับ Sigma มีของเสียเพียง 0.002 ชิ้นจากจำนวนทั้งหมด 1,000,000 ชิ้น นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ ซิกซ์ ซิกมา ภายในองค์กรชั้งชั่วให้บริษัทสามารถตรวจสอบปัญหาภายในบริษัทด้วยข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ (Data-Driven Business) แล้วทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยหลักสถิติ (Statistical Analysis Process) เพื่อการปรับปรุงและควบคุมไม่ให้ปัญหานั้น ๆ เกิดขึ้นซ้ำอีก เนื่องจากในการแก้ไขปรับปรุงได้ ๆ นั้นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและแม่นยำเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ และแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง

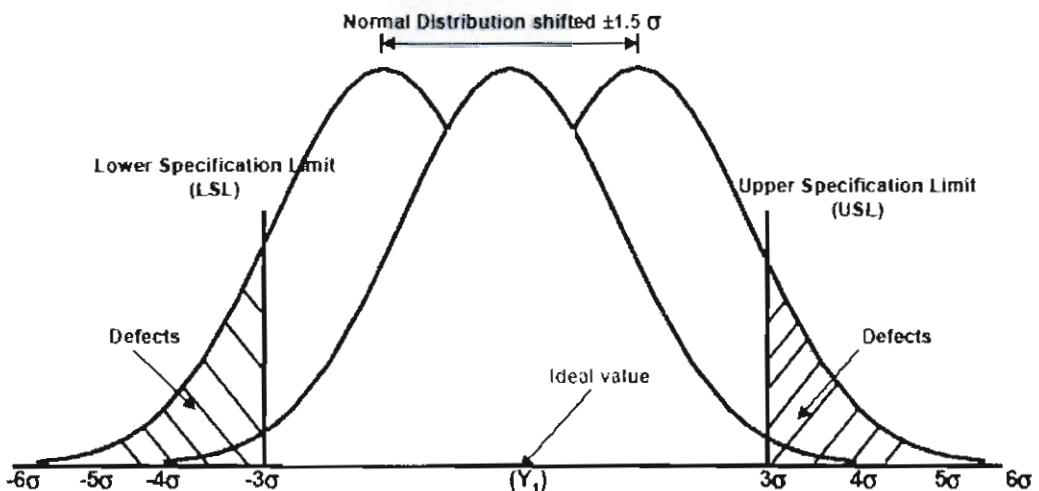

ภาพที่ 2-1 การกระจายด้วนที่มีการเบี่ยงเบนของกระบวนการ $\pm 1.5\sigma$

ตารางที่ 2-1 ของเสียที่เกิดขึ้นของแต่ละขอบเขตคุณสมบัติ

ขอบเขต ข้อกำหนด (LSL & USL)	ค่าเฉลี่ย = เป้าหมาย		ค่าเฉลี่ย = เป้าหมาย $\pm 1.5\sigma$		Sigma level
	% ของผลผลิตที่ดี	จำนวนดีเพ็ค ใน 1 ล้านชิ้น	% ของผลผลิตที่ดี (1.5 σ Shift)	จำนวนดีเพ็ค [*] ใน 1 ล้านชิ้น (1.5 σ Shift)	
-1σ, +1σ	68.27	317,300	30.23	697,700	1
-2σ, +2σ	95.45	45,500	69.13	308,700	2
-3σ, +3σ	99.73	2,700	93.32	66,810	3
-4σ, +4σ	99.9937	63	99.370	6,210	4
-5σ, +5σ	99.999943	0.57	99.97670	233	5
-6σ, +6σ	99.9999998	0.002	99.999660	3.4	6

1.4 ข้อดีของซิกซ์ ซิกมา

1.4.1 ช่วยลดข้อบกพร่องหรือของเสีย ให้เกิดน้อยที่สุดจนมุ่งเข้าสู่ศูนย์ (Zero Defect) ทำให้ข้อผิดพลาดที่ลูกค้าจะได้รับเกิดขึ้นน้อยลง โดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่มีผลต่อคุณภาพ หรือชีวิต เช่น การจ่ายยาผิด เป็นต้น

1.4.2 ช่วยลดคืนทุน ทำให้เกิดผลกำไรอย่างมหาศาล ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้น

1.4.3 ซิกซ์ ซิกมา เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับบนสนับสนุน และกำหนดขึ้นเป็นนโยบายหรือเป้าหมาย ซึ่งข้อดีก็คือ ทำให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น มีอิสรภาพในความคิด การปฏิบัติ มีการพัฒนาความสามัคคีเนื่องจากการทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลดี ด้องค์คร และทำให้องค์กรมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

1.4.4 จุดมุ่งหมายและขอบเขตของเครื่องมือแด่ละตัวนั้นไม่เหมือนกัน ดังนี้ การเลือกเครื่องมือวัดตัวใดเข้าไปใช้จะต้องคุ้มค่ามุ่งหมายขององค์กรด้วย ซึ่งจุดมุ่งหมายที่สำคัญของซิกซ์ ซิกมา นั่นคือ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกำไร โดยการกำจัด ความแปรปรวน ลดความสูญเสียต่าง ๆ และเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพ ด้านทุนการส่งมอบทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการ

1.4.5 องค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งสู่องค์กรระดับโลก ซิกซ์ ซิกมา ก็เป็นเครื่องมือที่สามารถผลักดันให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้

1.4.6 สำหรับองค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเดิศในระบบจัดการ คุณภาพ เครื่องมือซิกซ์ ซิกมา ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี

1.5 หลักการใช้ซิกซ์ ซิกมา

การประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการของ ซิกซ์ ซิกมา ประกอบด้วย 6 หลักการ ได้แก่

1.5.1 หลักการการเอาใจใส่ลูกค้า

การเริ่มด้นของแนวคิด ซิกซ์ ซิกมา ต้องเริ่มจากการให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อ ลูกค้าเป็นเรื่องแรก ดังที่กล่าวข้างมาแล้วว่า ลูกค้าเป็นผู้บอกรุณภาพผลผลิตในการบริหาร โดยวัดได้ จากความพึงพอใจของลูกค้า ผลของการใช้ซิกซ์ ซิกมา ในการปรับปรุงกระบวนการค่าง ๆ ได้มา จากความประทับใจและคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ

1.5.2 หลักการการจัดการข้อมูลและข้อเท็จจริง

แนวคิดจากการจัดการข้อมูลและข้อเท็จจริงของคร.เคนมิ่ง ดังที่กล่าวว่า Management by Fact ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ดังที่มักจะได้ยินกันถึงเรื่องระบบสารสนเทศและ

การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management: KM ต้องนำมายึดในการบริหารจัดการองค์กร องค์กรของเราระบุหัวใจบังบริหารงานอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็น และการคาดคะเนอยู่มาก แต่ระบบซิกซ์ ซิกมา จะเริ่มต้นจากการกันหาข้อมูลและข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติงานหรือ สมรรถภาพของการทำงานก่อนอื่นใด จากนั้นนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยสู่ การแก้ปัญหา

1.5.3 หลักการการบริหารกระบวนการ

ระบบซิกซ์ ซิกมา ได้เน้นการบริหารกระบวนการตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการ การวัดผลประกอบการ การปรับปรุงประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการเป็นตัวกลางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานทั่วทั้งองค์กร และทำให่องค์กรสามารถ แข่งขันได้

1.5.4 หลักการการบริหารเชิงรุก

การบริหารต้องไม่ตั้งรับปัญหาไปวันๆ หนึ่ง ต้องทำงานเชิงรุกป้องกันสิ่งที่จะเกิด ปัญหาแทนการแก้ปัญหารายวัน หรือเรียกว่ามีความคอบนั่งดับไฟกัน การทำงานเชิงรุกเป็นการเรียนต้น ของการสร้างสรรค์และทันกับการเปลี่ยนแปลง

1.5.5 หลักการการบริหารข้ามสายงาน

ก่อนที่จะมีการนำเอาซิกซ์ ซิกมาเข้าไปใช้ในบริษัท GE ประธานกรรมการ Jack Welch ได้ทำการปรับการทำงานของฝ่ายต่างๆ โดยที่ได้ทำลายกำแพงการทำงานแบบแยกฝ่ายและ แผนก เพื่อการสร้างทีมงานใหม่มีประสิทธิภาพ และบริหารแบบสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน การทำงานแบบแยกส่วนทำให้เกิดช่องว่างไม่เชื่อมสัมพันธ์กัน และแข่งขันกัน ทำให้การสูญเสีย และไม่ทำให้เป็นผลดีต่อลูกค้า

1.5.6 หลักการการมุ่งสู่ความสมบูรณ์

เป้าหมายของการบริหารแบบซิกซ์ ซิกมา คือ การหยุดยั้งการสูญเสียหรือไม่ให้เกิด ของเสียและข้อมูลพร่องในการผลิตและการบริการ พยายามทำให้เกิดความสมบูรณ์ อันจะส่งผล ทำให้ลูกค้าประทับใจและผูกมัดให้ลูกค้า

1.6 แนวทางการใช้ซิกซ์ ซิกมา มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ก่อนจะนำซิกซ์ ซิกมา มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผู้บริหารต้องมั่นใจว่าเป็นวิธีการหรือ แนวทางการจัดการคุณภาพใหม่ และจะทำให่องค์กรมีอนาคตที่สดใส แนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่

1.6.1 การถ่ายเปลี่ยนธุรกิจ

ปัญหาและสิ่งที่ต้องดึงคำาน เชน องค์กรเริ่มตามหลังคนอื่น การสูญเสียทางธุรกิจ ความล้มเหลวในการออกแบบภัณฑ์ใหม่ ๆ การหาลูกค้าใหม่ ๆ บุคลากรมีนิสัยเกี่ยวกับร้าน ปัญหาเหล่านี้ซึ่งให้ผู้บริหารเห็นว่าต้องทำการผ่าองค์กร ต้องการเปลี่ยนถ่ายจากระบบเดิมมาสู่ระบบใหม่ และต้องการวิสัยทัศน์ในการที่จะผลักดันให้มาใช้แนวคิดการจัดการด้วยซิกซ์ ซิกมาถ้าองค์กรอยู่ในช่วงของการนำซิกซ์ ซิกมา มาใช้ ผู้บริหารจำเป็นต้องการโหน โรงอย่างหนัก ในการที่จะทำการสื่อสารอย่างแรงให้ทั่วถึงทุกคน ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักรอย่างสม่ำเสมอ รองรับ เช่น การสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตใหม่หรือการเดินเข้าสู่อนาคตที่ดี เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจะปรากฏเกิดขึ้นมา การจัดการต้องพยายามทำให้การเปลี่ยนแปลง บังเกิดผลและควบคุมผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลง บุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมซิกซ์ ซิกมาอาจจะถูกท้าทายเพื่อที่จะทำการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดวิกฤตหรือเป็นประเด็นปัญหา บทบาทของทีม ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนหรือ Transform จะต้องสามารถ กระบวนการหลัก ๆ ของการทำงาน และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่า ควรจัดนิจฉัยในเรื่องต่อไปนี้

- 1) การกระจายสินค้า
- 2) กระบวนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- 4) จุดที่ลูกค้าร้องเรียนและล้อแหลง
- 5) สินค้าที่มีข้อบกพร่องและเป็นปัญหาตลอด
- 6) ระบบสารสนเทศที่ล่อแหลมต่อธุรกิจ
- 7) การลดต้นทุนในระยะยาว

1.6.2 การปรับกลยุทธ์

ช่วงกลางของหนทางสู่ซิกซ์ ซิกมา คือ ความพยายามในการปรับแผนกลยุทธ์ โดยการจำกัดลงไปที่ฝีกอบรมทีมงาน มุ่งไปที่การหาโอกาสและจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของตนเองให้พบโดยการปรับแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยเริ่มต้นจากการเน้นการใช้ยุทธศาสตร์ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน เมื่อได้รับความสำเร็จในจุดนี้ จึงทำการแพร่ขยายออกไปสู่ร่วงกว้าง ทั่วองค์กร

1.6.3 การแก้ปัญหา

แนวคิดการแก้ปัญหานี้ ต้องการใช้เวลาในการทำ ไม่เร่งด่วนในการปรับเปลี่ยน เป้าหมายอยู่ที่การแก้ปัญหาที่ฟังແນ່ນนานาและไม่ได้รับการแก้ไข ต้องใช้เวลา และไม่สร้าง

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง จะเป็นการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือของชิกซ์ ชิกนา วิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยการใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ทางสติติเข้ามาช่วยการแก้ปัญหา ดังนั้น สูตรการฝึกอบรมการแก้ปัญหาในองค์กรต้องมีทีมชุดชำนาญการ เช่น ทีมชุดสายดำ Black Belt ในการฝึกอบรมในการแก้ปัญหา โดยใช้โครงการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในระยะสั้น

จากแนวคิดทั้ง 3 วิธีที่เสนอมาข้างต้น แต่ละแนวทางก็มีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดของมันเอง ถ้าต้องการที่มีไปข้างหน้าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงแนะนำที่จะให้แนวคิดแบบวิธีการการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจ แนวคิดแบบการปรับปรุงแผนกลยุทธ์นี้ ช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่โอกาสของความเป็นไปได้สูงและจำกัดความท้าทายในการจัดการและการขยายแนวคิด การเปลี่ยนแปลงขององค์กร แต่วิธีการนี้ทำให้เกิดความลังเลและความไม่แน่ใจของบุคลากรขึ้น ได้ในกรณีที่มีหน่วยงานที่ไม่ได้ทำชิกซ์ ชิกนา ล้วนแนวคิดแบบการแก้ปัญหานี้จะทำให้เกิดการเสียหายหรือความเสี่ยงน้อย เปิดทางให้เห็นแนวทางที่จะนำชิกซ์ ชิกนา มาใช้ให้เกิดความสำเร็จ และมีความเสี่ยงน้อยกว่าทั้งสองแบบข้างต้น

1.7 เครื่องมือที่ใช้ในวิธีการของชิกซ์ ชิกนา

ชิกซ์ ชิกนา อาศัยการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจบนข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจทั้งด้วยวิธีการตรรกะและทางสติติที่จะถูกนำมาใช้ในวิธีการทางชิกซ์ ชิกนา นั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายแต่เครื่องมือที่จะกล่าวถึงในบทนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

1.7.1 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)


ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นเครื่องมือตัวแรกในการแก้ปัญหา ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่สนใจในสถานที่ที่ต้องการศึกษา โดยผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตจะเป็นผู้บันทึก ใบตรวจสอบข้อมูลนั้นมีหลายประเภท ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตั้งแต่การตรวจสอบวัสดุคุณภาพ กระบวนการผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขั้นตอนเริ่มต้นในการเก็บข้อมูล คือ การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (Data Sheet) ไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข แผ่นบันทึกข้อมูลที่ได้จะได้จากการสนับสนุนจากผู้ทำงานจริง จากนั้นจึงออกแบบเป็นใบตรวจสอบ (Check Sheet) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบคือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบ และตารางหรือรูปแสดงข้อมูล เป็นด้าน การออกแบบใบตรวจสอบที่เหมาะสมสมดังต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็ว ง่าย และไม่บุ่งยาก ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลได้ย่างชัดเจน นอกจากนั้นในการออกแบบยังต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการควบคุมกระบวนการ เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการจริง

1.7.2 แผนภาพพาร์โต (Pareto Diagram)

แผนภาพพาร์โตเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสำคัญจริง ๆ นั้นมาจากการใดก็ได้ ไม่ว่าสาเหตุ และปัญหาที่มีความสำคัญน้อยเกิดจากสาเหตุมากน้อย สรุปว่าในการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องแก้ทุก ๆ สาเหตุให้หมด แต่ให้เลือกแก้ไขเฉพาะสาเหตุหลักสำคัญ ก่อรากคือ ปัญหาใดเป็นปัญหาสำคัญมากก็ควรร่างแก้ไขก่อน และปัญหาใดที่เป็นปัญหาสำคัญน้อยก็ให้แก้ไขทีหลัง โดยใช้หลักการ 80-20 นั่นเอง

1.7.3 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

แผนผังแสดงเหตุและผลเป็นแผนผังที่ถูกพัฒนาเพื่อรับมือกับสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางคุณภาพของกระบวนการผลิต แผนผังแสดงเหตุและผล เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากสาเหตุ (Cause) และผล (Effect) โดยตรงกับลักษณะคุณภาพของปัญหาที่สนใจศึกษา

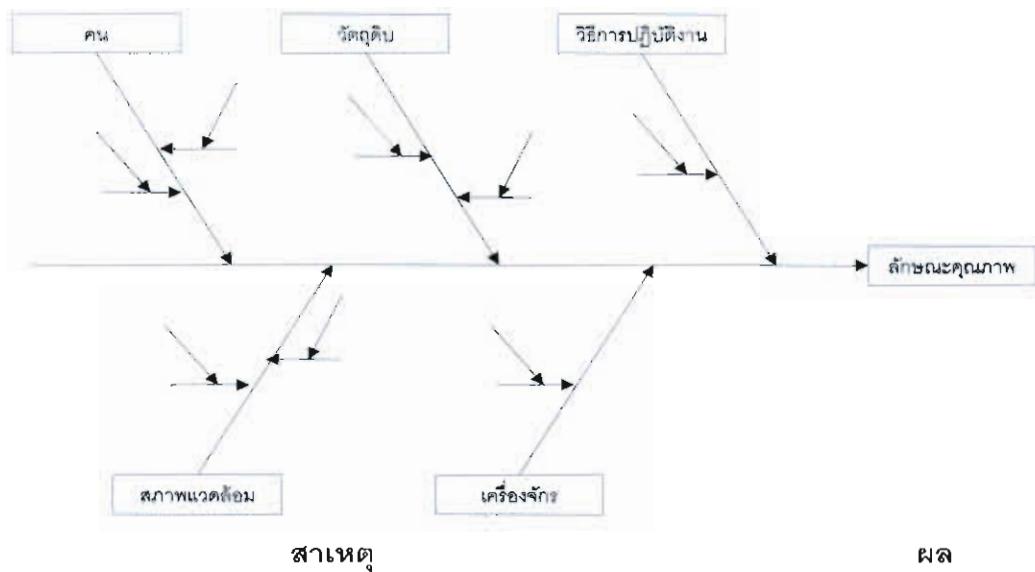

ภาพที่ 2-2 แผนผังกำงปลา

จากรูปอธิบายแผนผังแสดงเหตุและผล ที่แสดงถึงลักษณะคุณภาพที่ต้องการปรับปรุงอยู่ด้านขวา และสาเหตุที่ก่อให้เกิดลักษณะทางคุณภาพอยู่ทางด้านซ้าย สาเหตุหลักที่นิยมวิเคราะห์ คือ คน (Man), เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Machine), วิธีการปฏิบัติงาน (Method), วัสดุดิบ (Material) และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) โดยที่แต่ละสาเหตุหลักยังสามารถแบ่งออกเป็นสาเหตุย่อยได้อีก เนื่องจากผล คือ ลักษณะคุณภาพที่ต้องการปรับปรุง ดังนั้นแผนผังแสดง

เหตุผลคือ แผนผังที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่า ถ้าลักษณะคุณภาพที่ไม่ดีแล้ว สาเหตุใดที่ต้องถูกกำจัด เพื่อให้ลักษณะคุณภาพที่สนใจออกมายัง หรือถ้าลักษณะคุณภาพดีแล้ว สาเหตุใดที่ส่งผลให้ลักษณะคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งต้องเรียนรู้เพื่อรักษาสาเหตุนั้นไว้ แผนผังแสดงเหตุผล (diagram และสัญลักษณ์ซึ่งมีรูปแบบคล้ายก้างปลา) แทนความสัมพันธ์ของมีขยะระหว่างสาเหตุและลักษณะคุณภาพ จะประกอบด้วยกระดูกสันหลัง (Back Bone) เป็นเส้นตามแนวนอนที่เชื่อมต่อระหว่างสาเหตุหลักและลักษณะคุณภาพ ก้างปลาหลัก (Big Bone) เป็นเส้นที่มีความชันที่เชื่อมต่อกระดูกสันหลังกับสาเหตุหลัก และก้างปลาอย่าง (Small Bone) เป็นเส้นที่เชื่อมต่อสาเหตุหลักและสาเหตุอย่าง

2. การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) คือ กลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อ

2.1 รับรู้และประเมินแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ และผลความบกพร่องเหล่านี้

2.2 ชี้บ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถกำจัดหรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง

2.3 จัดทำเอกสารของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระบบ

FMEA เป็นเครื่องมือที่ทำให้การพิจารณา ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้ความสำคัญที่การออกแบบ ทั้งการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบกระบวนการ เนื่องจากอุตสาหกรรมมุ่งหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การใช้ FMEA เป็นเครื่องมือทางเทคนิคในการชี้บ่งและช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้สามารถใช้ FMEA ได้อย่างมีประสิทธิผล คือ จังหวะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้ “ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น” ไม่ใช่ดำเนินการเมื่อ “ข้อเท็จจริงได้เกิดขึ้นแล้ว”

FMEA ที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุย่อมสามารถลดการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกันหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นภาระอย่างมากได้อย่างสมบูรณ์ ในการดำเนินการทีม FMEA ควรสื่อสารและประสานงานกันตลอดเวลา โดยพื้นฐานแล้ว การทำ FMEA จัดทำได้ 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 สำหรับแบบใหม่ (New Designs) เทคโนโลยีใหม่ หรือกระบวนการใหม่

กรณีที่ 2 สำหรับกรณี Modify แบบ หรือกระบวนการที่มีอยู่

กรณีที่ 3 สำหรับกรณีที่ต้องใช้แบบ หรือกระบวนการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมสถานที่ลักษณะ

การใช้งาน ที่แตกต่างจากเดิมถึงแม้การจัดเตรียม FMEA จะมีอยู่หลายไห้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ แต่ควรใช้ขีดความสามารถของทีมเพื่อดำเนินการ ทีมซึ่งประกอบด้วยความรู้ต่าง ๆ จากวิศวกรที่ชำนาญด้านการออกแบบ การวิเคราะห์ทดสอบ การผลิต การประกอบ การให้บริการ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และ Reliability โดย FMEA จะถูกเริ่มจากวิศวกรผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ

โดยทั่วไป FMEA จะจำแนกตามจุดประสงค์ในการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) สำหรับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) สำหรับกระบวนการผลิตซึ่งในการทำ PFMEA ควรเริ่มต้นจากการจัดทำเครื่องมือเพื่อทำการผลิต และพิจารณาการผลิตทั้งหมดจากกระบวนการประกอบแต่ละส่วน รวมถึงขั้นตอน การส่งมอบ การรับวัสดุดิบ การขนส่ง และการจัดเก็บ ฯลฯ

ในการประยุกต์ใช้ FMEA นี้จะให้ประโยชน์หลายประการดังนี้คือ

1) ช่วยในการประเมินผลของแบบที่ได้จากการออกแบบทั้งความต้องการด้านหน้าที่และทางเลือกในการออกแบบ

2) การประเมินการออกแบบเพื่อการผลิต (DFM) เป็นต้น

3) ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ ความไว้วางใจ ตลอดจนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ

4) ช่วยในการลดต้นทุนที่ซ่อนเร้นของกระบวนการผลิต ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มอำนาจในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวได้

5) ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

6) ช่วยในการลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีผลทำให้สามารถวางแผนผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น

7) ช่วยในการบูรณาการป้องกันข้อบกพร่อง

8) ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Intrinsic Technology) ให้แก่ คณะกรรมการ FMEA ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

9) ช่วยในการกำหนดถึงลำดับสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพโดยผ่านตัวเลขวิเคราะห์ความเสี่ยง

- 10) ช่วยในการบ่งชี้ถึงความผิดพลาด (Error) ที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบและกระบวนการ และกำหนดแนวทางในการป้องกันต่อไป
- 11) ช่วยในการกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาเพื่อดำเนินการพิสูจน์และแก้ไขต่อไป โดยลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะมีความสำคัญมากในกระบวนการของ Six Sigma
- 12) ช่วยในการบ่งชี้ถึงวิธีการวินิจฉัยการออกแบบและการกระบวนการ (Diagnostic Procedures)
- ลำดับขั้นตอนการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ
- ในการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการควรจะเริ่มด้วยการสร้างแผนภูมิแสดงการไหลเพื่อแสดงแนวคิดของกระบวนการ โดยแผนภูมิตั้งกล่าวอาจจะบ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่สอดคล้องกันของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติการ และแบบฟอร์มของแผนภูมิการไหลนี้ควรจะเป็นเอกสารแนบ FMEA สำหรับกระบวนการที่สร้างขึ้นด้วย
- ลำดับขั้นตอนการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการจะดำเนินการตามลำดับดังนี้
- 1) หมายเลข FMEA ให้ใส่หมายเลขเอกสารสำหรับ FMEA ลงไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบถามได้
 - 2) ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ ให้ใส่ชื่อและจำนวนของระบบย่อย หรือ ชื่นส่วนประกอบสำหรับกระบวนการที่จะทำการวิเคราะห์
 - 3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ ให้ใส่ชื่อผู้ผลิต (OEM) ฝ่ายงานและกลุ่มงานลงไว้ทั้งนี้ อาจจะรวมถึงชื่อของผู้สั่งมอบ (ถ้าทราบ)
 - 4) ผู้จัดทำ ให้ใส่ชื่อของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม FMEA พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบริษัทที่สังกัด
 - 5) ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ ให้ใส่ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ (ปี พ.ศ. หรือโปรแกรม) ที่จะใช้ และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากการออกแบบและการกระบวนการที่ทำการวิเคราะห์ (ถ้าทราบ)
 - 6) วันสำคัญ (Key Date) ให้ใส่วัน เดือน ปีที่ควรกำหนดเสร็จสิ้น ซึ่งไม่ควรจะเกินกำหนดวันเริ่มต้นทำการผลิต แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการจัดทำ FMEA โดยผู้สั่งมอบ วัน เดือน ปี ที่เสร็จสิ้นไม่ควรเกินกำหนดวันที่จะต้องจัดส่ง PPAP (Production Part Approval Process)
 - 7) วัน เดือน ปี สำหรับ FMEA ให้ใส่วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นจัดทำ FMEA และวัน เดือน ปี ที่ทบทวน FMEA ครั้งล่าสุด

8) คณะทำงาน ให้ไส่ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงฝ่ายงานที่มีอำนาจในการบ่งชี้/ หรือดำเนินงาน (แนะนำให้ไส่ชื่อสมาชิกแต่ละคน ฝ่ายงานต้นสังกัด เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนที่อยู่ของสมาชิกทั้งหมดในคณะทำงาน FMEA ลงในเอกสารแนบ)

9) หน้าที่/ ความต้องการของกระบวนการ ให้ใช้คำอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับการวิเคราะห์ (เป็นต้นว่า การกลึง การเจาะ การเชื่อมประสาณ การประกอบ การลงทะเบียน การบันทึก ฯลฯ) และให้ไส่หมายเลขของกระบวนการหรือขั้นตอน การปฏิบัติงานลงไปด้วย ในกรณีที่คณะทำงาน FMEA ควรมีการทบทวนถึงสมรรถนะ วัตถุคิบ กระบวนการ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านความปลอดภัย

10) แนวโน้มของลักษณะและข้อบกพร่อง ลักษณะทางภาษาภาพที่กระบวนการจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามที่ออกแบบไว้หรือกำหนดความต้องการไว้ โดยลักษณะข้อบกพร่องที่พิจารณาได้เป็นสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องของกระบวนการท้ายน้ำ และอาจจะเป็นผลกระบวนการจากลักษณะข้อบกพร่องของกระบวนการต้นน้ำด้วย ในการวิเคราะห์แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่องสำหรับกระบวนการที่พิจารณาได้ กำหนดภัยได้ข้อมูลต่อไปนี้ ให้กำหนดภัยได้ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลของการที่นำเข้ามาจากการกระบวนการก่อนหน้านี้มีความถูกต้องเสื่อม เพื่อจะได้พิจารณาถึงลักษณะข้อบกพร่องที่แท้จริงของกระบวนการที่พิจารณาได้ ยกเว้นในกรณีที่คณะทำงาน FMEA มีข้อมูลในอดีตที่แสดงถึงความไว้ประสิทธิภาพของวัตถุคิบนำเข้า

11) แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง ในช่องนี้ของแบบฟอร์ม FMEA ให้แสดงแนวโน้มของผลจากข้อบกพร่องที่มีความหมายว่า ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่องที่กระทบกับลูกค้าโดยผลกระทบดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของสิ่งที่ลูกค้าสังเกตเห็นหรือสิ่งที่ลูกค้าเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้ในกรณีที่เป็นลูกค้าภายใน ผลจากข้อบกพร่องจะอธิบายในเทอมของ สมรรถนะของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ไม่สามารถทำให้แน่นได้ ไม่สามารถ拴ได้ ไม่สามารถเจาะได้ ผู้ปฏิบัติงานมีอันตราย ทำให้อุปกรณ์เสียหาย ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ ฯลฯ ในกรณีที่เป็นลูกค้าภายนอก ผลจากข้อบกพร่องจะอธิบายในเทอมของ สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ หรือระบบ เช่น เกิดเสียงดัง ผิวหาย ไม่สามารถใช้งานได้มีกัลลิ่น ไม่พึงประสงค์ ร้าว ไม่มีเสียงรบกวน รีวิร์ก ช่องบารุงยาก ใช้ความพยายามมากเกินไป ฯลฯ

12) ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity-S) ในช่องนี้จะวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของแนวโน้มของผลกระทบจากข้อบกพร่องที่กำหนดให้ในช่องที่ 11) โดยความรุนแรงจะหมายถึง ขนาดของความรุนแรง (Seriousness) ของผลกระทบและความรุนแรงนี้ จะเป็นลักษณะเชิงสัมพันธ์ กับได้ขอบเขตของแต่ละ FMEA และในการลดขนาดของความรุนแรงของผลกระทบนี้จะได้มา

จากการออกแบบใหม่สำหรับระบบหรือกระบวนการที่ต้องดำเนินการโดยการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของลูกค้าได้

ในกรณีที่จะประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า โรงงานประกอบหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น จะเป็นสิ่งที่ออกนอกขอบเขต หรือประสบการณ์ ความรู้ของวิศวกรประจำกระบวนการ โดยสถานการณ์ เช่น นิคณะทำงานสำหรับกระบวนการ FMEA มีความจำเป็นต้องขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการ FMEA สำหรับการออกแบบ วิศวกรออกแบบ และ/ หรือวิศวกรประจำกระบวนการผลิตของลูกค้า ฯลฯ

ในการประเมินความรุนแรง คณะกรรมการ FMEA ควรจะกำหนดค่าเกณฑ์สำหรับการประเมินผลก่อนเสมอ โดยทั่วไปอาจใช้สเกล 1-10 (อาจใช้สเกล 1-4, 1-25 หรือ 1-100 ก็ได้ โดยสนับสนุนให้มีความสามารถในการแยกความแตกต่างของสเกลที่ใช้ได้) และควรกำหนดให้ความรุนแรงที่สูงที่สุด (อาจจะหมายถึง ความมีอันตรายของลูกค้า) ได้คะแนนสูงที่สุด ให้ความรุนแรงที่ต่ำที่สุด (อาจจะหมายถึง ผลกระทบที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่สามารถสังเกตได้) ได้คะแนนต่ำที่สุด และถ้าผลกระทบได้คะแนนต่ำที่สุดแล้วก็จะทำการตัดผลกระทบดังกล่าวออกจากพิจารณาต่อไป

ตารางที่ 2-2 แสดงถึงตัวอย่างของการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (จาก AIAG (2001), p.43) โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาลูกค้าภายนอกที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาถึงกระบวนการภายใน และกรณีที่ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ให้ใช้คะแนนจากความรุนแรงที่สูงกว่าจากการประเมินในการวิเคราะห์ FMEA

ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลกระทบที่มี ต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อ กระบวนการภายใน	คะแนน
เกิดอันตรายโดย ไม่มีการเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัย ของผู้ใช้ หรือขัดต่อกฎหมายโดย ไม่มีการเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่อการเกิดอันตรายต่อ พนักงาน (หรือเครื่องจักร) โดยไม่ มีการเตือนล่วงหน้า	10
เกิดอันตรายโดยมี การเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัย ของผู้ใช้หรือขัดต่อกฎหมายโดยมี การเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่อการเกิดอันตรายต่อ พนักงาน (หรือเครื่องจักร) โดยมี การเตือนล่วงหน้า	9
ผลกระทบสูงมาก	ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ (เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลัก)	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง ¹ ถูกทำลายหรือส่งเข้าซ่อมแซมที่ แผนกซ่อมบำรุงโดยใช้เวลา ² มากกว่า 1 ชั่วโมง	8
ผลกระทบสูง	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้แต่ ระดับสมรรถนะลดลงจนทำให้ ลูกค้าไม่พอใจมาก	อาจจำเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ แบบคัดเลือก (Sorting) และ ¹ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) อาจถูกทำลายหรือส่งเข้า ซ่อมแซมที่แผนกซ่อมบำรุง ระหว่างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง	7
ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้แต่ขาด ความสะดวกสบายและทำให้ ลูกค้าไม่พอใจ	ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) อาจถูกทำลายและไม่ต้อง ¹ ตรวจสอบแบบคัดเลือก (Sorting) หรือส่งเข้าซ่อมแซมที่แผนกซ่อม บำรุงใช้เวลาต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
ผลกระทบต่ำ	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้ดี ² ความสะดวกสบายแต่ระดับ สมรรถนะลดลง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง ¹ ได้รับการรีวิร์ก หรือได้รับการ ซ่อมแซมนอกสายการผลิตที่ฝ่าย ผลิต	5
ผลกระทบต่ำมาก	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดี นัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วน ใหญ่ (มากกว่า 75%) สามารถ ตั้งเกตเဟนข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบ แบบคัดเลือก (Sorting) โดยไม่มี ผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลายแต่ บางส่วน (ต่ำกว่า 100%) อาจได้รับ ¹ การรีวิร์ก	4

ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อ)

ผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลกระทบที่มี ต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อ กระบวนการภายใน	คะแนน
ผลกระทบเล็กน้อย	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดี นัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้า ประมาณครึ่งหนึ่งสามารถ สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วน (มากกว่า 100%) อาจต้องได้รับการรีเวิร์กใน สายการผลิต แต่นอกจากปัญหางาน ที่ต้องถูกทำลาย	3
เกือบไม่มีผลกระทบ	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดี นัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วน น้อย (มากกว่า 25%) สามารถ สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วน (มากกว่า 100%) อาจต้องได้รับการรีเวิร์กใน สายการผลิตที่จุดปัญหางานโดยไม่ มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย	2
ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบที่สังเกตเห็นได้	อาจมีความไม่สะดวกสบายเล็กน้อย ต่อการปฏิบัติงานหรือตัวพนักงาน หรือไม่มีผลกระทบใดๆ	1

13) ช่องนี้อาจจะได้รับการใช้ในการจำแนก (classify) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการพิเศษ (เช่น คุณลักษณะวิกฤต สำคัญมาก สำคัญ มีนัยสำคัญ) สำหรับชื่นส่วนประกอบ
ระบบย่อย หรือระบบที่อาจต้องการควบคุมกระบวนการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ก็อาจจะใช้ช่องนี้
ในการกำหนดถึงลักษณะข้อบกพร่องที่สำคัญมากจากการประเมินผลด้านวิศวกรรมในการกำหนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการพิเศษนี้ จะใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดโดยแต่ละบริษัท และ
มิได้กำหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป

14) แนวโน้มของสาเหตุ/กลไกข้อบกพร่อง ในช่องนี้ผู้วิเคราะห์ FMEA จะต้องค้นหา
สาเหตุหรือกลไกของข้อบกพร่องมาใส่ลงไป สาเหตุของข้อบกพร่อง หมายถึง วิธีการที่ข้อบกพร่อง
จะเกิดขึ้น โดยยิบยานในรูปของสิ่งที่จะได้รับการแก้ไข หรือสามารถได้รับการควบคุมได้ การค้นหา
สาเหตุอาจจะดำเนินการผ่านเนื้อความคิดของกระบวนการ หรือจากสภาพจริงของกระบวนการ
และต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ระหว่างสาเหตุ มาตรการตอบโต้ ตลอดจนอาการของ
ปัญหาหรือลักษณะของข้อบกพร่องในการค้นหาสาเหตุของลักษณะของข้อบกพร่องต้องพยายาม
ค้นหาให้ทราบถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยสาเหตุบางสาเหตุจะมีผลกระทบต่อลักษณะ
ข้อบกพร่อง โดยตรง (ถ้าหากควบคุมสาเหตุดังกล่าวไว้ได้ ก็จะไม่เกิดลักษณะข้อบกพร่องอีก) ก็จะทำ
ให้ FMEA สมบูรณ์มาก อย่างไรก็ตาม สาเหตุจำนวนมากจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้

การแก้ไขหรือควบคุมสาเหตุเหล่านี้ มีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง (DOE) ในการค้นหาสาเหตุรากเหง้าที่มีผลมากที่สุดด้วยวิธีแบบข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการควบคุมด่อไป

15) โอกาสเกิดขึ้น (Occurrence-O) โอกาสการเกิดขึ้น หมายถึง ความเป็นไปได้ของสาเหตุหรือกลไกเฉพาะหนึ่งจะเกิดขึ้น ดังนั้นอันดับของความเป็นไปได้ในการเกิด (likelihood of Occurrence) จึงมีความหมายเชิงสัมพัทธ์มากกว่าตัวเลขสัมบูรณ์ และการลดโอกาสการเกิดขึ้นนี้ จะด้องได้มาก การป้องกันหรือการควบคุมสาเหตุหรือกลไกของข้อบกพร่องที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบหรือกระบวนการเท่านั้น

ระบบของการให้คะแนนกับโอกาสการเกิดนี้ ควรได้รับการกำหนดให้มั่นใจถึงความด่อเนื่อง โดยคะแนนแสดงลำดับของโอกาสการเกิดขึ้นจะมีอัตราที่มีความสัมพัทธ์กับขอบเขตของ FMEA และอาจจะไม่สะท้อนถึงความเป็นไปได้จริงของการเกิดขึ้น

การกำหนดคะแนนให้กับโอกาสการเกิด จะอาศัยอัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ (Possible Failure Rates) ที่จะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อบกพร่องที่มีการคาดหมายในระหว่างการปฏิบัติ กับกระบวนการ หรืออาจจะได้มาจากการซึ่งกันและกัน เชิงสถิติ P_{pk} (ด้านความสามารถเชิงสมรรถนะ) สำหรับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน แสดงได้ดังสมการ

$$P_{pk} = \min \left(\frac{USL - \bar{X}}{3\sigma_L}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma_U} \right)$$

เมื่อ	USL, LSL	=	พิกัดเฉพาะด้านบนและล่าง โดยลำดับ
	\bar{X}	=	ค่ากลางของกระบวนการ
	σ_U	=	ค่าความแปรผันของกระบวนการในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอาศัยข้อมูลใดในการคาดหมายก็ตาม ผู้วิเคราะห์ FMEA จะด้องใช้การตัดสินใจเชิงอัตโนมัติในการช่วยประเมินผลอยู่ดี ดังแสดงด้วยอย่างกัญเกณฑ์ในตารางที่ 2-3

ตารางที่ 2-3 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลโอกาสการเกิดขึ้นของข้อบกพร่อง

โอกาสในเกิดการเกิดขึ้นของสาเหตุหนึ่ง ๆ	อัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ (ppm)	P_{pk}	คะแนน
สูงมาก: เกิดข้อบกพร่องเป็นประจำ	$\geq 100,000$ หรือ (10%)	< 0.55	10
	50,000 หรือ (5%)	≥ 0.55	9
สูง: เกิดข้อบกพร่องบ่อย	20,000 หรือ (2%)	≥ 0.78	8
	10,000 หรือ (1%)	≥ 0.86	7
ปานกลาง: เกิดข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว	5,000 หรือ (0.5%)	≥ 0.94	6
ปานกลาง: เกิดข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว	2,000 หรือ (0.2%)	≥ 1.00	5
	1,000 หรือ (0.1%)	≥ 1.10	4
ต่ำ: เกิดข้อบกพร่องค่อนข้างน้อย	500	≥ 1.20	3
	100	≥ 1.30	2
ห่างไกล: เกือบไม่มีโอกาสเกิดข้อบกพร่องเลย	10	≥ 1.67	1

16) การควบคุมในปัจจุบัน ในช่องนี้จะแสดงถึงระบบการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน การควบคุมกระบวนการ คือ ลักษณะของการควบคุมที่อาจจะอยู่ในรูปการป้องกัน สิ่งที่เป็นไปได้ของลักษณะข้อบกพร่องหรือสาเหตุตลอดกลไกของข้อบกพร่องจากการเกิดขึ้น หรือตรวจขับลักษณะข้อบกพร่อง หรือสาเหตุตลอดจนกลไกของข้อบกพร่องที่อาจจะทำให้เกิดขึ้น

17) การตรวจจับ (Detection-D) ในช่องนี้จะใส่คะแนนที่ประเมินผลถึงความสามารถในการควบคุมของระบบการควบคุมในปัจจุบัน โดยคะแนนการตรวจจับจะเป็นปริมาณเชิงสัมพัทธ์ ภายใต้ขอบเขตของ FMEA สำหรับแต่ละกระบวนการที่ทำการศึกษา และการจะให้คะแนน ตรวจจับมีค่าต่ำลง (คือ มีความสามารถในการตรวจจับที่ดีขึ้น) จะต้องเกิดมาจากการเปลี่ยนวิธีการควบคุมที่ได้วางแผนไว้ท่านนั้น ในการพิจารณาคะแนนประเมินผลการตรวจจับนี้ จะต้องพิจารณาจากความสามารถของระบบการควบคุมในปัจจุบันที่จะป้องกันการส่งมอบข้อบกพร่องถึงลูกค้าเท่านั้น โดยต้องไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น (Likelihood of Occurrence) ของลักษณะข้อบกพร่อง นอกจากนี้แล้วจะต้องมีความเข้าใจว่าวิธีการซักสิ่งตัวอย่าง (Sampling Techniques) จะเป็นวิธีการควบคุมกระบวนการเชิงตรวจจับมากกว่าจะเป็นวิธีการควบคุมที่จะป้องกัน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

23

ข้อบกพร่องจากการสั่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นการซักสิ่งตัวอย่างจึงไม่ควรจะมีผลใด ๆ ต่ออันดับ
 คะแนนของการตรวจขึ้น (D)

ตารางที่ 2-4 เสđดงถึงคัวอย่างของกฎเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการตรวจขึ้น
 ของระบบควบคุมกระบวนการ

ตารางที่ 2-4 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจขึ้นของระบบควบคุม

การตรวจขึ้น	กฎเกณฑ์	ประเภทการ ตรวจสอบ			ขอนเขวิชีการตรวจขึ้น	คะแนน
		A	B	C		
เก็บเป็นไปไม่ได้	ไม่มีระบบการตรวจขึ้นใด ๆ			X	ไม่สามารถตรวจขึ้นหรือ ตรวจสอบได้	10
ห่างไกลมาก	มีระบบควบคุม แต่ไม่สามารถ ตรวจขึ้นข้อมูลพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้โดย ทางอ้อมหรือเป็นเพียงการสู่น ตรวจเท่านั้น	9
ห่างปีก	มีระบบควบคุม แต่ไม่โอกาสสั่งขอ มากที่จะตรวจขึ้นข้อมูลพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยการ ตรวจสอบด้วยตาเปล่า (visual inspection) เท่านั้น	8
ค่อนข้าง	มีระบบควบคุม แต่ไม่โอกาสสั่งขอ มากที่จะตรวจขึ้นข้อมูลพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยการ ตรวจสอบด้วยตาเปล่าสองครั้ง (double visual inspection) เท่านั้น	7
ค่อนข้าง	มีระบบควบคุมและอาจจะ ตรวจขึ้นข้อมูลพร่องได้		X	X	การควบคุมกระทำได้ด้วย แผนภูมิ SPC	6
ปานกลาง	มีระบบควบคุมและอาจจะ ตรวจขึ้นข้อมูลพร่องได้		X		มีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือ วัด วัดซึ่งงานก่อนออกจากชุด ปฏิบัติงาน หรือใช้ แบบ Go/No Go กันงาน ทั้งหมดก่อนออกจากชุด ปฏิบัติงาน	5
ค่อนข้างถูก	มีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่ จะตรวจขึ้นข้อมูลพร่องได้	X	X		มีการตรวจขึ้นความผิดพลาด ในกระบวนการถัดไปหรือมี การใช้เครื่องมือวัดซึ่งงาน ซึ่นแรกในขั้นตอนงานการ ปรับตั้ง (set-up)	4

365505

18) ตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ยง (RPN – Risk Priority Number) ในช่องนี้ให้ใส่ ตัวเลขที่แสดงถึงลำดับของความเสี่ยงที่พิจารณาได้จากการปัจจัย 3 ประการ คือ ความรุนแรง โอกาสการเกิดขึ้น และการตรวจจับ ดังนี้ $RPN = S \times O \times D$

โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลข RPN จะไม่มีความหมายใด ๆ นอกจากใช้สื่อลำดับในการกำหนด ความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่องจากกระบวนการนั้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้วิเคราะห์ สามารถให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แนะนำให้ผู้วิเคราะห์ FMEA ทำการวิเคราะห์คะแนน RPN ที่ได้ด้วยแผนภาพพาร์โต สำหรับการให้คะแนนมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจริง จะพบว่าลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญมากจะมีจำนวน น้อย และข้อบกพร่องที่มีความสำคัญน้อยจะมีจำนวนมากตามหลักการพาร์โต มีฉะนั้นควรจะ ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

19) วิธีการปฏิบัติการแก้ไข ในช่องนี้ของแบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการให้ทำ การระบุวิธีการปฏิบัติเพื่อตอบโต้เชิงป้องกัน/ แก้ไขกับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความรุนแรงมาก ที่สุดก่อน (ในกรณีที่ S มีคะแนน 9 หรือ 10 ให้กำหนดมาตรการตอบโต้ทันที โดยไม่สนใจว่า RPN จะมีค่าเท่าไร) และจากนั้นให้ทำการพิจารณามาตรการตอบโต้กับลักษณะข้อบกพร่องที่มีคะแนน RPN สูงในลำดับแรก ๆ

แนวทางการกำหนดมาตรการตอบโต้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันลักษณะ ข้อบกพร่องมากกว่าการตรวจจับ ดังนั้น มาตรการลด โอกาสการเกิดขึ้นและการลดความรุนแรงเจิง เป็นสิ่งที่ควร ได้รับการพิจารณา ก่อนมาตราการการปรับปรุงระบบการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง นอกจากนี้แล้วการปรับปรุงระบบการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่องนี้จะถือเป็นการปรับปรุงคุณภาพ ที่ไม่มีประสิทธิผลและใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง

หลังจากที่คณะทำงาน FMEA ดำเนินการกับลักษณะข้อบกพร่องที่มีคะแนนความรุนแรง เท่ากับ 9 หรือ 10 แล้ว คณะทำงานก็ควรจะให้ความสนใจลักษณะข้อบกพร่องอื่น ๆ โดยมี ความประสงค์ในการลดความเสี่ยงเนื่องจากความรุนแรง โอกาสที่เกิดขึ้น และการตรวจจับโดย ลำดับ

20) ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไขและวันเสร็จสิ้น ในช่องนี้ให้ระบุชื่อนุคคลที่ รับผิดชอบต่อการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขนี้ รวมทั้งระบุวันเสร็จสิ้นที่เป็นเป้าหมายด้วย


21) การแก้ไข ในช่องนี้ให้ทำการสรุปสั้น ๆ ถึงรายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ กระทำไปรวมถึงวันที่เสร็จสิ้นด้วย

22) ผลการแก้ไข ภายหลังจากมีการปั่งชีมานาตรการแก้ไข/ ป้องกันแล้วให้ทำการประเมินค่าและบันทึกผลการประเมินความรุนแรง โอกาสการเกิดขึ้นและการตรวจจับ พร้อมคำนวณค่า RPN อีกครั้ง แต่ถ้ามิได้มีการกำหนดมาตรฐานใด ๆ เลย ให้ปล่อยช่องนี้ไว้

นอกจากนี้แล้วควรจะมีการทบทวนคะแนนประเมินเหล่านี้อีกครั้ง และถ้ามีการปฏิบัติการแก้ไขได ๆ แล้ว ให้ดำเนินการวิเคราะห์อีกครั้งด้วยตัวเอง 19 ถึง 22 โดยการดำเนินการควรอยู่บนแนวความคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ FMEA คือเอกสารที่มีชีวิตตลอดไป

3. การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measure System Analysis: MSA)

คำว่า “ระบบ” จะมีความหมายถึง องค์ประกอบ (combination) ดังนี้ ระบบการวัดซึ่งหมายถึง องค์ประกอบของปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ได้มาซึ่งค่าวัด และโดยทั่วไปจะแสดงในรูปของความต่อเนื่องของกิจกรรมการวัด หรือ “กระบวนการ” เช่นเดียวกับกระบวนการทั่ว ๆ ไป หรือระบบการวัด คือ สิ่งที่รวบรวมไว้ซึ่งอุปกรณ์วัดดูดิบหรืออุปกรณ์การวัด (เกจ) มาตรฐาน ขั้นตอน การปฏิบัติการ วิธี อุปกรณ์จับชิ้นงาน ซอฟต์แวร์ บุคลากร สิ่งแวดล้อม และข้อสมมติต่าง ๆ ที่ใช้ในการกำหนดปริมาณของหน่วยวัด หรือ ประเมินคุณลักษณะที่ได้รับการวัด ดังภาพที่ 2-3

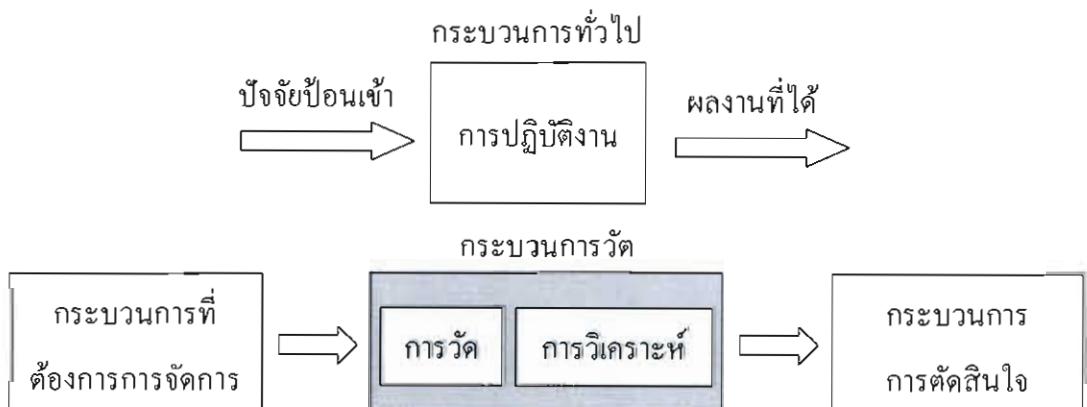

ภาพที่ 2-3 ระบบการวัดในรูปของกระบวนการ

ในการออกแบบระบบการวัดให้ตัวของระบบมีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมนั้น โดยทั่วไปแล้วระบบการวัดจะมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน 4 ประการดังนี้

1. มีความไว (Sensitivity) และสามารถแยกความแตกต่าง (Discrimination) ของค่าที่วัดได้อย่างพอเพียง กล่าวคือ ส่วนเพิ่มของค่าวัดควรจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (ในกรณีที่ใช้ระบบการวัดในการควบคุมกระบวนการ) หรือขนาด



ความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะ (ในกรณีที่ใช้ระบบการวัดในการตรวจสอบคุณภาพงาน) ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้กฎ “10 ต่อ 1” ที่ระบุไว้ว่า ความสามารถในการแยกความแตกต่างของข้อมูลของระบบการวัดควรจะสามารถแบ่งความผันแปรของกระบวนการหรือช่วงความคลาดเคลื่อนอนุโลมออกได้อย่างน้อย 10 ส่วน

2. ระบบการวัดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเชิงลักษณะ คือ ทำให้ความผันแปรของค่าวัดเป็นไปตามสาเหตุโดยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ระบบการวัดมีคุณสมบัติที่ด้านความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability)
3. ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ ความผันแปรของระบบการวัดจะต้องมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับความคลาดเคลื่อนยินยอมของข้อกำหนดเฉพาะ
4. ในการควบคุมกระบวนการ ความผันแปรของระบบการวัดจะต้องมีคุณสมบัติที่แยกความแตกต่าง (resolution) ของขั้นงานได้และต้องมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับความผันแปรของกระบวนการผลิต

3.1 คุณสมบัติของระบบการวัด

ภายใต้ระบบการวัดที่ดีนั้น ค่าวัดที่ได้จะมีความผันแปรเสมอ โดยค่าความผันแปรเหล่านี้ควรจะมีค่ารอบค่าคงที่ของสิ่งที่ได้รับการวัด ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่าและมีจุดประสงค์ที่จะกำหนดค่าตัวเลขให้แต่ละในทางทฤษฎีจะเรียกค่านี้ว่า ค่าจริง (True Value) แต่นักมาตรฐานวิทยาอาจจะเรียกค่าดังกล่าวนี้ว่า ค่าที่เห็นพ้องกัน (Consensus Value) หรือ ค่าที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (Generally Accepted Value) หรือค่าอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ (Accepted Reference Value) หรือค่าอ้างอิง (Reference) หรือค่ามาสเตอร์ (Master Value)

ค่าวัดจากระบบการวัดนี้ ถ้ามีความผันแปรจากสาเหตุโดยธรรมชาติ (Common or Chance Causes) แล้ว ตัวแบบจะสามารถคาดการณ์ได้ ดังภาพที่ 2-4 (ก) แต่ถ้ามีสาเหตุความผันแปรจากความผิดพลาด (Special or Assignable Cause) แล้ว ตัวแบบของความผันแปรที่ได้จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังภาพที่ 2-4 (ข)

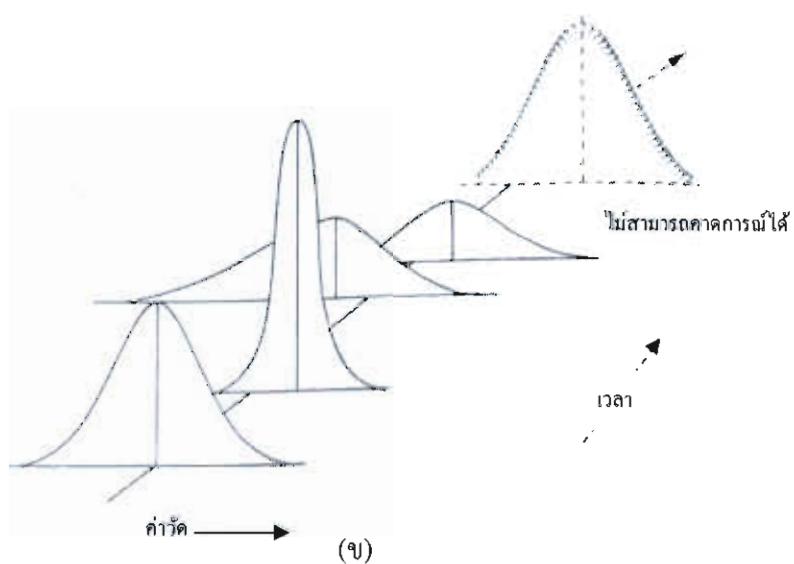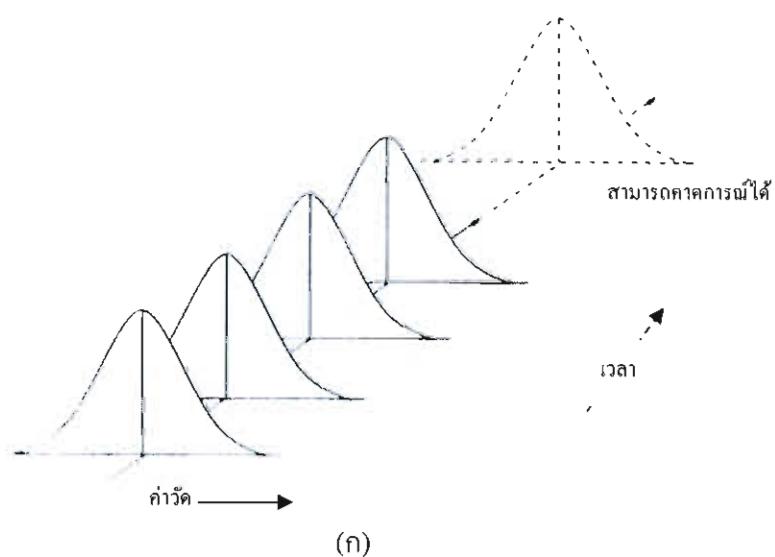

ภาพที่ 2-4 ตัวแบบของความผันแปรจากระบบการวัด

ดังนั้น ถ้ามีการพิจารณากระบวนการวัดในรูปของกระบวนการแล้ว จะพบว่า ในทุก ๆ กระบวนการจะมีความผันแปรจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เบงคิจ โนริยามา ได้ให้ตัวอย่างของแหล่งความผันแปรจากระบบการวัดด้วยเครื่องมือกลดังตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2-5 สาเหตุของความผันแปรในการวัดค่าขึ้นเครื่องมือเชิงกล

ประเภทความคลาดเคลื่อน	สาเหตุ	ตัวอย่าง
1. ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด	โครงสร้างของเครื่องมือวัดหรือวิธีการใช้งาน	สเกลไม่เท่ากัน มีความสึกหรอ แรงกดที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงช่องกว้างไม่เท่ากัน
2. ความคลาดเคลื่อนจากพนักงานวัด	นิสัยของผู้วัด ระดับของการฝึกฝนและทักษะ	อ่านสเกลผิดพลาด วิธีการใช้เครื่องมือวัดมีความผิดพลาด
3. ความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอก	ปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง	การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ วิธีการให้แสงสว่าง
4. ความคลาดเคลื่อนจากสถานะโดยธรรมชาติ	บังจยต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และระบุได้	สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย หรือสภาพจิตใจของผู้วัด

3.2 ความคลาดเคลื่อนของค่าวัด

จากสาเหตุด้านความผันแปรในระบบการวัดที่ได้กล่าวถึง มีผลทำให้ค่าวัดที่ได้มีความเบี่ยงเบนไปจากค่าจริงของสิ่งที่ได้รับการวัดเสมอ กล่าวถือถ้าให้ X_i หมายถึง ค่าวัดที่ได้จากการวัด และ X_i' หมายถึง ค่าจริงของสิ่งที่ได้มีการวัดแล้ว จะพบว่า

$$X_i = \mu + \varepsilon_i$$

ค่า ε_i จะหมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนไปจากค่าจริงของค่าวัดที่ได้จากระบบการวัดเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของค่าวัด (Measurement Error) ที่ถือเป็นสาเหตุโดยธรรมชาติของระบบการวัด (ในบางทำราชการเรียกค่ามี “ความผิดพลาดของค่าวัด” ซึ่งไม่น่าจะให้ความหมายที่ถูกต้องนัก เพราะ ค่าความเบี่ยงเบนดังกล่าวมาจากการวัดโดยธรรมชาติ มิใช่สาเหตุจากความผิดพลาด)

ดังนั้น ในการตัดสินใจเพื่อการประกันคุณภาพที่ดี มีความจำเป็นต้องพยายามทำให้ความคลาดเคลื่อนจากค่าวัดมีค่าต่ำสุดเพื่อจะให้ได้ค่าที่ใกล้กับค่าจริงของสิ่งที่ได้รับการวัดมากที่สุด และโดยทั่วไปแล้วอาจจะจำแนกความคลาดเคลื่อนนี้ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- ความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาด (Gross Error)
- ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Error)

- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Error)

ความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาด หมายถึง ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากสาเหตุผิดพลาด (Special Causes) ของระบบการวัด ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือวัด และวิธีการวัดของพนักงานที่ทำหน้าที่วัด โดยลักษณะความคลาดเคลื่อนอาจจะมาจากการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ผิดพลาด หรือมาจากการอ่านค่าที่ผิดพลาด โดยความคลาดเคลื่อนในลักษณะนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่สามารถกำจัดได้ในเบื้องต้นด้วย การทำระบบการวัดให้เป็นมาตรฐาน คือ การกำหนดขั้นตอนและวิธีการวัดที่แน่นอน การฝึกอบรมพนักงานวัด การทำมาตรฐานของสิ่งที่ได้รับการวัด และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง แล้วดำเนินการทวนสอบโดยอาศัยแผนภูมิควบคุม (Control Chart)

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ หมายถึง ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าไบอัส (Bias) โดยที่นิยามค่าไบอัสว่าความคลาดเคลื่อนที่ค่าที่ควรจะเป็น (Expected Value) จากค่าวัดเบี่ยงเบนไปจากค่าจริงของสิ่งที่ได้รับการวัด หรือค่าอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ (Accepted Reference Value) โดยค่าที่ควรจะเป็นนี้ได้มามากการเฉลี่ยออกความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มของค่าวัด ก่อให้คือ

$$\text{ค่าไบอัส} = \bar{X} - \text{ค่าจริง}$$

ในบางคราวอาจจะเรียกค่าไบอัสว่า ความแม่น (Accuracy) ที่ไม่น่าจะถูกต้องนัก เพราะว่าความแม่นจะหมายถึง “การเข้าใกล้ (Closeness)” ของค่าที่วัดกับค่าจริงหรือค่าอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ในขณะที่ค่าไบอัสจะหมายถึง “ความเบี่ยงเบนออกจาก” ค่าที่ควรจะเป็นของค่าวัด ซึ่งโดยปกติแล้วในบริบทของคุณสมบัติของระบบการวัด มักจะกล่าวถึงความแม่นของระบบการวัด แต่สำหรับบริบทของการประเมินระบบการวัดนั้น จะกล่าวถึงค่าของไบอัส และนอกจากคำทั้งสองนี้แล้ว ยังมีค่าที่ใกล้เคียงกันอีกค่านึง คือ ค่าความจริง (Trueness) ที่หมายถึง การเข้าใกล้ของค่าที่ควรจะเป็นที่ได้จากการเฉลี่ยออกความผันแปรของค่าวัดจำนวนมาก ๆ กับค่าอ้างอิงที่ได้รับ การยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบนี้จะมีสาเหตุโดยส่วนใหญ่จากโครงสร้างของเครื่องมือวัด นอกเหนือจากนี้อาจจะมีผลมาจากการปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อค่าวัดหรือปริมาณที่มีผลต่อการวัด (Influence Quantity) ซึ่งหมายความถึงปริมาณที่มิใช่ปริมาณของสิ่งที่ได้รับการวัดแต่มีผลต่อค่าวัด เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับการใช้ไมโครวัดความยาว หรือความถี่ในการวัดขนาดความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าสถิต เป็นต้น

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบนี้มักจะได้รับการกำหนดค่าด้วยผู้ผลิตหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบและสามารถกำหนดค่าได้ด้วยการสอบเทียบ (Calibration) สำหรับกรณีของโครงสร้าง

ของเครื่องมือวัด และสามารถถ้ากำจัดได้ด้วยการควบคุมปริมาณที่มีอิทธิพลต่อค่าวัดด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบการวัด เช่น การใช้ตัวปรับเสถียรแรงดันไฟฟ้า (stabilizer) เป็นต้น

ความคลาดเคลื่อนประ痼ทสุดท้าย คือ ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม ซึ่งมี

ความหมายถึงค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าวัดรอบค่าที่ควรจะเป็นของค่าวัด โดยมีลักษณะเป็นตัวแปรสุ่มแบบปกติ โดยความคลาดเคลื่อนประ痼ทสุดท้ายมีสาเหตุมาจากการรบกวนติดของระบบการวัด เช่น ค่าความล้ำของพนักงาน การสึกหรอของเครื่องมือวัด ความคลาดเคลื่อนในการจับวางชิ้นงาน ฯลฯ โดยสาเหตุเหล่านี้ไม่สามารถถ้ากำจัดออกไปให้หมดได้ แต่สามารถทำให้ปริมาณลดลงได้ด้วย การใช้เครื่องมือจับขัดประ痼ทจิก (Jig) ฟิกเจอร์ (Fixture) เข้าช่วยได้

ดังนั้น อาจนิยามค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม ได้จากสมการ

$$\varepsilon_i = X_i - \bar{X}$$

เมื่อกำหนดให้ ε_i เป็นค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มของค่าวัดที่ได้ โดยทั่วไป จะเรียกคุณสมบติของค่าวัดที่แสดงถึงค่าการกระจายตัวของค่าวัดรอบค่าที่ควรจะเป็นของค่าวัดนั้นว่า ค่าความเที่ยง (precision)


4. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยเครื่องอีกซทรูเดอร์ (Manufacture of Extruded Product)

อีกซทรูเดอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปร่างเป็นแท่งตัน (Rods) ท่อยางเสริมแรง (Hose) แผ่นหรือ Profiles ต่าง ๆ สำหรับงานผลิตออกบานล้อ (Tread) และใช้สำหรับงานการผลิตยางเคลือบหรือหุ้มสายไฟและสายเคเบิล เป็นต้น เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยเครื่องอีกซทรูเดอร์จะค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อย่างกว้างขวางของสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การผลิตยางในรถต่าง ๆ ยางรัดของและใช้ในงานเอกสาร ยางขอบกระชาก เป็นต้น

เครื่องอีกซทรูเดอร์ใช้เพื่อดันยางผ่านดาย (Die) เป็นเครื่องที่ทำงานโดยการดันยางคอมปาวด์ (ที่ถูกหลอมให้อ่อนก่อน) ไปยังส่วนหัวของเครื่องซึ่งมีคายรูปร่างต่าง ๆ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ยางจะออกจากดายเป็นชิ้นยาวและมีรูปลักษณะตามรูปของดาย ชนิดของเครื่องอาจแบ่งตามลักษณะการดันยางได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดหนึ่งเป็นเครื่องที่อาศัยแรงดันจากแรน (Ram) และอีกชนิดหนึ่งเป็นการอาศัยแรงดันยางจากการหมุนของรอบสกรู ชนิดหลังนี้เป็นชนิดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและเรียกว่าอีกซทรูเดอร์ (Extruder) หรือ Forcing Machine หรือ Tuber

เครื่องเอ็กซtruder (Screw Extruder)


เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ช่องสำหรับใส่ยาง (Feed Hopper) ถกรุหุนอยู่ภายในกระบอกเครื่อง (Barrel or Cylinder) ส่วนหัวของเครื่อง Head และส่วนของด้ายแสดงในรูปภาพที่ 2-5

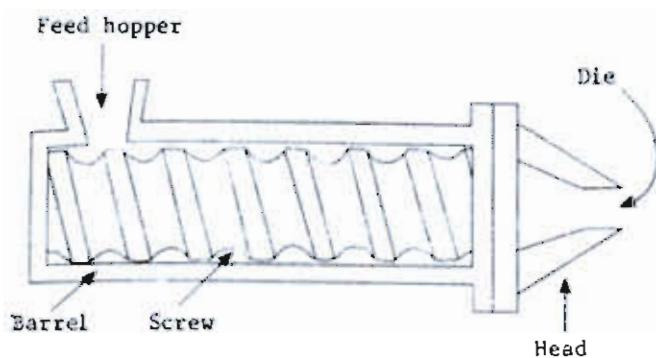

ภาพที่ 2-5 รูปตัดข่องเครื่องเอ็กซ์ทรัคเตอร์

1) Feed Hopper

ช่องใส่ยางมีไว้เพื่อรับยางผ่านเข้าไปที่สกรู ยางที่จะป้อนเข้าเครื่องอาจอยู่ในสถานะร้อน หรือเป็นร็อว์ หรือ เป็นชิ้น ตามที่เพิ่งถูกบดออกมากจากเครื่องบดผสมระบบปิดและป้อนแบบเป็นช่วง ๆ หรือป้อนติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง หรืออาจป้อนยางในสถานะเย็นเป็นร็อว์ ๆ หรือเป็นเม็ดช่องใส่ยางอาจมีลักษณะ Undercut หรือมีลูกกลิ้งช่วยป้อนยาง โดยลูกกลิ้งนี้จะอยู่ในตำแหน่งข้างและขานานกับสกรู แสดงได้ดังภาพที่ 2-6 ลูกกลิ้งช่วยป้อนยางจะช่วยส่งยางไปที่สกรูอย่างสม่ำเสมอ

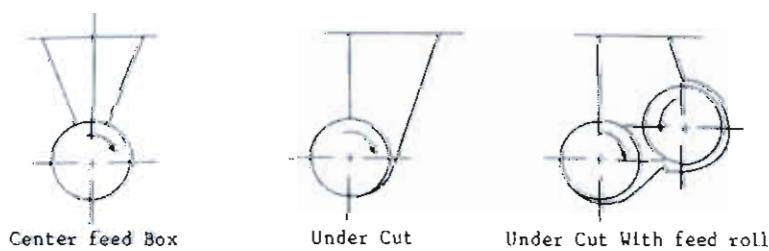

ภาพที่ 2-6 ช่องใส่ยางแบบต่างๆ

2) Screw

สกรูของเครื่องหมุนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าและควบคุมความเร็วของการหมุนด้วยเกียร์ทดกำลัง (Reduction Gear) ปกติสกรูจะหมุนในระบบออกแบบเครื่องตัวความเร็วประมาณ 50 รอบต่อนาที และสกรูจะห่างกับผิวระบบออกแบบเครื่องประมาณ 0.4 มิลลิเมตร สำหรับการป้อนยางในสถานะร้อนจะใช้สกรูขนาดความยาว : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 : 1 หรือ 5 : 1 และการป้อนยางในสถานะเย็นสักส่วนตั้งกล่าวจะเพิ่มเป็น 15 : 1 หรือ 20 : 1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยางที่จะดันออกจากด่าย

3) Head

ที่ส่วนหัวของเครื่องเป็นแรงดัน ซึ่งยางถูกดันขณะสกรูหมุนและเป็นที่ที่ยางผ่านทางดาย การควบคุมอุณหภูมิที่ส่วนหัวของเครื่องเป็นเรื่องจำเป็นมาก อนึ่งในการดันส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์นั้น การออกแบบส่วนหัวของเครื่องเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่มักขาดความสนใจกัน ที่ส่วนหัวนี้ยางจะต้องเคลื่อนออกอย่างสม่ำเสมอไปที่ดาย และควรเคลื่อนด้วยแรงดันและความเร็วที่สม่ำเสมอด้วย จุดหนึ่งจุดใดที่เกิดการหยุดชะงักของยาง เรียกว่า Dead Spots ซึ่งการเกิดจุดหยุดชะงักของยางชื่น ยางจะเกิดการคงรูป เป็นผลให้ปรากฏรอยตำหนินางที่ออกจากดาย

4) Die

ส่วนสุดท้ายของเครื่องเป็นที่ปรับแรงดัน ซึ่งยางถูกดันขณะสกรูหมุนและเป็นที่ที่ยางผ่านออกทางดาย การควบคุมอุณหภูมิที่ส่วนหัวของเครื่องเป็นเรื่องจำเป็นมาก อนึ่งในการออกแบบดาย ต้องเพื่อการขยายตัว หรือการบวม (Expansion หรือ Swell) ที่จะเกิดกับยางที่ถูกดันผ่านดายของกามา (Extrude) เนื่องด้วยยางเกิดการหดด้วยความขยาย และเกิดการบวมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ 1) รูปร่างของส่วนหัวของเครื่องและรูปร่างของยางที่ถูกดันออกจากดาย 2) แรงอัดที่ส่วนหัวของเครื่อง 3) อุณหภูมิของส่วนหัวของเครื่องและของยาง และ 4) ลักษณะการไหลของยางคอมปาวด์

การทำงานของเครื่อง

ผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิดที่ผลิตโดยการใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรู เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทห่อต่าง ๆ (เช่น ห่อยางฉีดน้ำ ยางวงรัดของยางในรถ ฯลฯ) ส่วนที่จำเป็นต้องยางรถ (Tread) ยางหุ้มสายเบล็อกหรือหุ้มเส้นลวดที่ใช้ประกอบทำยางล้อรถชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์เพื่อแยกหรือกรองสิ่งสกปรก (เช่น เศษไม้ เศษโลหะ) ออกจากยางโดยการยืดใน漉 (Wire Gauze) ที่ส่วนหัวของเครื่อง การแยกหรือกรองยางตั้งกล่าวนี้เป็นการช่วยทำให้ยางอ่อนด้วและช่วยให้ยางมีความสม่ำเสมออย่างทั่วถึงอีกด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยข้อดีที่แยกหรือกรองยางนี้ต้องใช้ความร้อน ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ผสมกับแม่น้ำหรือสารทำให้ยางคงรูป

ชนิดอื่น ๆ กับยางที่จะนำไปกรองเมื่อป้อนยางลงในช่องสำหรับใส่ยาง ยางจะถูกดึงเป็นเกลียว ระหว่างร่องของเกลียวสกรูกับผนังของระบบอุตสาหกรรม จนมีลักษณะคล้ายก้อนยางกลึงอยู่ที่เกลียว สกรู การหมุนของสกรูจะผลักดันให้ก้อนยางที่อยู่ในช่องเดี้ยวนตามกันไปข้างหน้า เมื่อก้อนยางเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ก้อนยางก็จะอัดแน่นไม่มีที่ว่างและไม่สามารถหมุนรอบสกรู ยางที่อัดกันนี้ก็จะเริ่มหดและถูกดันไปยังส่วนหัวและด้วยต่อไปยางคอมปาวด์ที่จะนำมาขึ้นรูปด้วยการอัดรีด ควรปราศจากสิ่งปลอมปนต่าง ๆ เพราะสิ่งปลอมปนเหล่านี้อาจไปติดอยู่ที่บริเวณหัวดาย และทำให้เกิดเป็นร่องยาวอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงานได้ นอกจากสิ่งปลอมปนจากภายนอกแล้ว ควรด้วยระวังการเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนของสารตัวเติมหรือสารเคมีบางประเภทในระหว่างการเตรียมยางคอมปาวด์อีกด้วย นอกจากปัญหาเรื่องสิ่งปลอมปนแล้ว สาเหตุของการขึ้นรูปก็มีผลต่อรูปร่างของชิ้นงานด้วย เช่นกัน กล่าวคือ หากผู้ผลิตทำการขึ้นรูปโดยใช้อัตราเร็วในการผลิต ที่สูงเกินไป ถือหากยางถูกดันให้หดผ่านหัวดายด้วยความเร็วที่สูงมากเกินไป ชิ้นงานที่ได้อาจเกิดการบิดเบี้ยว (Distortion) ของรูปร่างหรืออาจเกิดรอยชำหานิที่บริเวณพื้นผิวได้ เรียกปรากฏการณ์การบิดเบี้ยวของรูปร่างของชิ้นงานดังกล่าวว่า Melt Fracture

นอกจากปัญหาด้าน ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีปัญหาอีกนิดหนึ่ง ที่อาจพบได้ใน การขึ้นรูปยางด้วยเครื่องอีซทาร์ดเดอร์ชีฟปัญหาเหล่านี้ ได้แก่

- 1) ปัญหางานเนียนยั่วติดเกลียวหนอน ปัญหานี้เกิดจากยางนิ่มนากเกินไป สามารถแก้ไขได้โดยการนำยางไปคลุกແป้งก่อนป้อนเข้าสู่เครื่อง
- 2) ปัญหารูพรุนในยางเนื่องจากไถ่อากาศออกไม่หมด ปัญหานี้เกิดจากความดันไถ่กลับ (Back Pressure) ของยางไม่สูงเพียงพอ ดังนั้นเพื่อเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดจากหัวดายที่หดเกินไป พื้นที่ภาพตัดขวางของหัวดายควรมีค่าไม่เกิน $\frac{1}{4}$ ของพื้นที่ภาพตัดขวางของบาร์เรล
- 3) ปัญหานี้เกิดจากความดันของชิ้นงาน ปัญหานี้อาจเกิดจากยางคอมปาวด์มีความแข็งแรง ที่ไม่สูงเพียงพอ ควรแก้ไขปัญหานี้โดยการปรับปริมาณของสารตัวเติมเสริมแรงให้สูงขึ้น
- 4) ปัญหานี้พื้นผิวชิ้นงานที่หดยาน อาจเกิดได้จากหลักษาเดดสป็อต เนื่องจากหัวดายไม่ได้รับการบดย่อย (Mastication) ไม่นำกเพียงพอ สารเคมีโดยเนพะสารตัวเติมอาจแตกตัวและ/หรือกระชากตัวได้ไม่ดี เกิดปัญหาร่องจุดตาย (Dead Spot) อุณหภูมิที่หัวดายต่ำเกินไป

ปัญหาร่องการย้อย (Sagging) ซึ่งหากพบในยางธรรมชาติก็ให้เติมแฟกทิชลิงไปในปริมาณที่สูงขึ้น หรืออาจทำการปรับสูตรเคมียางเพื่อให้ยางมีอัตราเร็วในการคงรูปสูงขึ้น นอกจากนี้ การผสมยางสไตรีนบิวต้าไครอีน (SBR) ลงไว้ในยางธรรมชาติก็สามารถช่วยลดปัญหาร่องย้อยได้ เช่นกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. งานวิจัยในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปรีเว็ฟสูดา ปานอมาไฟ (2533) ประยุกต์แนวทางในการดำเนินงานของซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอน (DMAIC) การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) และเครื่องมือ คุณภาพต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว การดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 การนิยามปัญหา ศึกษาสภาพปัญหาของเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิต กำหนดเป้าหมาย ขอบเขตของการปรับปรุง และจัดตั้งทีมงาน

1.2 การวัดสภาพปัญหา เก็บข้อมูลเบกประเกทของเสียประเภทตัวงานค้อยลีเย็นและชิ้นส่วน Core plate ซึ่งมีมูลค่าการทิ้งสูงสุด

1.3 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสีย โดยการระดมสมองเพื่อทำแผนภูมิ ก้างปลา และ FMEA โดยคำนวณค่าดัชนีความเสี่ยงชีน่า (RPN) เพื่อเลือกสาเหตุที่มีค่า RPN สูงกว่า 100 คะแนนมาทำการแก้ไข

1.4 การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ค่า RPN ลดต่ำกว่า 100 คะแนน จึงทำการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักร ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดขนาดชิ้นงาน และฝึกอบรมวิธีการทำงานที่ถูกต้องแก่นักงาน

1.5 การควบคุม จัดทำบอร์ดชี้ควบคุมปริมาณของเสีย และจัดเอกสารควบคุมการผลิต เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นเบริญนเทียนข้อมูลของเสียก่อนและหลังทำการแก้ไข ปรับปรุง ซึ่งผลของงานวิจัยนี้ พบว่าสามารถลดอัตราการเกิดของเสียตัวงานค้อยลีเย็นจาก 0.216% ลดลงเหลือ 0.107% หรือลดลง 50.46% ลดจำนวนของเสียโดยเฉลี่ยของชิ้นส่วน Core Plate จาก 3,333 ชิ้นต่อเดือนลดลงเหลือ 648 ชิ้นต่อเดือน ส่งผลให้มูลค่าของเสียของกระบวนการผลิตอยู่แล้วลดลงจาก 0.019% ลงเหลือ 0.007% หรือลดลง 63.16%

2. งานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

กรณิการ์ กล้าหาญ (2553) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Approach) ไปใช้ในการพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ที่คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเป็นวิธีการที่สามารถป้องกันสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังคน ได้ด้วย ดังนั้นจึงได้นำแนวทางการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการสร้างและพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยนี้ยังได้นำ Six Sigma (DMAIC) เป็นวิธีการในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งในระยะค้นหา (Define: D), การวัด (Measure: M) และการวิเคราะห์ (Analyze: A) ได้มีการประยุกต์แนวทางการประเมินความเสี่ยง ทำให้ได้ความเสี่ยงที่ต้องการแก้ไข จำนวน 15 เรื่อง ส่วนในระยะการนำไปปฏิบัติและปรับปรุง (Implement and Improvement: I) ได้มี

การทดลองใช้คู่มือวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นและได้แก่ไปปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองใช้ทำให้สามารถลดคู่มือวิธีปฏิบัติงานจาก 12 เรื่องเหลือ 8 เรื่อง และในระดับความ (Control: C) ได้มีการนำเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ FMEA, Control Plan, Audit Plan และการประเมินตนเอง ผลจาก การวิจัยพบว่า คู่มือวิธีปฏิบัติงานที่สร้างจากแนวทางการประเมินความเสี่ยงนั้นสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ 6 เรื่อง และยังเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย

3. งานวิจัยในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป

สำนัก ยมลยง (2550) งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนของเสียต่อหน่วยและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยทางผู้จัดทำได้มุ่งเน้นการปรับปรุงและออกแบบเครื่องมือเพื่อเน้นทางด้านคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งมุ่งหวังจะปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือที่สามารถลดปัญหาการเกิดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงรักษาคุณภาพในการผลิต ได้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า งานวิจัยนี้เริ่มตั้งแต่การหาระบบการวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ DMAIC ซึ่งเป็นเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพ เมื่อทำการค้นหาและเก็บข้อมูลแล้ว ในโครงการได้มีการวิเคราะห์หาปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อมูลค่าของเสียต่อหน่วยมากที่สุดและได้ทำการเลือกปรับปรุงกระบวนการในหัวข้อต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญจากการศึกษาพบว่า มีของเสียที่เกิดขึ้นโดยสูงกว่าของเสียเมื่อคำนวณจากอัตราของเสียของผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระบวนการผลิตในขั้นตอนการดึง Fiber เป็นหนังในสาเหตุหลักที่เกิดการสูญเสียที่สามารถปรับปรุงได้ เครื่องมือในการควบคุมการดึง Fiber แบบใหม่ได้ถูกออกแบบ และทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติก่อนที่จะได้มีการนำไปใช้ในการผลิต จากการออกแบบและทดลองเครื่องมือการดึง Fiber ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์จากการคำนวณที่ได้ บริษัทสามารถประสบความสำเร็จในการลดมูลค่าของเสียต่อหน่วยของการผลิตลดลงประมาณ 20% จากเดิม และสามารถสร้าง By Product ที่สามารถเพิ่มคุณค่าต่อสายการผลิตได้ เพื่อสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า เครื่องมือการดึง Fiber แบบใหม่ ยังได้ถูกนำมาใช้ทดลองใช้ในสภาพจริงเพื่อเป็นการประเมินผลกระทบทางด้านลบต่อคุณภาพของชิ้นงานที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบของเครื่องดึง Fiber ก่อนจะนำไปใช้งานจริง

J. P. C. Tong, F. Tsung B. และ P. C. Yen (2004) ได้ทำการประยุกต์ใช้ DMAIC และ DOE ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต Print Circuit Board (PCB) พบว่าในบริษัทดังกล่าวมีค่า sigma level อยู่ที่ 1.162 ซึ่งเป้าหมายของทางบริษัทผลิตแผ่น PCB ต้องการให้มี Sigma Level ที่ไม่ต่ำกว่า 4.0 ซึ่งทางผู้ทำการศึกษาได้ประยุกต์ใช้ DMAIC ในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อแผ่น PCB หลังจากนั้นจึงทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่า Optimal ของการผลิต ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หรือ Cpk ก่อนทำการศึกษามีค่า 0.387 ซึ่งหลังจากการศึกษา

ได้ค่า Optimal พ布ว่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.975 และค่า Sigma Level เพิ่มขึ้นเป็น 5.924


Kathryn Lannon และ Chris Vanni (2008) ได้ทำการประยุกต์ใช้ DMAIC กับโรงพยาบาลทั้งหมด 5 แห่ง โดยการกำหนดทีมขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบหลัก ซึ่งทางทีมงานได้ออกการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้วิธีการ Voice of Customer, Process Maps, Process Observations และ Failure/ Risk และได้จัดทำเอกสารขึ้นมา อีกทั้งได้ทำการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาพูดเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งยังได้เพิ่มอุปกรณ์หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ห้องน้ำเคลื่อนที่, แสงปุ่มกดเรียกใช้บริการ, การประเมินระดับความเจ็บปวด, รีโมททีวี เป็นต้น ซึ่งผลตอบรับพบว่าสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลพบว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น การปฏิบัติและผลการรักษาผู้ป่วยก็ดีขึ้น จากการปฏิบัติการตั้งกล่าวไว้ได้ส่งผลกระทบต่อการเงินหรือรายได้ของทางโรงพยาบาลอีกด้วย

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินงาน

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการลดของเสียงในกระบวนการผลิตแก้มยาง (Side Wall) โดยเริ่มทำการศึกษาตั้งแต่กระบวนการรับคอมปาวด์จากกระบวนการ Mixing จนถึงกระบวนการเตรียมส่างแก้มยางไปยังกระบวนการถัดไป เป็นการค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียงในกระบวนการ เพื่อปรับปรุงให้เกิดของเสียงลดน้อยลง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

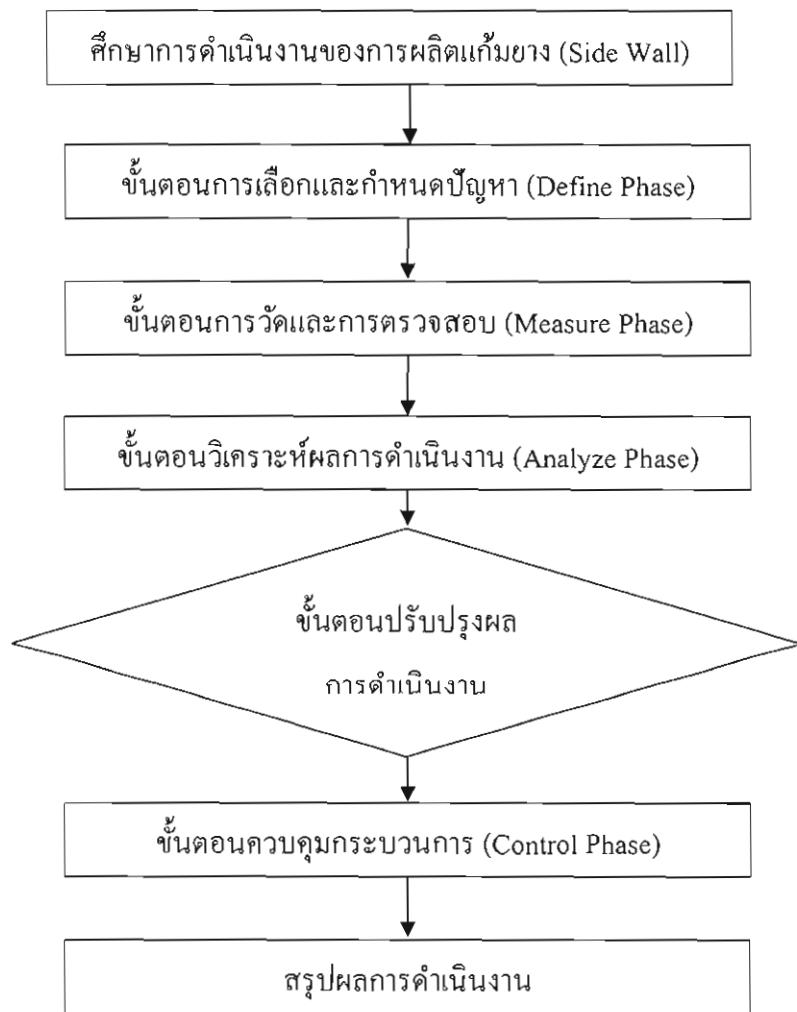

ภาพที่ 3-1 แผนการดำเนินงาน

บริษัทที่ทำการศึกษามีกำลังการผลิตที่สูงและในอนาคตมีแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อีกเพื่อส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย ภายในบริษัทแบ่งออกเป็นหลายแผนกดังต่อไปนี้

1. แผนก Production Primary

แผนก Production Primary เป็นแผนกส่วนหน้าในการผลิตชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนประกอบของยางรถยนต์ เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป ซึ่งเรียกว่า Building เพื่อทำการขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งแผนก Production Primary แบ่งแยกออกได้เป็นส่วนงานได้ดังต่อไปนี้

1.1 Mixing

Mixing เป็นแผนกด้านน้ำในการผลิตยาง คอมปาวด์ ส่งไปทั่วทั้งโรงงาน โดยแผนก Mixing ต้องควบคุมส่วนผสมในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งก่อนส่งยางคอมปาวด์ ไปกระบวนการผลิตต่อไปต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติของยางก่อน เช่น Viscosity หรือ Cure Characteristic เป็นต้น

1.2 Topping

Topping เป็นแผนกที่ทำการผลิตชิ้นงานเบื้องต้นเพื่อส่งไปทำการผลิตต่อขั้นตอนงานของ Material โดยแผนก Topping จะทำการเคลือบยาง คอมปาวด์ ให้ติดกับเส้นลวด

1.3 Material

Material เป็นแผนกที่ทำการผลิต

1.3.1 Breaker ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของยาง ทำให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันวัตถุจากทะลุชิ้นหน้ายาง ไปยังชิ้นยางใน ซึ่งจะทำให้เกิดยางเก็บลมไม่อุ้ย หรือเกิดการระเบิดของยางรถยนต์ได้

1.3.2 ขอบวงล้อ (Bead) ทำขึ้นมาจากการเส้นลวดแรงดึงสูง (High Tensile Wire) ที่คลบด้วยเนื้อยาง แล้วนำมาขัดเป็นวงหลาๆ ชั้นตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระหัสล้อรถยนต์ ทำหน้าที่ในการขึ้นยางให้ติดกับขอบกระหัสล้อรถยนต์ และป้องกันการร้าวของอากาศที่อยู่ภายในโครงยาง กระบวนการผลิตขอบวงล้อใช้เครื่องอีกซทรูดเคอร์ในการผลิต โดยการดันยางให้หุ้มผิวค้างนอกของเส้นลวด แล้วนำเส้นลวดดึงกล่าวไปปิดเป็นวงตามขนาดของที่ต้องการ

1.4 Extruding

Extruding เป็นแผนกที่ทำการผลิต

1.4.1 ดอกยาง (Tread) ทำหน้าที่ในการขึ้นรูปพิวตันช่วยให้สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายขึ้น โดยผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้การอีกซทรูดผ่านด้วยชั้นกัดเป็นช่อง ตามรูปร่างที่ต้องการ

1.4.2 แก้มยาง (Side Wall) ทำหน้าที่ลดแรงกระแทกระหว่างพื้นถนนกับตัวรถช่วยในการระบายความร้อนออกจากภายในยาง โดยผ่านกระบวนการรีเซ็ปโตโดยใช้การอีกซทรูดผ่านด้วยชั้นกัดเป็นช่องตามรูปร่างที่ต้องการ

2. แผนก Building

แผนก Building เป็นแผนกที่ทำการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มาจากการกระบวนการส่วนหน้า หรือ Production Primary มาขึ้นรูปเรียกว่า Raw Cover (RC) โดยใช้ Tire building Machine ก่อนที่จะส่งต่อไปเพื่อทำการอบยางให้กลายมาเป็นยางรถชนิด เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากยางรถชนิดประกอบด้วยส่วนประกอบจำนวนมาก

3. แผนก Curing

แผนก Curing เป็นแผนกที่ทำการแปรรูปยาง Raw Cover ให้กลายเป็นยางรถชนิด โดยให้ความร้อนและความดัน ตามระยะเวลาที่กำหนดในขั้นตอนนี้คุณงานจะเป็นผู้นำยาง Raw Cover เข้าสู่เครื่องอบยาง (Curing Press) ซึ่งการอบยาง และขบวนการวัดค่าไนซ์ จะทำให้ยางที่เหนียวและมีความยืดหยุ่นมากเกินไป เปลี่ยนเป็นยางที่มีความแข็ง ลดความยืดหยุ่นให้น้อยลง และให้มีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในการอบยางจะต้องมีการควบคุมเวลา อุณหภูมิ ความดัน และการไหลดอง น้ำร้อนให้พอเหมาะสมที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาวัลคาด้านซ้ายที่สมบูรณ์


4. แผนก Inspection

แผนก Inspection เป็นแผนกที่ทำการตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพภายในออกและค่าความเสถียรของยาง โดยใช้เครื่องจักรในการตรวจยางที่อบเสร็จแล้วทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบทุกเดือน ก่อนที่จะส่งเข้าคลังสินค้า และลูกค้าต่อไป การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงรูปลักษณ์ และตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับด้วยยาง รวมทั้งทำการคัดแยกส่วนที่เป็นยางเสียออกไปนอกจากนี้ยางเรเดียลทุกเดือนจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องวัดค่าแรง (Force Variation Machine) เพื่อตรวจสอบค่าแรงที่กระทำกับยางขณะใช้งานว่ามีค่าต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่ ถ้าหากมีค่าแรงที่กระทำค่าได้ต่ำกว่าที่กำหนด จะต้องนำค่าที่บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์หาสาเหตุและทำการแก้ไขปรับปรุงโดยวิศวกรที่รับผิดชอบทางด้านค่าความสม่ำเสมอของคุณภาพ (Uniformity) ส่วนยางที่มีค่าแรงกระทำเกินของเบนที่กำหนดจะถูกส่งจำแนกเป็นยางเสีย


ศึกษาการดำเนินงานของกระบวนการผลิตแก้มยาง (Side Wall)

บริษัทที่ทำการศึกษาเป็นบริษัทที่ผลิตยางรถชนิดส่งออกทั่วโลกในและภายนอกประเทศ ซึ่งภายในบริษัทได้มีการแบ่งแผนกการผลิตออกเป็นหลายแผนกหลักส่วนงาน และแผนกที่ทำการศึกษาคือ แผนกที่ทำการผลิตแก้มยาง (Side Wall) แผนกที่ทำการผลิตแก้มยางจะทำการรับ

ยางคอมปาวด์จากแม่นก Mixing แล้วทำการผลิตเพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตไป เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการผลิตยางรถยนต์ โดยกระบวนการผลิตแก้มยางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แก้มยางสีดำ และแก้มยางสีขาว ซึ่งกระบวนการผลิตแก้มยางทั้ง 2 แบบ แสดงได้ดังภาพที่ 3-2 และ ภาพที่ 3-3 ตามลำดับ

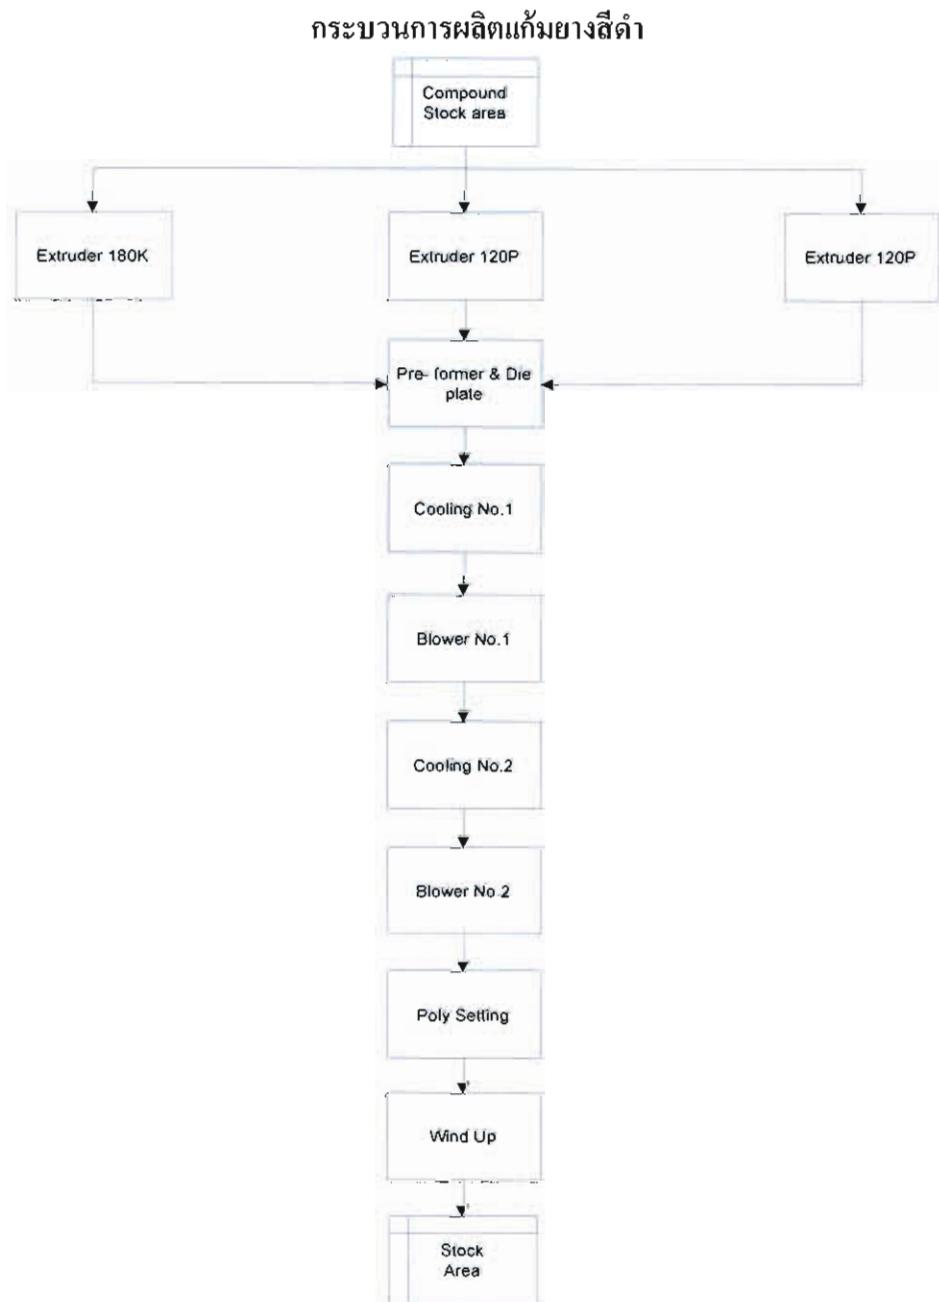

ภาพที่ 3-2 กระบวนการผลิตแก้มยางสีดำ

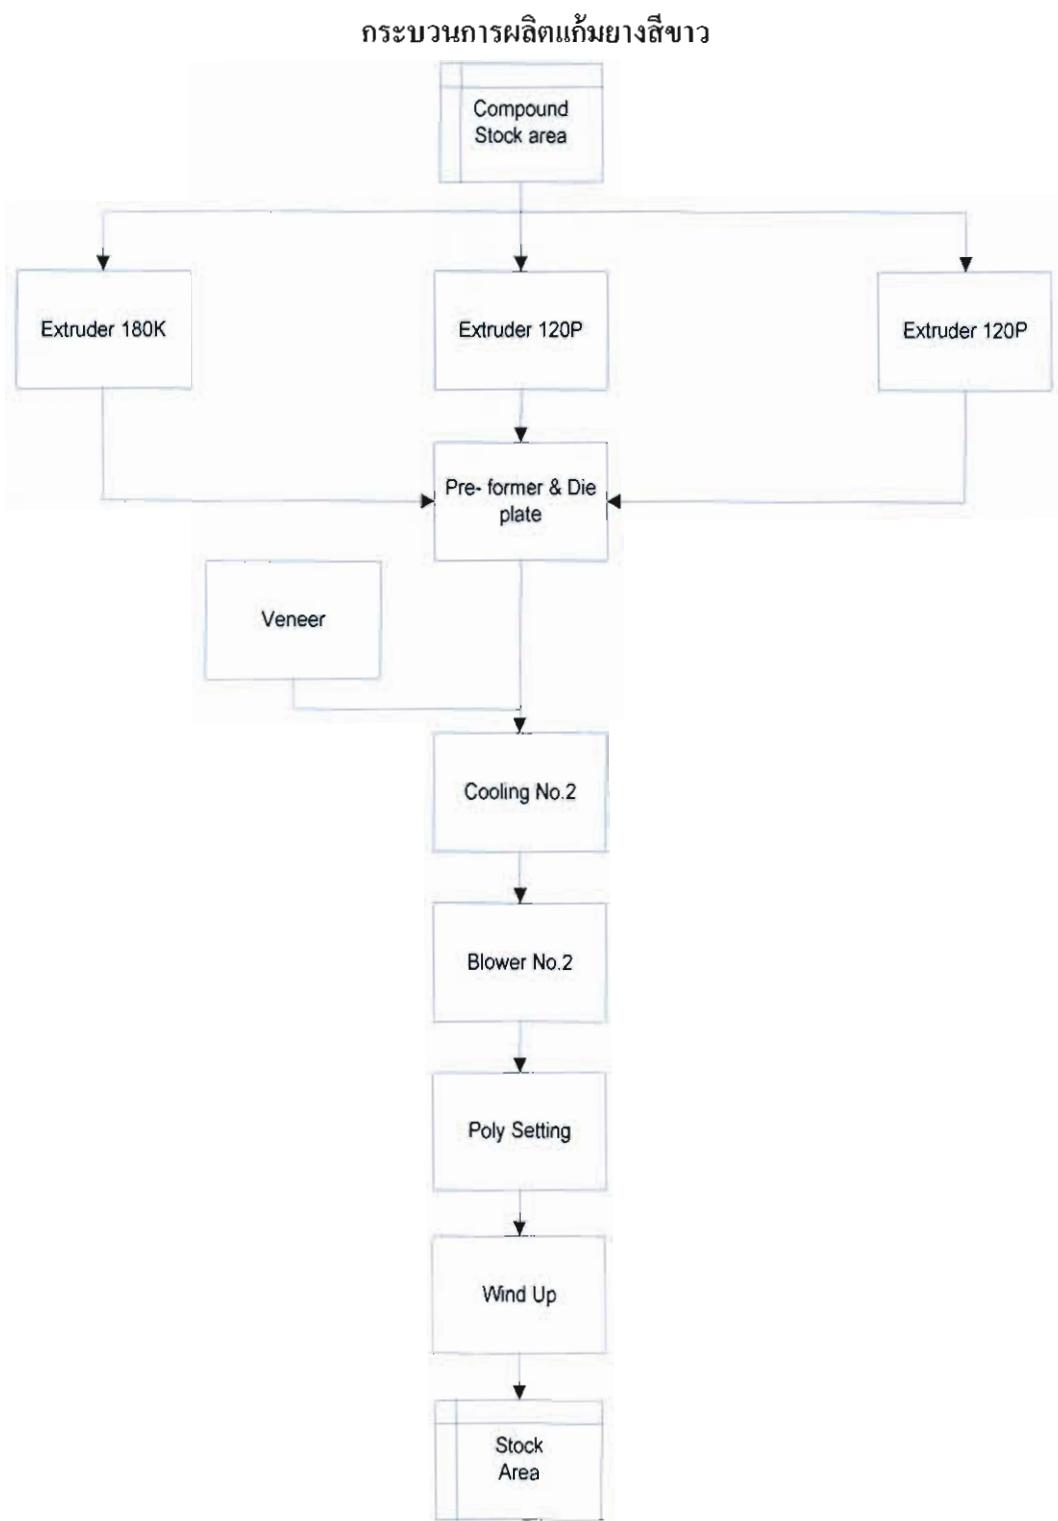

ภาพที่ 3-3 กระบวนการผลิตแก้มยางสีขาว

จากภาพที่ 3-2 และภาพที่ 3-3 สามารถอธิบายความหมายของแต่ละส่วนประกอบได้ดังต่อไปนี้


1. Compound Stock Area = พื้นที่จัดเตรียมยางคอมปาวด์ก่อนการผลิตซึ่งคอมปาวด์ที่ตรวจรับในส่วนนี้ได้แก่ W332, W572, W396, W389, W595, K461, K352, K363BW952 และ BW982
2. Extruder 180K และ 120P = เครื่องเอ็กซ์ตรูดเดอร์เป็นส่วนประกอบที่อยู่ติดกับ Compound Stock Area ทำหน้าที่นำ Compound ใส่ลงใน Hopper ของเครื่องเอ็กซ์ตรูดเดอร์
3. Pre-former และ Die Plate = ทำหน้าที่ให้ยางไหลผ่านอุปกรณ์ให้ได้คุณลักษณะตามที่ถูกกำหนด
4. Cooling No.1 = ทำหน้าที่ปล่อยน้ำให้สัมผัสถักบบยางเพื่อลดความร้อนของเก็บยางในช่วงแรก
5. Blower No.1 = ทำหน้าที่เป่าลมที่ปล่อยมาให้สัมผัสถักบบยางจาก Cooling No.1 การผลิตเก็บยางสีขาว Cooling No.1 และ Blower No.1 จะไม่ถูกใช้งานในส่วนของเครื่องจักรเนื่องจากถ้าปล่อยให้น้ำสัมผัสถักบบเก็บยางก่อนการปิดทับด้วย Veneer จะทำให้เก็บยางไม่ได้คุณลักษณะตามที่ถูกกำหนด
6. Veneer = เป็นยางที่ทำหน้าที่ปิดทับเก็บยางสีขาว
7. Cooling No.2 = ทำหน้าที่ปล่อยน้ำให้สัมผัสถักบบยางเพื่อลดความร้อนของเก็บยางในช่วงที่ 2
8. Blower No.2 = ทำหน้าที่เป่าลมที่ปล่อยมาให้สัมผัสถักบบยางจาก Cooling No.2
9. Poly Setting = ในส่วนนี้จะมี Poly ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการยึดตัวเก็บยางเมื่อม้วนเก็บเข้า Reel
10. Wind Up = ทำหน้าที่เก็บเก็บยางที่ผ่านการติด Poly แล้วเข้า Reel
11. Stock Area = พื้นที่จัดเก็บงานเพื่อรับรองรับการผลิตจากการกระบวนการผลิตไป

การดำเนินงาน

การดำเนินงานจะประยุกต์แนวทางของซิกซ์ ซิกมา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกำหนดปัญหา (Define Phase), ขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา (Measure Phase), ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze Phase), ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase) และ ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการกำหนดปัญหา (Define Phase)

สำหรับการเลือกปัญหาที่จะนำมาแก้ไข โดยประยุกต์วิธีการทางชีวิตรักษา ของโครงการ นี้เป็นการเลือกปัญหาจากกระบวนการผลิตแก้ไขทาง (Side Wall) เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกของ bard แต่ทางบริษัทมีการขยายประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณของเสียงมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยแผนภาพกระบวนการผลิตแก้ไขทางที่แสดงให้เห็นตั้งแต่รับคอมปาวด์จนสิ้นสุดกระบวนการแสดงได้ดังภาพที่ 3-4 และตารางที่ 3-1

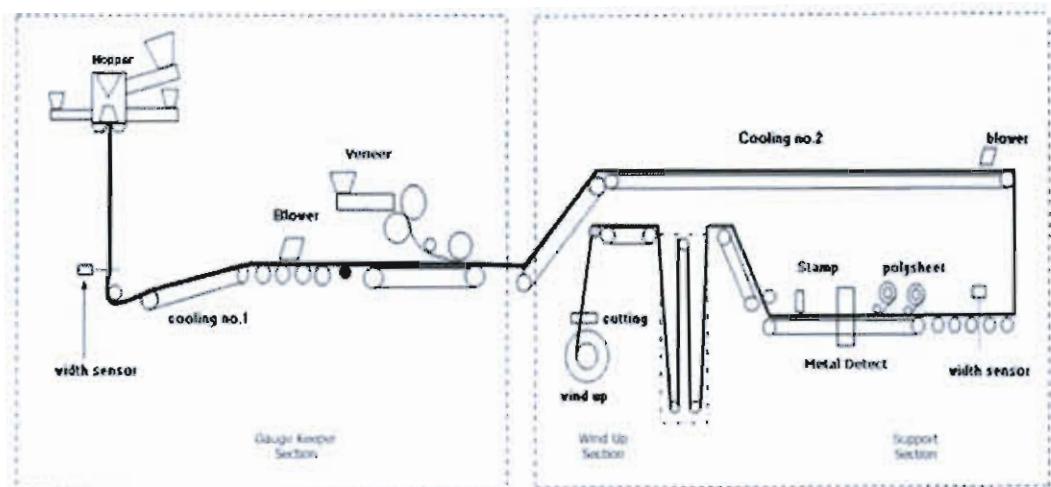

ภาพที่ 3-4 กระบวนการผลิตแก้ไขทาง

ตารางที่ 3-1 ตารางการวิเคราะห์กระบวนการผลิตแก้วมายาง

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
W332	mixing process	Compound Stock Area	ก้อนลักษณะของเม็ดยาง	Building Process
W389	-viscosity		1) ความกว้างของเม็ดยาง	
W390	-curing	เคลื่อนผ่านอุปกรณ์ในการติด	ต้องไม่เกิน	
W395			nominal ±3 mm และ	
W572		ตรวจสอบความถูกต้องของเม็ดยาง	2) ใช้ร่องร้าบตอกเม็ดยาง	
K363			กาวซึ่งประกอบด้วย Clinch,	
K461		ตรวจสอบความถูกต้องของเม็ดยางตามเกณฑ์มาตรฐาน	Cushion	
K352		ในส่วนของการ Gauge Keeper และ PolySetting	3) ลักษณะของเม็ดยาง บริเวณรอย	
BW982			รอยต่อของเม็ดยาง, ไม่มี	
BW952		รูปแบบการติดเพื่อทดสอบความถูกต้องของเม็ดยาง	4) ขนาดของเม็ดยางที่ต้องการและ	
	Side Wall	นำเข้าห้องแม่พิมพ์ hopper	ไม่ต้องมากไปกว่า 40 cm	
	ก้อนเม็ด Stamp "Pass" ที่ ticket		5) ขนาดของเม็ดยางที่ต้องการ	
	-Exp. Date เก็บไว้ก่อน	free extrude ทางเดินท่อที่ 3 นัด		
	-Stamp size code ที่ compound			
	ก้อน ticket ที่ต้องหัน	ตรวจสอบ Pre former และ Die Plate Length Spec		
		size นัดที่ต้องหันโดย computer		
		ก้อน Die Plate ที่ต้องหัน Lot Assurance ใหม่เมื่อการติด		
		เริ่มต้น all start extrude		
			nominal ±3 mm	
		ก้อนเม็ดที่ 1 วิธีการหักหัน Side Wall		
			0)	
		ปรับ Line Speed ที่ต้องหันก้าน SW ตาม Spec	0)	
			0)	
		ก้อนเม็ดที่ 2 วิธีการหักหัน Side Wall	0)	
			0)	
		รีเซ็ตการหักหันเมื่อได้ขนาด nominal ±3 mm	0)	
		จะหักหัน Stamp ลงบนเม็ดยาง		
			nominal ±3 mm	
		ก้อนเม็ด Side Wall ที่ต้องหัน Reel ที่ต้องหันก้อนก้อนที่ต้องหัน	0)	
		พร้อมกับต้องหันก้อนก้อนที่ต้องหัน Assurance	0)	
			0) 0) 0)	


จากภาพที่ 3-4 และตารางที่ 3-1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ 1 คือกระบวนการ Mixing ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผลิตคอมปาวด์ส่างไปยังกระบวนการต่าง ๆ และส่วนที่ 2 คือ กระบวนการผลิตแก้มยาง สามารถอธิบายกระบวนการผลิตแก้มยางได้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 กระบวนการ Mixing

กระบวนการ Mixing ต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติของคอมปาวด์ เช่น ค่าความหนืด หรือค่าการออบสูกด้วยของยาง เป็นต้น เมื่อพบว่าคุณลักษณะของคอมปาวด์เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของทางโรงงานจึงทำการจัดส่งไปยังพื้นที่จัดเก็บคอมปาวด์เพื่อเคลื่อนย้ายสู่กระบวนการผลิต

ส่วนที่ 2 กระบวนการผลิตแก้มยาง

1. ก่อนเริ่มงานทุกกระบวนการผลิตต้องเริ่มต้นจากการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรทุกครั้ง
2. ต้องทำการตรวจสอบสภาพของกล้องตรวจสอบความกว้าง โดยใช้แผ่นตรวจสอบโดยกล้องตรวจสอบความกว้างมืออยู่ด้วยกัน 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าของเครื่องจักรหรือเรียกว่า Gauge Keeper และบริเวณท้ายของเครื่องจักรซึ่งจะอยู่ก่อน Poly Setting ซึ่งมีช่วงของความกว้างอยู่ที่ค่า Nominal ± 3 มิลลิเมตร

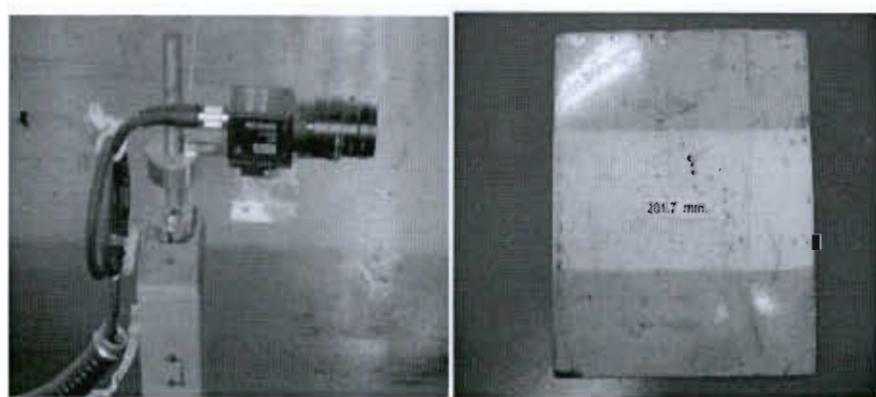

ภาพที่ 3-5 กล้องตรวจสอบความกว้างและแผ่นตรวจสอบความกว้าง

3. ตรวจสอบแผนการผลิต หรืองานที่ถูกร้องขอจากระบวนการ Building ซึ่งเป็นกระบวนการถัดไปหรือกระบวนการลูกค้านั่นเองถ้าไม่ทำการตรวจสอบการร้องของานจากกระบวนการ Building อาจทำให้ผลิตมากเกินไป เกิดเป็นของเสียที่ต้องนำกลับไปใช้ใหม่

4. นำยางคอมปาวด์เข้าสู่เครื่องจักรในส่วนของ Hopper ในขั้นตอนนี้พนักงานต้องทำการตรวจสอบตัวที่แนบมากับคอมปาวด์ตามที่ทางแผนกกำหนด คือ


4.1 บนตัวที่ต้องมีคำว่า “Final” (บนตัวที่มีคำว่า “Final” หมายความว่าเป็น Final Compound เนื่องจากกระบวนการ Mixing แบ่งคอมปาวด์ออกเป็น 2 State คือ Base Compound และ Final Compound)

4.2 บนตัวที่ต้องมีการประทับตรา “Pass” (บนตัวที่มีคำว่า “Pass” หมายความว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางโรงงานกำหนด)

4.3 ต้องตรวจสอบวันหมดอายุบนตัว (ถ้าคอมปาวด์หมดอายุทำให้การไฟล์ตัวของยางยากมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเก็บยาง)

4.4 ต้องตรวจสอบการประทับ Size Code บนคอมปาวด์กับตัวที่ต้องตรงกัน

ถ้าไม่ทำการตรวจสอบยางคอมปาวด์ก่อนใช้งานอาจทำให้เกิดการใช้ยางผิดประเภท ส่งผลต่อเก็บยางที่ผลิตจะมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน และถ้าเก็บยางนั้นถูกนำไปผลิตเป็นยางรถบันต์จะทำให้ยางรถบันต์เสื่อมน้ำหนักหรือระเบิดได้ในขณะใช้งาน

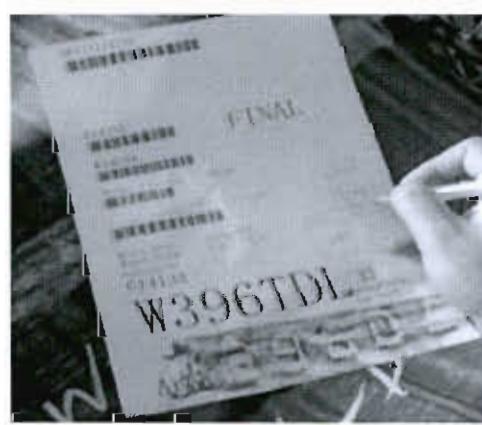

ภาพที่ 3-6 ตัวที่แนบมากับคอมปาวด์

5. พนักงานต้องทำการ Free Extrude ยางทุกหัวของเครื่องจักร (180K และ 120P) ประมาณ 40 เช่นติเมตรก่อนการผลิต ซึ่งการ Free Extrude ยางเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้ Die Plate และ Preformer ด้วยอย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้อุณหภูมิส่งผลต่อลักษณะของเก็บยางที่ทำการผลิต




ภาพที่ 3-7 การ Free Extrude ยาง

6. เตรียม Preformer และ Die Plate ตามแผนการผลิตของแต่ละ Size Code ถ้าพนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ที่ผิดไปจากมาตรฐานข้อกำหนดส่งผลให้เก็บยางที่ออกมามีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ เมื่อนำไปผลิตเป็นยางรถยนต์ทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้



ภาพที่ 3-8 การเตรียม Preformer และ Die Plate

7. ผนอักษรที่ปรากฏบน Die Plate เพื่อยืนยันความถูกต้องของ Die Plate ลงในใบ Lot Assurance หากใช้ Die Plate ที่ผิดไปจากมาตรฐานข้อกำหนดส่งผลให้เก็บยางที่ออกมามีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ เมื่อนำไปผลิตเป็นยางรถยนต์ทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้

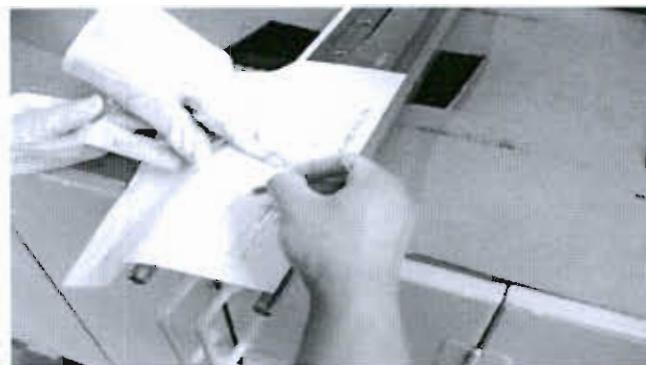


ภาพที่ 3-9 การฝ่น Die Plate ลงใน Lot Assurance

8. กดปุ่ม All Extrude และ All Line Conveyor Run
9. หลังจากนั้นชิ้นงานจะไหลผ่าน Preformer และ Die Plate ซึ่งถูกตรวจสอบด้วยกล้องตัวที่ 1 ที่อยู่ในส่วนงานของ Gauge Keeper โดยความกว้างต้องอยู่ในช่วงค่า nominal ± 3 มิลลิเมตร ชิ้นงานจะไหลไปบน Conveyor ซึ่งถ้าความกว้างอยู่นอกช่วงค่า nominal ± 3 มิลลิเมตร พนักงานต้องทำการปรับความเร็วของ Conveyor เพื่อให้ความกว้างเป็นไปตามแต่ละ Size Code การผลิต
11. ต่อมาชิ้นงานจะถูกตรวจสอบด้วยกล้องตัวที่ 2 ที่อยู่ก่อน Poly Setting โดยความกว้างต้องอยู่ในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้างของแก้มยาง Nominal ± 3 มิลลิเมตร) ถ้าในกรณีที่ความกว้างไม่อยู่ในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้างของแก้มยางไม่อยู่ในช่วง Nominal ± 3 มิลลิเมตร) แก้มยางนั้นจะถูก Stamp ความกว้าง เพื่อชี้บ่งว่าแก้มยาง ณ จุดนั้นมีความกว้างที่ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด
12. พนักงานต้องทำการตรวจสอบความกว้างและคุณสมบัติอื่น ๆ ของชิ้นงาน เช่น Clinch หรือ Cusion เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งด้วยไม้บรรทัดก่อนเก็บเข้า Reel ทุก Reel แรก ของทุก Size Code ของการผลิต โดยความกว้างของแก้มยางต้องอยู่ในช่วงค่า Nominal ± 3 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับที่ร้องทั้งบันทึกค่าลงใน Lot Assurance



ภาพที่ 3-10 การตรวจสอบชิ้นงาน

จากตารางการวิเคราะห์กระบวนการผลิตแก้มยาง จึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554 และจัดทำเป็นแผนภูมิพาราได้แสดงดังภาพที่ 3-11

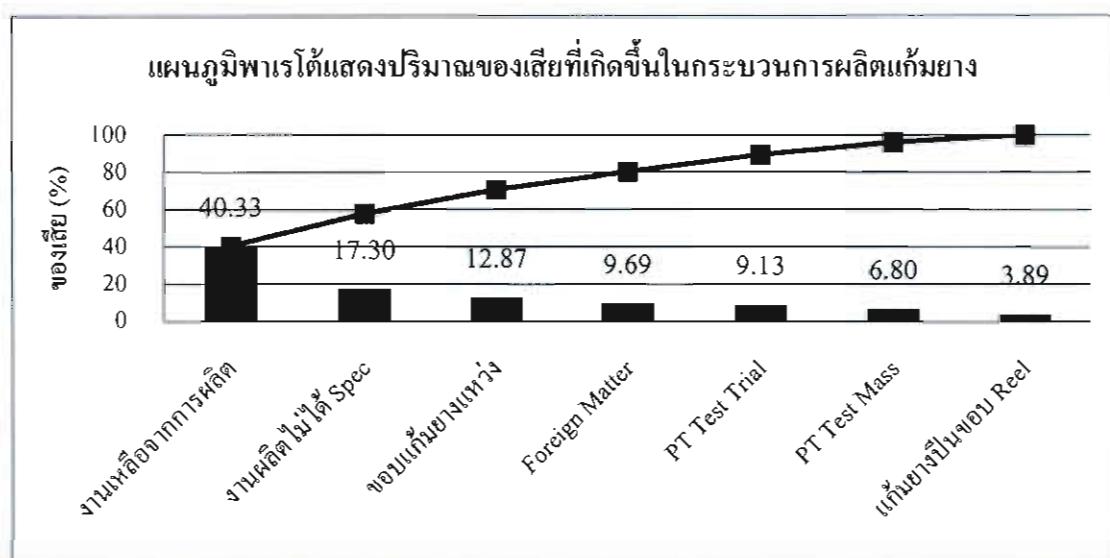

ภาพที่ 3-11 แผนภูมิพาราได้แสดงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้มยาง

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้มยางแบ่งออกได้หลายสาเหตุค่าวิกัน คือ งานเหลือจากการผลิต, แก้มยางไม่ได้ Spec, ขยะแก้มยางแท่ง, Foreign Matter, PT Test Trial, PT Test Mass, แก้มยางปืนขอบ Reel แต่นี้องจากว่า Foreign Matter, PT Test Trial และ PT Test Mass ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของกระบวนการ และต้องเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่เสมอ ๆ ในส่วนของแผนก PT (Production Technology) เพราะทางแผนกดังกล่าวต้องทำการทดสอบแก้มยางเพื่อเพิ่มกำลังของ

เครื่องจักรในการผลิตชิ้นงาน ได้หลายเครื่องและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะตามที่ลูกค้ากำหนดจึงสรุปสถานะเหตุที่ต้องทำการแก้ไข 3 สาเหตุ คือ งานเหลือจากการผลิต, แก้มยางไม่ได้ Spec และขอบแก้มยางแห้ง ในแต่ละสาเหตุสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

สาเหตุที่ 1 งานเหลือจากการผลิต หมายถึง แก้มยางที่ผลิตไม่ได้คุณภาพเต็มที่ไม่ได้เป็นทั้งหมดใน Reel จะเป็นแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของ Reel โดยทางกระบวนการ Building เมื่อตรวจพบจะไม่ทำการใช้ในการผลิตและนำกลับมาคืน อีกทั้งยังเกิดจากการไม่นำแก้มยางเข้าสต็อกเมื่อนำมาคืน ที่กระบวนการผลิตในกรณีที่แก้มยางไม่มีปัญหาการผลิต แสดงได้ดังภาพที่ 3-12



ภาพที่ 3-12 งานเหลือจากการผลิต

สาเหตุที่ 2 แก้มยางไม่ได้ Spec หมายถึง แก้มยางที่มีความกว้างไม่อยู่ในข้อกำหนดค่า nominal ± 3 มิลลิเมตร แสดงได้ดังภาพที่ 3-13



ภาพที่ 3-13 แก้มยางไม่ได้ Spec

สาเหตุที่ 3 ขอบแก้มยางแหว่งหมายถึง แก้มยางที่มีขอบเป็นรอยหยักซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพเมื่อนำไปอบเป็นยางรถยนต์ แสดงได้ดังภาพที่ 3-14



ภาพที่ 3-14 ขอบแก้มยางแหว่ง

2. ขั้นตอนการวัด (Measure Phase)

จากขั้นตอนการระบุปัญหา (Define Phase) ทำให้ทราบถึงสาเหตุของขอบเสียในกระบวนการ ได้อ่ายชัดเจน ซึ่งแต่ละสาเหตุต่างกันด้วยวิธีวัดและเครื่องมือวัดที่แตกต่างกันออกไป ดังตารางที่ 3-2 โดยจุดเด่นที่บ่งคุณลักษณะที่สำคัญของแก้มยาง คือ ความกว้าง โดยมาตรฐานข้อกำหนดในการวัดความกว้างของแก้มยางอยู่ที่ค่า Nominal ± 3 มิลลิเมตร ในการวัดความกว้างด้วยพนักงาน พนักงานต้องทำการตรวจสอบทุกๆ Reel และของ Size นั้นๆ ในการผลิต และทำการจดบันทึกลงใน Lot Assurance

ตารางที่ 3-2 ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดของแต่ละสาเหตุ

สาเหตุของขอบเสีย	ตัวชี้วัด	เครื่องมือวัด
1. งานเหลือจาก การผลิต	จำนวนของเหลือ (ppm)	รายงานการผลิต
2. แก้มยางไม่ได้ Spec	ความกว้างของแก้มยางที่ออกนอกมาตรฐาน ข้อกำหนดและคำนวนในหน่วย ppm	ไม้บรรทัด
3. ขอบแก้มยางแหว่ง	จำนวนของเสีย (ppm)	การตรวจสอบด้วยสายตา ของพนักงาน

ขั้นตอนการวัด (Measure Phase) ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) โดยการวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือ การวัดความกว้างด้วยไม้บรรทัด และการตัดสินใจจากลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตได้ด้วยสายตา เช่น การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม หรือขอบแก้มยางแห่งว่าง ในการนี้ของการตัดสินใจจากลักษณะภายนอกด้วยสายตา นักงานทุกคนที่ทำงานในกระบวนการผลิตแก้มยางต้องผ่านการอบรมและทดสอบหลังการอบรม รวมไปถึงมีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี ทำให้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ MSA นี้ ทำการวิเคราะห์ในกรณีของการวัดความกว้างด้วยไม้บรรทัด โดยวิเคราะห์จากพนักงาน 3 คน นำมาเปรียบเทียบความสามารถในการวัดความกว้างของแก้มยางทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 ครั้ง โดยขั้นตอนการวิเคราะห์แสดงได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบความสามารถของพนักงานในการวัดความกว้างของแก้มยาง

ตัวอย่างที่	พนักงานคนที่ 1		พนักงานคนที่ 2		พนักงานคนที่ 3	
	1	2	1	2	1	2
1	211	211	211	211	210	211
2	179	180	179	180	180	180
3	110	110	110	110	110	110
4	142	142	141	141	142	142
5	145	145	145	145	145	145
6	129	129	130	130	130	129
7	111	110	110	110	110	110
8	200	200	201	200	201	200
9	180	180	180	180	179	180
10	160	160	160	160	160	160

1. การทวนสอบคุณภาพของข้อมูล

จากผลการทดลอง จะหาค่า R ที่แสดงถึงค่าเริ่มที่จะบีบตัวในการวัด ได้ตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4 ค่าพิสัยที่เกิดจากการวัดของพนักงาน

ตัวอย่างที่	พนักงานคนที่ 1		พิสัย	พนักงานคนที่ 2		พิสัย	พนักงานคนที่ 3		พิสัย
	1	2		1	2		1	2	
1	211	211	0	211	211	0	210	211	1
2	179	180	1	179	180	1	180	180	0
3	110	110	0	110	110	0	110	110	0
4	142	142	0	141	141	0	142	142	0
5	145	145	0	145	145	0	145	145	0
6	129	129	0	130	130	0	130	130	0
7	111	110	1	110	110	0	110	110	0
8	200	200	0	201	200	1	201	200	1
9	180	180	0	180	180	0	179	180	1
10	160	160	0	160	160	0	160	160	0

ดังนั้น $\bar{R} = \frac{0+1+0+\dots+1+0}{30} = 0.233$

2. การคำนวณค่ารีพิททะบิลิตี้ใช้การคำนวณจากค่าความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด (EV - Equipment Variation)

$$EV = 5.15 \frac{\bar{R}(X)}{d_2}$$

แทนค่า $d_2 = 1.693$

ดังนั้น $EV = 5.15 \left(\frac{0.233}{1.693} \right) = 0.71$

3. การคำนวณค่ารีโปรดิวซิบิลิตี้ใช้การคำนวณจากค่าความคลาดเคลื่อนจากคน (AV - Appraiser Variation)

ในการเฉลี่ยออกค่ารีพิททะบิลิตี้ของการวัดโดยพนักงานคนที่ 1 ถึง 3 ได้ว่า

$$\bar{X}_1 = \frac{3,134}{20} = 156.70, \bar{X}_2 = \frac{3,134}{20} = 156.70 \text{ และ } \bar{X}_3 = \frac{3,135}{20} = 156.75$$

$$\text{ดัชนี } R(\bar{X}) = 156.75 - 156.70 = 0.05$$

$$\text{และ } AV = 5.15 \frac{\bar{R}(X)}{d_2^*}$$

แทนค่า $d_2^* = 1.906$ ($k = 1$ และ $n = 3$)

$$\text{ดัชนี } AV = 5.15 \frac{0.05}{1.906} = 0.135$$

$$\text{ดัชนี } AV = \sqrt{0.135^2 - \frac{0.71^2}{10 \times 3}} = 0.0015$$

4. การคำนวณค่า GR&R

$$GR\&R = \sqrt{0.71^2 + 0.0015^2} = 0.71$$

5. การคำนวณค่าความผันแปรของกระบวนการ แสดงได้ดังตารางที่ 3-5

ตารางที่ 3-5 การคำนวณค่าความผันแปรของกระบวนการ

ชื่องานที่		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	1	211	179.5	110	142	145	129	110.5	200	180	160
	2	211	179.5	110	141	145	130	110	200.5	180	160
	3	210.5	180	110	142	145	129.5	110	200.5	179.5	160
ค่าแท็งชิริงของงาน		211	180	110	142	145	130	110	200	180	160

$$Rp = 211 - 110 = 101$$

$$\text{ดัชนี } PV = 5.15 \frac{R_p}{d_2^*}$$

ในที่นี่ได้ $d_2^* = 3.178$ ($k = 1$ และ $n = 10$)

$$\therefore PV = 5.15 \left(\frac{101}{3.178} \right) = 163.672$$

$$\text{และ } TV = \sqrt{163.67^2 + 0.71^2} = 163.674$$

การประเมินผลกระทบการวัด

$$\begin{aligned}
 P/T &= \frac{GR&R}{USL-LSL} \times 100\% \\
 &= \frac{0.71}{6} \times 100\% = 11.83\%
 \end{aligned}$$

จากค่า P/T หรือ Precision-to-Tolerance Ratio คือ ค่าความคลาดเคลื่อนยืนยันของข้อกำหนดเฉพาะ จากข้อมูลข้างต้นพบว่ามีค่า 11.83% ซึ่งตามข้อกำหนดแล้วถือว่ายอมรับความสามารถในระบบการวัด แต่อาจต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ การวัดในบางชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัด เช่น ความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัดความกว้างของแก้มยาง (เกณฑ์การยอมรับ $10\% \leq P/T < 30\%$)

ในขั้นตอนการวัด (Measure Phase) ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) จากตารางข้างด้าน เพื่อทำการวิเคราะห์ระบบการวัดในปัจจุบันเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพและระบบการตรวจสอบในการผลิตถึงความถูกต้องแม่นยำของระบบ ซึ่งถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ หากระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง (Accuracy) และความแม่นยำ (Precision) จะส่งผลทันทีต่อการตรวจสอบแก้มยาง ทำให้การตรวจสอบคุณภาพขาดความเชื่อถือจากลูกค้า ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีการควบคุม และต้องลดความผันแปรในกระบวนการวัดความผันแปรในระบบการวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าความเอนเอียง (Bias), ความเสถียร (Stability), สมบัติเชิงเส้น (Linearity) และความสามารถในการวัดซ้ำ (Repeatability) ความสามารถในการประเมินเหมือน (Reproducibility) ถ้าได้รับการติดตามผลและการปรับปรุงก็จะทำให้ระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถลดความผันแปรที่เกิดขึ้นให้มีค่าน้อยลงได้ โดยสภาพปัจจุบันของของเสียที่เกิดในกระบวนการของแต่ละสาเหตุแสดงได้ดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3-6 สภาพปัจจุบันของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

เดือน	จำนวนแก้มยาง ที่ผลิตได้ (m)	ปริมาณของเสีย ทั้งหมด (kg)	ปริมาณของเสียของสาเหตุที่สนใจ (kg)		
			งานเหลือจาก การผลิต	แก้มยาง ไม่ได้ Spec	ขอบแก้มยาง ແหวง
ต.ค.	1,525,366	75,890	7621	3789	2804
พ.ย.	1,430,494	65,009	6851	3432	2912
ธ.ค.	1,433,285	67,935	7140	2050	1179


3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze Phase)

จากขั้นตอนการกำหนดปัญหาได้ศึกษาเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้ไขยา (Side Wall) โดยได้ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยพบว่าของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่มากที่สุด คือ งานเหลือจากการผลิตลงคงนา คือ แก้ไขยาที่มีความกว้างไม่ได้ Spec และของแก้ไขยาแหว่ง ตามลำดับ ดังนี้เพื่อกำหนดทิศทางในการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง จึงทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ก่อให้เกิดของเสียดังนี้

3.1 การวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

จากแผนภูมิพาร์โต้แสดง ได้ดังภาพที่ 3-14 นั้นซึ่งเป็นขั้นตอนการกำหนดปัญหาสามารถสรุปสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้ไขยาจากแผนภูมิพาร์โต้ได้ 3 สาเหตุ คือ 1) งานเหลือจากการผลิต 2) แก้ไขยาไม่ได้ Spec และ 3) ของแก้ไขยาแหว่ง ดังนี้ในขั้นตอนนี้ จึงมีการระดมสมองเพื่อทำการค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการ โดยการระดมสมองนั้นจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอความคิดเห็นแบบไม่จำกัดปริมาณและคุณภาพ ของความคิด เพื่อป้องกันการหลุดรอดของสาเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อปัญหา โดยใช้หลักการของ 4 M คือ Man, Machine, Material และ Method

สาเหตุที่ 1 งานเหลือจากการผลิต

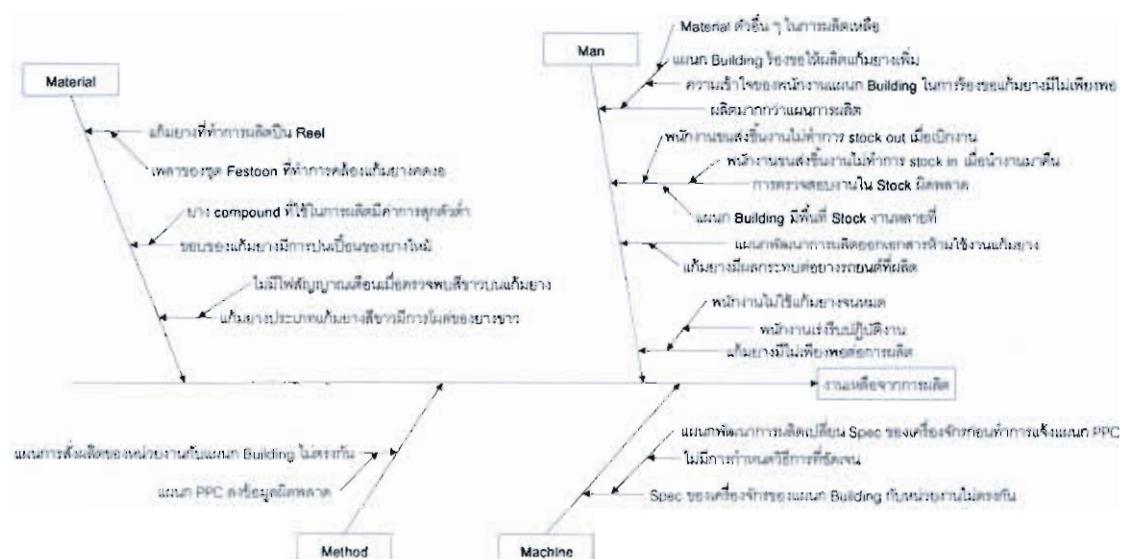


ภาพที่ 3-15 แผนผังเหตุและผลของปัญหางานเหลือจากการผลิต

ตารางที่ 3-7 วิเคราะห์สาเหตุงานเหลือจากการผลิต

พิจารณาที่	เกิดจากสาเหตุ
Man	<ol style="list-style-type: none"> 1. แก้มยางไม่เพียงพอต่อการผลิต <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานไม่ใช้แก้มยางจนหมดเกิดจากพนักงานเร่งรีบปฏิบัติงาน 2. แผนกพัฒนาการผลิตออกเอกสารห้ามใช้งานแก้มยาง <ul style="list-style-type: none"> - แก้มยางมีผลกระทบต่อยางรถชนต์ที่ผลิต 3. การตรวจสอบงานใน Stock ผิดพลาด <ul style="list-style-type: none"> - แผนก Building มีพื้นที่ Stock งานหลายที่ - พนักงานขนส่งชิ้นงานไม่ทำการ Stock out เมื่อเบิกงาน - พนักงานขนส่งชิ้นงานไม่ทำการ Stock in เมื่อนำงานมาเก็บ 4. ผลิตมากกว่าแผนการผลิต <ul style="list-style-type: none"> - แผนก Building ร้องขอให้ผลิตแก้มยางเพิ่มเกิดจากความเข้าใจของพนักงาน แผนก Building ในการร้องขอแก้มยางไม่เพียงพอและ Material ตัวอื่น ๆ ในการผลิตเหลือ
Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. แก้มยางที่ทำการผลิตเป็น Reel <ul style="list-style-type: none"> - เพลารอยซูด Festoon ที่ทำการคล้องแก้มยางคงดอง 2. ขอบของแก้มยางมีการปนเปื้อนของยางใหม่ <ul style="list-style-type: none"> - ยาง Compound ที่ใช้ในการผลิตมีค่าการสูญเสียตัวต่ำ 3. แก้มยางประเภทแก้มยางสีขาวมีการผลิตของยางขาว <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีไฟสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบสีขาวบนแก้มยาง
Method	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนกรังสั่งผลิตของหน่วยงานกับแผนก Building ไม่ตรงกัน <ul style="list-style-type: none"> - แผนก PPC ลงข้อมูลผิดพลาด
Machine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spec ของเครื่องจักรของแผนก Building กับหน่วยงานไม่ตรงกัน <ul style="list-style-type: none"> - แผนกพัฒนาการผลิตเปลี่ยน Spec ของเครื่องจักรก่อนทำการแข่งแผนก PPC เกิดจากไม่มีการกำหนดวิธีการที่ชัดเจน

สาเหตุที่ 2 แก้วมายางไม่ได้ Spec

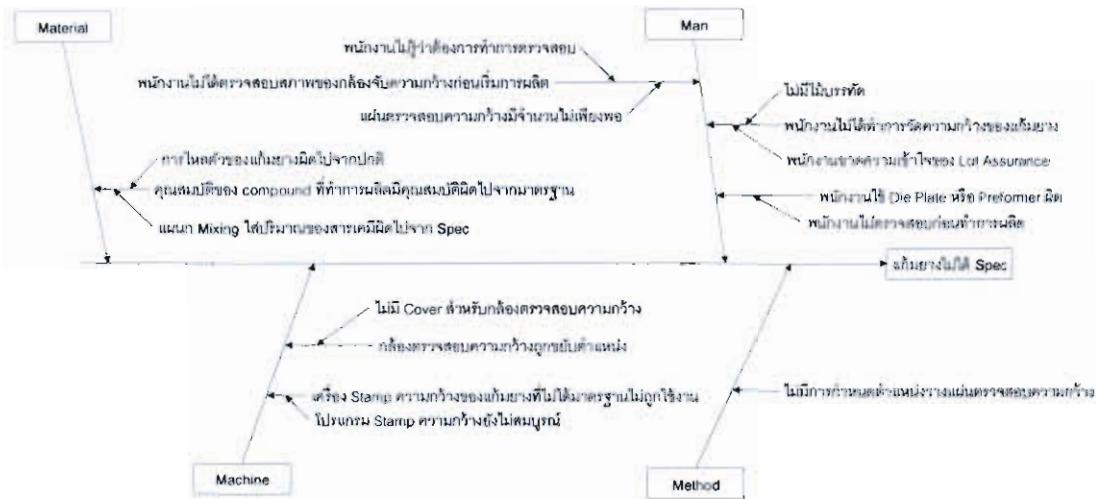


ภาพที่ 3-16 แผนผังเหตุและผลของปัญหางานแก้วมายางไม่ได้ Spec

ตารางที่ 3-8 วิเคราะห์สาเหตุแก้วมายางไม่ได้ Spec

พิจารณาที่	เกิดจากสาเหตุ
Man	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ผลิตใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด <ul style="list-style-type: none"> ผู้ผลิตไม่ตรวจสอบก่อนทำการผลิต ผู้ผลิตไม่ได้ทำการวัดความกว้างของแก้วมายาง <ul style="list-style-type: none"> ผู้ผลิตขาดความเข้าใจของ Lot Assurance ไม่มีไม้บรรทัด ผู้ผลิตไม่ได้ตรวจสอบสภาพของกล้องจับความกว้างก่อนเริ่มการผลิต <ul style="list-style-type: none"> แผ่นตรวจสอบความกว้างนี้จำนวนไม่เที่ยงพอดี ผู้ผลิตไม่รู้ว่าต้องการทำการตรวจสอบ
Material	<ol style="list-style-type: none"> คุณสมบัติของ Compound ที่ทำการผลิตมีคุณสมบัติผิดไปจากมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> การให้ผลตัวของแก้วมายางผิดไปจากปกติ แม่นยำ Mixing ไม่เป็นมาตรฐานตามค่าพิเศษ Spec
Method	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีการกำหนดค่าหน้างานเพื่อตรวจสอบความกว้าง
Machine	<ol style="list-style-type: none"> กล้องตรวจสอบความกว้างถูกขับตันหนังสือ <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี Cover สำหรับกล้องตรวจสอบความกว้าง เครื่อง Stamp ความกว้างของแผ่นยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> โปรแกรม Siajmp ความกว้างยังไม่สมบูรณ์

สาเหตุที่ 3 ขوبแก้มยางแห้ง

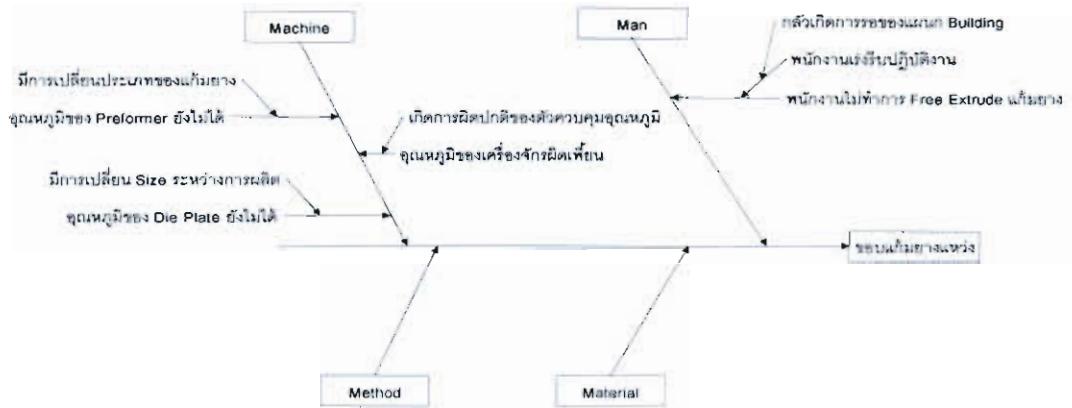

ภาพที่ 3-17 แผนผังเหตุและผลของปัญหาขوبแก้มยางแห้ง

ตารางที่ 3-9 วิเคราะห์สาเหตุขوبแก้มยางแห้ง

พิจารณาที่	เกิดจากสาเหตุ
Man	1. พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง - พนักงานเร่งรีบปฏิบัติงานเกิดจากล้าภัยและการรอของแม่นก Building
Machine	1. อุณหภูมิของเครื่องขั้นตัดเพิ่บ - เกิดการผิดปกติของตัวควบคุมอุณหภูมิ 2. อุณหภูมิของ Preformer ยังไม่ได้ - มีการเปลี่ยนประเภทของ Side Wall 3. อุณหภูมิของ Die Plate ยังไม่ได้ - มีการเปลี่ยน Size และว่างการผลิต Side Wall


3.2 การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) มาประยุกต์ใช้

เมื่อทราบลักษณะการเกิดของเตี้ยที่เกิดขึ้นแล้ว จึงนำการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) มาประยุกต์ใช้โดยเริ่มจากการกำหนดค่า การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกค้า (Severity) ค่าความถี่ในการเกิด (Occurrence) และค่าการตรวจจับของเสีย (Detection) เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาถึงค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ซึ่งทางผู้จัดทำต้องทำการปรับปรุงกระบวนการในสาเหตุ

ที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ที่มากเกิน 80 ของการผลิต เนื่องจากเป็นค่าที่ทางผู้จัดทำและผู้อำนวยการพิจารณาแล้วว่าเป็นค่าที่สูงในระดับที่ทางโรงงานควรพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นค่าที่จะส่งผลกระทบทางด้านคุณภาพต่อทางโรงงาน เมื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ตารางที่ 3-10 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีงานเหลือจากการผลิต

ปัญหา หลัก	แหล่ง การเกิด	สาเหตุ	ข้อบกพร่อง	ความ รุนแรง	โอกาส การเกิด	การ ตรวจสอบ	RPN
งานเหลือ จากการ ผลิต	Man	แก้มยางไม่เพียงพอต่อ การผลิต	พนักงานไม่ใช้แก้มยางจน หมดกิดจากพนักงานเร่ง รีบปฏิบัติงาน	5	10	10	500
		แผนกพัฒนาการผลิต ออกเอกสารห้ามใช้งาน แก้มยาง	แก้มยางไม่ผลผลกระทบต่อ ช่างรถยนต์ที่ผลิต	10	2	10	200
		การตรวจสอบงานใน Stock ผิดพลาด	แผนก Building มีพื้นที่ Stock งานหลายที่	2	1	8	16
			พนักงานขนส่งชิ้นงานไม่ ทำการ Stock out เมื่อบิ๊ก งาน	2	3	9	54
			พนักงานขนส่งชิ้นงานไม่ ทำการ Stock in เมื่อนำ งานมาคืน	4	10	9	360
		ผลิตมากกว่าแผนการ ผลิต	แผนก Building ร้องขอให้ ผลิตแก้มยางเพิ่มเกิดจาก ความเข้าใจของหน้างาน แผนก Building ในการ ร้องขอแก้มยางมีไม่ เพียงพอและ Material ตัว อื่นๆ ในการผลิตเหลือ	7	8	10	560
	Material	แก้มยางที่ทำการผลิตปีน Reel	พลาสติก Festoon ที่ทำ การคลื่นของแก้มยางคงอยู่	2	3	4	24
	Method	ข้อมูลของแก้มยางมีการ ป้อนเป็นชุดของยางใหม่	ยาง Compound ที่ใช้ใน การผลิตมีค่าการสูญเสียตัว	2	2	10	40
	Machine	แก้มยางประเภทแก้มยาง สีขาวมีการผลิตของยาง ขาว	ไม่มีไฟสัญญาณเตือนเมื่อ [*] ตรวจสอบสีขาวบนแก้มยาง	5	5	10	250

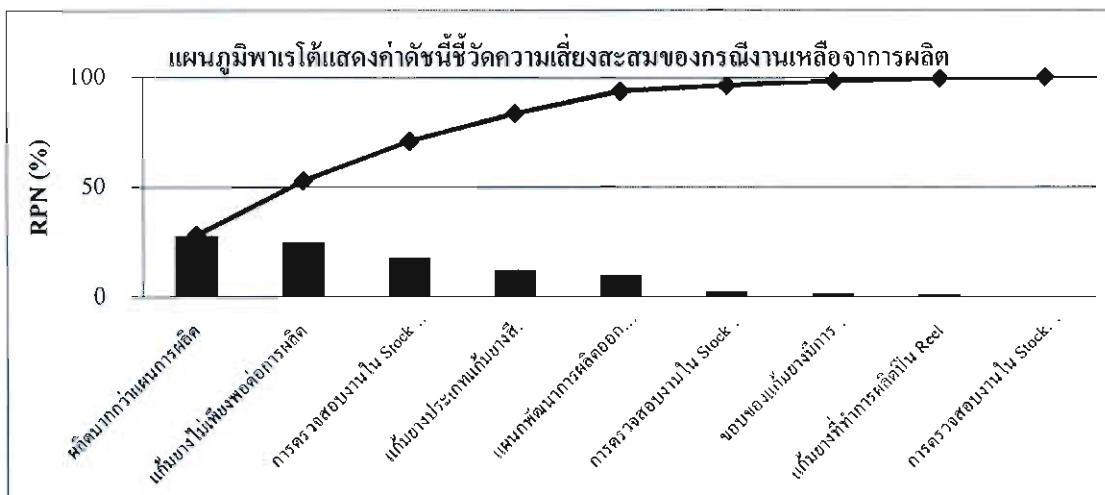


ภาพที่ 3-18 แผนภูมิพาร์โล้แสดงค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสะสมของกรณีงานเหลือจากการผลิต

ตารางที่ 3-11 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีแก้มยางไม่ได้ Spec

ปัจจัย หลัก	แหล่ง การเกิด	สาเหตุ	ข้อบกพร่อง	ความ รุนแรง	โอกาส การเกิด	การ ตรวจสอบ	RPN
แก้มยาง ไม่ได้ Spec	Man	พนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformerพิเศษ	พนักงานไม่ตรวจสอบ ก่อนทำการผลิต	8	1	10	80
		พนักงานไม่ได้ทำการวัดความ กว้างของแก้มยาง	พนักงานขาดความเข้าใจ ของ Lot Assurance	3	3	8	72
			ไม่มีใบรับทัศ	3	3	8	72
		พนักงานไม่ได้ตรวจสอบ สภาพของกล้องขับความกว้าง ก่อนเริ่มการผลิต	แผ่นตรวจสอบความ กว้างมีจำนวนไม่เพียงพอ	2	1	8	16
			พนักงานไม่รู้ว่าต้องการ ทำการตรวจสอบ	2	4	8	64
Materi- al		คุณสมบัติของ Compound ที่ ทำการผลิตมีคุณสมบัติคิดไป จากมาตรฐาน	การให้ค่าของแก้มยาง ผิดไปจากปกติ	2	1	10	20
			แผนก Mixing ใส่ ปริมาณของสารเคมีผิด ไปจาก Spec	10	1	10	100
Method		ไม่มีการกำหนดตำแหน่งวาง แผ่นตรวจสอบความกว้าง		1	1	2	2

ตารางที่ 3-11 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีแก้มยางไม่ได้ Spec (ต่อ)


ข้อมูล หลัก	แหล่ง การเกิด	สาเหตุ	ข้อบกพร่อง	ความ รุนแรง	โอกาส การเกิด	การ ตรวจสอบ	RPN
	Machine	กล้องตรวจสอบความกว้างถูก ขับคำແນ່ງ	ไม่มี Cover สำหรับ กล้องตรวจสอบความ กว้าง	1	1	5	5
		เครื่อง Stamp ความกว้างของ แก้มยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ ถูกใช้งาน	โปรแกรม Stamp ความ กว้างซึ่งไม่สมบูรณ์	3	10	6	180

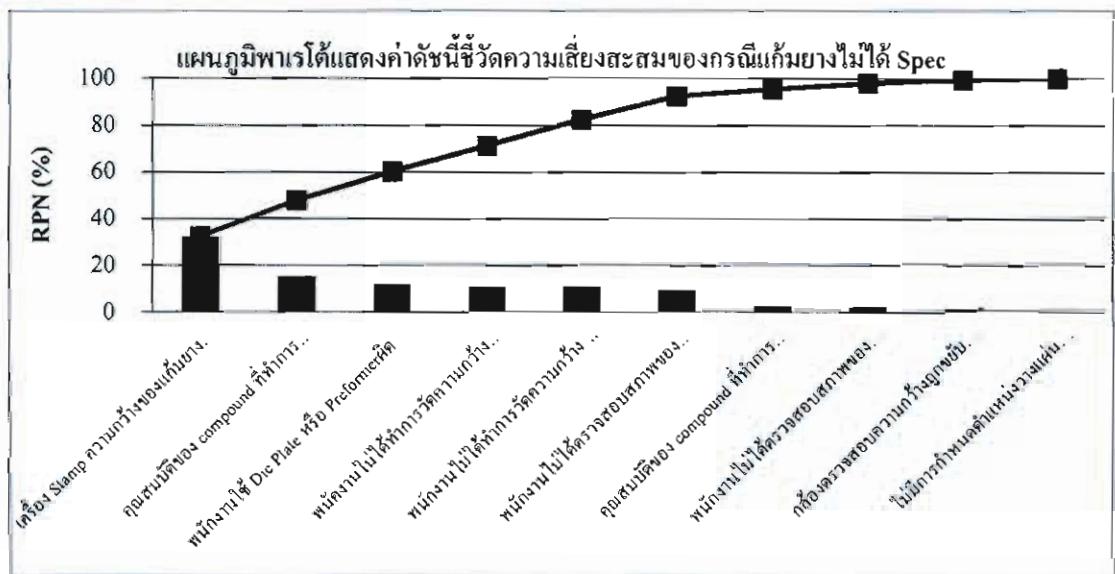

ภาพที่ 3-19 แผนภูมิพาร์โต้แสดงค่าดัชนีชี้นำความเสี่ยงของกรณีแก้มยางไม่ได้ Spec

ตารางที่ 3-12 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ในกรณีขوبแก้มยางแหว่ง

ปัญหา หลัก	แหล่ง การเกิด	สาเหตุ	ข้อมูลพื้นต์	ความ รุนแรง	โอกาส การเกิด	การ ตรวจสอบ	RPN
ขอนแก่น ยางแหว่ง	Man	พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง	พนักงานเร่งรีบปฏิบัติงาน เกิดจากลักษณะการทำงาน แบบ Building	4	8	8	256
	Machine	อุณหภูมิของเครื่องจักร ผิดเพี้ยน	เกิดการผิดปกติของตัว ควบคุมอุณหภูมิ	3	1	1	3
		อุณหภูมิของ Preformer ซึ่งไม่ได้	มีการเปลี่ยนแปลงของ แก้มยาง	1	1	8	8
		อุณหภูมิของ Die Plate ซึ่งไม่ได้	มีการเปลี่ยน Size ระหว่าง การผลิต	1	1	8	8

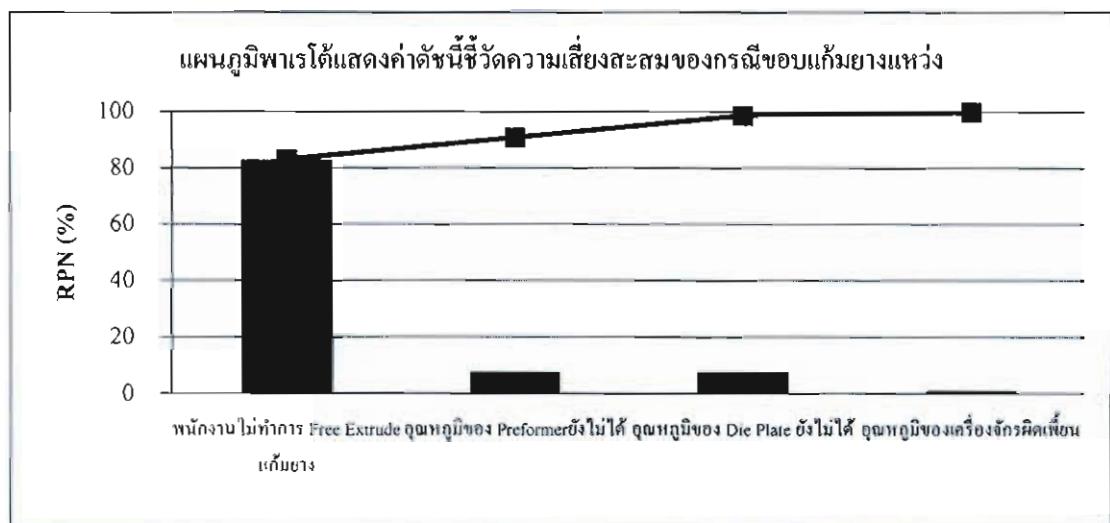

ภาพที่ 3-20 แผนภูมิพาร์โต้แสดงข้อมูลพื้นต์ในกรณีขوبแก้มยางแหว่ง

บทที่ 4

ผลการศึกษาวิจัย

ผลการวิจัย

ในบทนี้จะทำการปรับปรุงปัญหา จากลักษณะอาการของปัญหาที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ระบบการผลิต การวัดวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ ที่แท้จริงที่ทำให้เกิดลักษณะปัญahan นั้น เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพต่อไป

จากการรวบรวมข้อมูลในข้างต้นหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้มยางและได้สรุปลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นต่อไป คือ การหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยมีแนวทางปฏิบัติการแก้ไขเพื่อลดปัญหา มีการกำหนดวิธีการป้องกัน เพื่อกำจัดสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องให้หมดไปหรือมีโอกาสการเกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ ลักษณะข้อบกพร่องถูกกำจัดหรือทำให้มีโอกาสการเกิดขึ้นน้อยลงไปโดยอัตโนมัติ ด้วยและ แนวทางการปฏิบัติหรือลดค่าโดยปรับปรุงกระบวนการกระบวนการควบคุมปัจจัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการ ตรวจสอบลักษณะข้อบกพร่อง แต่แนวทางดังกล่าวไม่ได้มีผลให้ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) เปลี่ยนแปลง เพราะการที่จะลดได้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนออกแบบแบบผลิตภัณฑ์หรือ กระบวนการผลิต ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตที่ถูกกำหนดจากถูกค่า สำหรับงานวิจัยเดิมนี้จะเน้นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด สาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยอ้างอิงจาก เปอร์เซ็นต์ชนิดของเสียงมากที่สุดตามลำดับ

1. ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase)

จากขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นผลให้ทราบว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบกับ ปัญหามากที่สุดและสามารถแก้ไขได้ภายในกระบวนการ โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป พบว่ามีสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต แก้มยางทั้งหมด 9 สาเหตุ แบ่งออกเป็น 9 ข้อบกพร่อง โดยข้อบกพร่องที่พบค่า RPN สูงที่สุดมีค่า RPN เท่ากับ 560 เกิดในปัญหางานเหลือจากการผลิต ส่วนข้อบกพร่องของสาเหตุอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิด ของเสียในกระบวนการแสดงได้ตั้งต่อไปนี้

1.1 ผลิตมากกว่าแผนการผลิต เกิดจากแผนก Building ร้องขอให้ผลิตแก้มยางเพิ่มเกิด จากความเข้าใจของพนักงานแผนก Building ในการร้องขอแก้มยางมีไม่เพียงพอและ Material คัวอื่น ๆ ในการผลิตเหลือ

1.2 แก้มยางไม่เพียงพอต่อการผลิต เกิดจากพนักงานไม่ใช้แก้มยางจนหมดเกิดจากพนักงานเร่งรีบปฏิบัติงาน

1.3 การตรวจสอบงานในสต็อกผิดพลาด เกิดจากพนักงานขนส่งชิ้นงานไม่ทำการ Stock in เมื่อนำมาคืน

1.4 แก้มยางประเภทแก้มยางสีขาวมีการโพล์ของยางขาว เกิดจากไม่มีไฟสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบสีขาวบนแก้มยาง

1.5 แผนกพัฒนาการผลิตออกเอกสารห้ามใช้งานแก้มยาง เกิดจากแก้มยางมีผลกระทบต่อยางรถยกที่ผลิต

1.6 เครื่อง Stamp ความกว้างของแก้มยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน เกิดจากโปรแกรม Stamp ความกว้างยังไม่สมบูรณ์

1.7 คุณสมบัติของ Compound ที่ทำการผลิตมีคุณสมบัติดีไปจากมาตรฐาน เกิดจากแผนก Mixing ใส่ปริมาณของสารเคมีผิดไปจากข้อกำหนด

1.8 พนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด เกิดจากพนักงานไม่ตรวจสอบก่อนทำการผลิต

1.9 พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง เกิดจากพนักงานเร่งรีบปฏิบัติงานเกิดจากกลัวเกิดการรอของแผนก Building

จากข้อมูลพร่องทั้ง 9 ข้อมูลพร่องที่กล่าวในข้างต้นแล้วนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ภายในหน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลพร่องได้เอง และกรณีที่ต้องขอหนี้อุปกรณ์ของกระบวนการผลิตแก้มยาง แสดงได้ดังตารางที่ 4-1 และ ตารางที่ 4-2 ตามลำดับ

ตารางที่ 4-1 กรณีที่ภายในหน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลพร่องได้เอง

สาเหตุการเกิดของเสีย	ข้อมูลพร่อง
1.แก้มยางประเภทแก้มยางสีขาวมีการโพล์ของยางขาว	ไม่มีไฟสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบสีขาวบนแก้มยาง
2.พนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด	พนักงานไม่ตรวจสอบก่อนทำการผลิต
3.เครื่อง Stamp ความกว้างของแก้มยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน	โปรแกรม Stamp ความกว้างยังไม่สมบูรณ์
4.พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง	พนักงานเร่งรีบปฏิบัติงานเกิดจากกลัวเกิดการรอของแผนก Building

ตารางที่ 4-2 กรณีอุบัติเหตุของการควบคุมของกระบวนการผลิตแก้วยาง

สาเหตุการเกิดขึ้นของเสีย	ข้อบกพร่อง
1. แก้วยางไม่เพียงพอต่อการผลิต	พนักงานไม่ใช้แก้วยางจนหมดเกลี้ยงจากพนักงานเร่งรีบปฏิบัติงาน
2. แผนกพัฒนาการผลิตออกเอกสารห้ามใช้งานแก้วยาง	แก้วยางมีผลกระทบต่อบางรายน้ำที่ผลิต
3. การตรวจสอบงานใน Stock ผิดพลาด	พนักงานขนส่งชิ้นงานไม่ทำการ Stock in เมื่อนำงานมาคืน
4. ผลิตมากกว่าแผนการผลิต	แผนก Building ร้องขอให้ผลิตแก้วยางเพิ่มเกลี้ยงความเข้าใจของพนักงานแผนก Building ในการร้องขอแก้วยางมีไม่เพียงพอ และ Material ตัวอื่น ๆ ในการผลิตเหลือ
5. คุณสมบัติของ Compound ที่ทำการผลิตมีคุณสมบัติผิดไปจากมาตรฐาน	แผนก Mixing ใส่ปริมาณของสารเคมีผิดไปจากข้อกำหนด

การดำเนินงาน

เริ่มจากการเก็บข้อมูลจากตาราง FMEA ทั้ง 4 ข้อบกพร่อง สามารถสรุปออกเป็น 5 ปัจจัยและจัดทำแนวทางการแก้ไข โดยจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อร่วมรวมข้อมูลการเกิดขึ้นของเสีย และนำเสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสรุปผลการปรึกษาแล้วชี้แจงให้พนักงานที่ตนเองดูแล โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันคุณภาพของการทำงานรวมไปถึงติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยในการลดการเกิดขึ้นของเสียในกระบวนการผลิตแก้วยาง สรุปได้ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 แนวทางการแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง	แนวทางการแก้ไข
1. แก้มยางประเภทแก้มยางสีขาวมีการผลลัพธ์ของยางขาว	1. ชี้แจงกับพนักงานถึงจุดที่ต้องทำการตรวจสอบการปิดทับของ Veneer ทุกครั้ง 2. ติดตั้งไฟแสดงสัญญาณเตือนเมื่อพบสีขาว
2. พนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด	1. จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชี้แจงถึงผลกระทบที่ผลิตแก้มยางที่ไม่ได้คุณภาพออกไปสู่กระบวนการผลิตไป 2. จัดทำเครื่องยิงบาร์โค้ด Die Plate และ Preformer แบบอัตโนมัติ
3. เครื่อง Stamp ความกว้างของแก้มยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน	1. วิเคราะห์และแก้ไขเครื่อง Stamp ความกว้างให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง	1. จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชี้แจงถึงผลกระทบที่ผลิตแก้มยางที่ไม่ได้คุณภาพออกไปสู่กระบวนการผลิตไป

จากข้อมูลตารางที่ 4-3 ทำให้ทราบสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง และได้ทำการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่ทำการแก้ไขมีดังนี้

1. แก้มยางประเภทแก้มยางสีขาวมีการผลลัพธ์ของยางขาว มีแนวทางการแก้ไขดังนี้

1.1 ชี้แจงกับพนักงานถึงจุดที่ต้องทำการตรวจสอบการปิดทับของ Veneer ทุกครั้ง

เนื่องจากจุดที่ก่อให้เกิดการผลลัพธ์ของยางขาว มีสาเหตุหลัก ๆ คือ

1.1.1 เกิดเหตุการณ์เครื่องจักรหยุด เช่น มีการเปลี่ยน Die Plate หรือ

กดปุ่ม Emergency เพื่อแก้ไขงาน เป็นต้น


1.1.2 มีการเปลี่ยนพาเลทของ Veneer ที่ใช้ในการผลิต

1.2 ติดตั้งไฟแสดงสัญญาณเตือนเมื่อพบสีขาว ไฟสัญญาณดังกล่าวจะทำหน้าที่บ่งบอกว่าตอนนี้เกิดการผลลัพธ์ของยางขาว เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดของเสียที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ


2. พนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด มีแนวทางการแก้ไข คือ จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและซึ่งแสดงถึงผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพออกไปสู่กระบวนการผลิตไป รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดของ Die Plate และ Preformer แบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการใช้ผิดพลาดอีกวิธีหนึ่ง

การติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ ทำหน้าที่อ่านบาร์โค้ดของ Die Plate และ Preformer ที่ใช้ในการผลิตเพื่อยืนยันความถูกต้อง ถ้า Die Plate หรือ Preformer ตัวไหนไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ หรือใช้ผิดไปจากข้อกำหนดจะไม่สามารถทำการผลิตได้ พนักงานต้องนำ Die Plate และ Preformer ลงมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตอีกครั้ง (ถ้าบาร์โค้ดไม่มีต้องทำการนำบาร์โค้ดมาทำการติดใหม่ หรือบาร์โค้ดสกปรกต้องทำความสะอาด) ภาพของเครื่องอ่านบาร์โค้ดยังต้องมีติดตั้งภาพการแสดงการอ่านบาร์โค้ด OK และ NG และแสดงได้ดังภาพที่ 4-1 และภาพที่ 4-2 ตามลำดับ

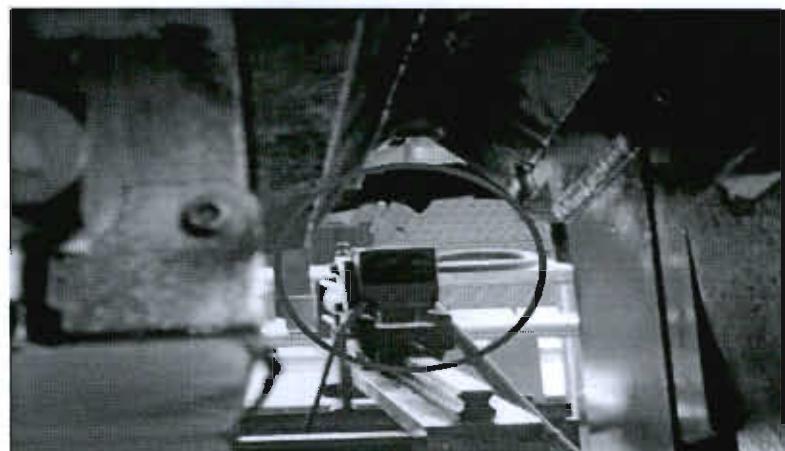

ภาพที่ 4-1 เครื่องอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ

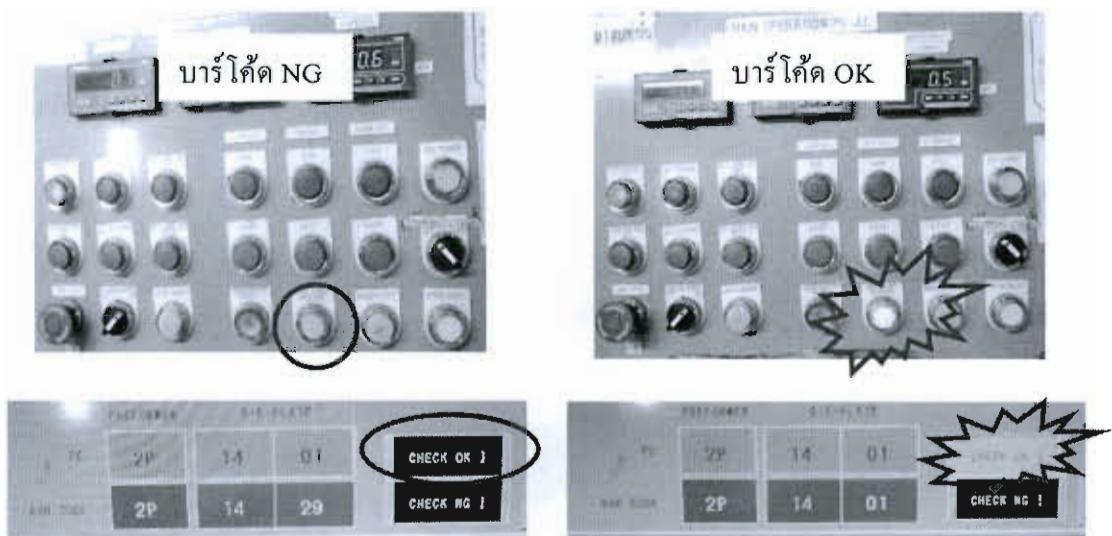

ภาพที่ 4-2 การอ่านบาร์โค้ด NG และ OK ของเครื่องอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ

3. พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง มีแนวทางแก้ไข คือ จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยการบรรยายขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยการใช้ผู้ควบคุมงานในการอบรมพนักงาน และจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเอกสารแนะนำการทำงานวางแผนไว้ในที่ที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อที่จะให้พนักงานตรวจสอบในจุดต่าง ๆ ให้ดีก่อนส่งให้กระบวนการผลิตไป

4. เครื่อง Stamp ความกว้างของ Side Wall ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน มีแนวทางแก้ไข คือ สอบถามพนักงานถึงสภาพปัญหาที่พนักงานไม่ทำการใช้งานเครื่องจักรค้างกล่าว แล้วนำข้อมูลที่ได้นำไปปรึกษาแผนก Engineer เพื่อดำเนินการร่วมข้อมูล และหาแนวทางการแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.1 สรุปผลการดำเนินงานการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้มยาง โดยทำการวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของดีเอ็มเอไอซี ผนวกกับการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตารางวิเคราะห์ ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (FMEA) สามารถสรุปวิธีการปรับปรุงและลดของเสียพร้อมนำไปปฏิบัติแก้ไขในกระบวนการได้ตามรายละเอียดข้างต้น และได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลในระหว่างการดำเนินงานแก้ไขก่อนและหลังการแก้ไข เพื่อดูแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุง ซึ่งผลการเก็บข้อมูลแสดงได้ดังดังไปนี้

4.1.1 จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต สำหรับผลกระทบจากการดำเนินการปรับปรุงในเรื่องของเสีย ได้ทำการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 สามารถรวมรวมของเสียหรือ ข้อมูลพ่วงที่เกิดขึ้น ได้ดังแสดงในตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 ข้อมูลลักษณะของเสียหลังการแก้ไข

เดือน ลักษณะของเสีย	มกราคม (กิโลกรัม)	กุมภาพันธ์ (กิโลกรัม)	มีนาคม (กิโลกรัม)	เมษายน (กิโลกรัม)	เฉลี่ย (กิโลกรัม)
แก้วมายางไม่ได้ Spec	1,525	1,589	1,029	867	1,253
ขยะแก้วมายางเหลว	1,049	811	474	177	628
งานเหลือจากการผลิต	5,344	5,170	3,961	3,394	4,467


4.1.2 เปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง การประเมินผลกระทบจากการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ โดยการเปรียบเทียบ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นกับแก้วมายางที่ทำการผลิต และ ได้ทำการประเมินผลในระหว่างที่ทำการ ปรับปรุงแก้ไข โดยการเปรียบเทียบของเสียในหัวข้อปัญหาที่สนใจ

เนื่องจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ เห็นได้ว่า ของเสียในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มที่ลดลง แสดงได้ดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง

ลักษณะของเสีย	ปริมาณของเสียเฉลี่ย (ppm)		ปริมาณการลดลงของ ของเสีย (ppm)
	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	
แก้วมายางไม่ได้ Spec	1.6248	0.7830	0.8418
ขยะแก้วมายางเหลว	1.2084	0.3925	0.8159
งานเหลือจากการผลิต	3.7877	2.7929	0.9948
รวม	6.6209	3.9684	2.6525

ปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุง ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง และผลต่างของปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงให้เห็นว่า ปริมาณของของเสียหลังการปรับปรุงในสาเหตุเก็บขยะไม่ได้ Spec ลดลง 0.8418 ppm ของเก็บขยะแห่งลอดลง 0.8159 ppm และงานเหลือจากการผลิตลดลง 0.9948 ppm เมื่อนำไปคำนวณซึ่งหมายความว่าระบบงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงได้ดังภาพที่ 4-3

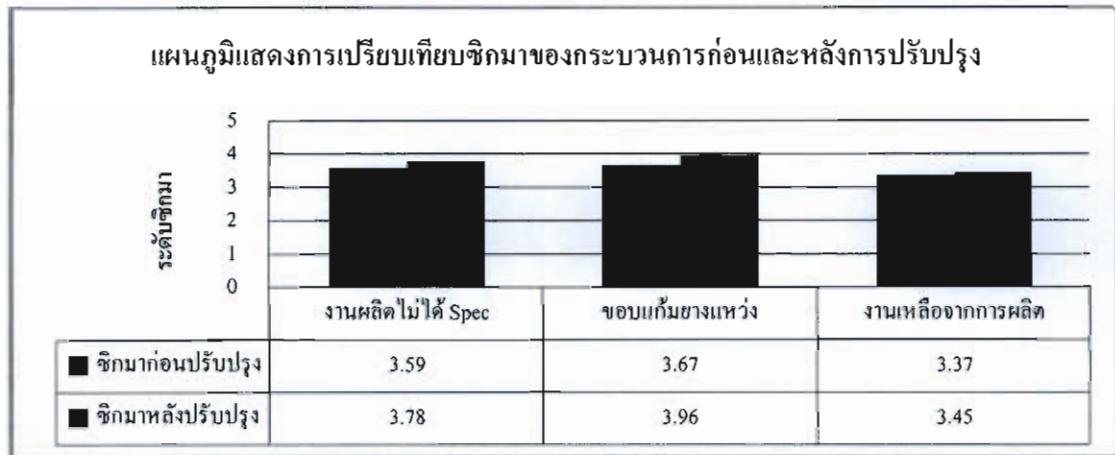

ภาพที่ 4-3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบซึ่งกันของกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง

4.1.3 วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) หลังการปรับปรุงกระบวนการ

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการทั้งการติดตั้งเครื่องจักรที่ช่วยลดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานครบทุกคนแล้ว ต่อมาได้ทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ หลังการปรับปรุง (FMEA) และคำนวณตัวชี้วัดความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) แสดงได้ดังตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 การเเครร์ยบเทียบาระบบฯของพร่อง และผลกระทบ (FMEA) และดัชนีความเสี่ยงชั้น (RPN) ก่อนและหลังการปรับปรุง

ปั๊มหัวดัก	สถานที่	ข้อมูลพื้นฐาน	ก่อนการปรับปรุง				หลังการปรับปรุง			
			ความ รุนแรง	โภคส การเกิด	การ ตรวจสอบ	RPN	ความ รุนแรง	โภคส การเกิด	การ ตรวจสอบ	RPN
งานหล่อ จากกรรมวิตร	แก๊มน้ำบางปูรังสานแท่น ยางตีขาบ้มีการโปรด อุดย่างขาว	“มีรอยหลังบัญชากและตื้องเนื้อร่อง” ตรวจพบสารสีขาวบนแม่กลาฯ	5	5	10	250	3	4	8	96
แก๊มยาง ไม้ไผ่ Spec	พนักงานใช้ Die Plate หรือ Performer ผัด	พนักงานไม่ตรวจสอบก่อน ทำการผลิต	8	1	10	80	1	1	1	1
อยุ่งเหงง ยางขาว	เครื่อง Stamp ความ กว้างของเก็บย่างที่ ไม่ได้มาระฐาน “ไม่มี ไฟงาน	ใบเรียบ Stamp ความ กว้างของเก็บย่างที่ ไม่ได้มาระฐาน “ไม่มี ไฟงาน	3	10	6	180	2	8	5	80
อยุ่งเหงง ยางขาว	พนักงานไม่ทำความสะอาด Free Extrude แม่กลาฯ	พนักงานเร่งรีบปฏิบัติงาน เกิดจางๆ วิกฤตการรอคอย แม่นก Building	4	8	8	256	1	2	8	16

ปัญหางานเหลือจากการผลิตมีค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ลดลงจาก 250 เหลือ 96 เมื่อจากการติดตั้งเครื่องจักรที่ช่วยเตือนให้พนักงานทราบว่ามีการผลิตของยางขาว ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งหน้าที่ของไฟสัญญาณดังกล่าวเป็นการเพิ่มอัตราการตรวจจับหรือเป็นตัวบอกระบุนกับพนักงานท่านนั้น ความรุนแรงและโอกาสการเกิดคลื่นเพียงเล็กน้อยเกิดมาจากการอบรมให้กับพนักงานค้องทำการเอาใจใส่เป็นพิเศษในจุดที่มีโอกาสสั่งผลต่อสาเหตุดังกล่าว ต่อมาก็หาแก้มยางไม่ได้ Spec ในสาเหตุพนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด มีการลดลงของค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ที่ขัดเจนจาก 80 เหลือ 1 เมื่อจากการติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดโอกาสการผิดพลาดที่เกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังมีการจัดการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานจากเอกสารการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารแนะนำการปฏิบัติงานในส่วนของเอกสารบันทึก Lot Assurance การฝน Die Plate และ Preformer ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้สามารถลดโอกาสการผิดพลาดได้อีกชั้นหนึ่ง คือ เครื่อง Stamp ความกว้างของแก้มยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน สาเหตุนี้ยังคงต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรดังกล่าวในเรื่องของ การวิเคราะห์ให้ทำการสแเเดมป์แก้มยางที่มีความกว้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Nominal ± 3 มิลลิเมตร แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขนี้ก็ยังส่งผลให้ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ลดลงจาก 180 เหลือ 80 และปัญหาสุดท้าย คือ ขอบแก้มยางระหว่างแม่ปั้นหายไป มีการติดตั้งเครื่องมือที่สามารถป้องกันการผิดพลาดได้ แต่การจัดฝึกอบรมและซึ่งแจ้งให้เห็นถึงผลเสียจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ทำให้พนักงานเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานที่ดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้โอกาสการเกิดและความรุนแรงจากการเกิดมีอัตราที่ลดลงชัดเจน

2. ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase)

จากขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เข้ามามีความสำคัญต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง และจากการปรับปรุงแก้ไขนี้เมื่อตรวจสอบของเสียในกระบวนการพบว่ามีจำนวนลดลง ซึ่งวิธีการแก้ไขต่ำนี้ใหญ่ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพความเข้าใจของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมกระบวนการได้ด้วยตนเอง โดยการควบคุมจะอาศัยเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารการปฏิบัติงานจะชี้ให้เห็นถึงจุดที่พนักงานต้องให้ความตระหนักรเป็นพิเศษ และจัดทำการฝึกอบรมพนักงานทั้งเก่าและใหม่ประจำปี และการแก้ไขในบางสาเหตุอาจมีการติดตั้งเครื่องมือที่ช่วยเหลือพนักงานลดการผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นจึงทำการกำหนดลงในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การควบคุมโดยใช้เอกสารการปฏิบัติงาน

เอกสารจะแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของกระบวนการผลิตแก้มยาง พรมมะระนูเกณฑ์ในการตัดสินใจและข้อกำหนดมาตรฐาน ทำให้พนักงานสามารถเข้าใจวิธีการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานการทำงานที่เหมือนกัน โดยเอกสารนี้จะถูกวางไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ซึ่งเอกสารนี้ยังจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการฝึกอบรมพนักงานด้วย ในการผนึกองค์การป้องกันการใช้ Die Plate และ Preformer ผิดพลาด ได้ทำการแก้ไขเอกสารการปฏิบัติงานจากเดิมกำหนดให้ทำการฝน Die Plate ก่อนใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็อาจเกิดความผิดพลาดได้จากการเร่งรีบปฏิบัติงาน จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบ และได้ทำการแก้ไขเอกสารขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้ทำการตรวจสอบ Die Plate และ Preformer อีกครั้งเมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่สามารถอ่านได้ ตัวอย่างเอกสารการปฏิบัติงานแสดงได้ดังภาพที่ 4-4 และภาพที่ 4-5 ตามลำดับ

SRT-WI-PR-176 Rev. 06		Process name and define	Work Instruction Sheet	Page: 12/18
No.			Standard / Control point	Safety Quality Others
13	กระบวนการ Barcoding ของ Die Plate	Size Code และ Die Plate จะบาร์โค้ด化ใน Lot Assurance ให้บาร์โค้ดที่แนบมาใน Computer (การบาร์โค้ด化) และทำการฟันหนามและลง die	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบ Die Plate ที่ Lot Assurance 1. บาร์โค้ด Die Plate : 1. Size Code 2. บาร์โค้ด Die Plate : 2. Die Plate ตาม Spec ของ Die Plate ที่แนบมาใน Lot Assurance 3. บาร์โค้ด Die Plate ที่แนบมาใน Lot Assurance Die Plate ที่แนบมาใน Lot Assurance : Sidewall SWIE 1 ขนาด 10.15 SWIE 2 ขนาด 10.25 SWIE 3 ขนาด 10.30 หากพบว่าบาร์โค้ดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ดูแล 	
13.1.3	นำ Die Plate ที่ได้จาก Lot Assurance มาติดตั้งเครื่อง	ตรวจสอบ Die Plate ที่ได้จาก Lot Assurance 1 = หนาและเครื่องด้านล่าง S = เส้นทาง Side Wall xxxx = หนาของ Die Plate	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ Die Plate ที่ได้จาก Lot Assurance 1. ขนาด Die Plate : 1. Side Wall 2. ขนาด Die Plate : 2. Die Plate ตาม Spec ของ Die Plate ที่แนบมาใน Lot Assurance 3. ขนาด Die Plate ที่แนบมาใน Lot Assurance : Sidewall SWIE 1 ขนาด 10.15 SWIE 2 ขนาด 10.25 SWIE 3 ขนาด 10.30 หากพบว่า Die Plate ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ดูแล 	
13.1.4	ทำการปิดภูมิฐานที่ระบบ Manual			

ภาพที่ 4-4 เอกสารการปฏิบัติงานก่อนการติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 4-5 เอกสารการปฏิบัติงานหลังการติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ

2.2 การควบคุมโดยใช้เอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน

เอกสารแนะนำการปฏิบัติงานนี้จะแสดงภาพเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการ โดยทำการเจาะลึกไปที่จุดเสียงที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยในเอกสารนี้แสดงรูปของรอบด้านนิบัติงานและการซึ่งดำเนินต่าง ๆ ที่พบรอยตำหนินับอย่างร้าวจากการร้องเรียนของกระบวนการตัดไป การระบุตำแหน่งนี้จะเป็นการทำหน้าที่พนักงานต้องทำการตรวจสอบโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งงานให้กับกระบวนการตัดไปและใช้เป็นมาตรฐาน ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน เอกสารนี้จะถูกวางไว้ในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน และเอกสารนี้จะใช้เป็นเอกสารสำรองในการฝึกอบรมซึ่งแผนกได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมในแผนกประจำปีด้วย

2.2.1 กรณีการป้องกันการผิดพลาดของยางขาวโผล่

การป้องกันการผิดพลาดของยางขาวโพลี่นีไนจั๊คทำเอกสารที่เน้นเข้าให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และผลกระทบของยางขาว (BW982) และยางดำ (BW952) โดยกำหนดให้พนักงานต้องทำการตรวจสอบจุดต่าง ๆ ของเก็บยางก่อนส่งชิ้นงานไปยังกระบวนการ Building ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตไปที่นำไปใช้งาน รายละเอียดของเอกสารแนะนำการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันยางขาวโพลี่ แสดงได้ดังภาพที่ 4-6

2.2.2 กรณีการป้องกันการผิดพลาดของการใช้ Die Plate และ Preformer ผิด การป้องกันการใช้ Die Plate และ Preformer ผิดนี้ ได้จัดทำเอกสารที่อธิบายถึงวิธีการใช้เอกสารบันทึก Lot Assurance ของการฝน Die Plate และ Preformer ซึ่งการอธิบายดังกล่าวเป็นการอธิบายว่าซ่องค่าง ๆ ที่กำหนดมีความหมายและมีไว้เพื่ออะไร รายละเอียดของเอกสารแนะนำการปฏิบัติงานกรณีของการป้องกันการใช้ Die Plate และ Preformer ผิด แสดงได้ดังภาพที่ 4-7


2.2.3 กรณีการป้องกันการผิดพลาดของขอบแก้มยางระหว่าง การป้องกันการผิดพลาดของขอบแก้มยางระหว่าง เป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตตัวอย่างของแก้มยางที่ไม่ถูกให้เกิดผลกระทบต่อยางรถยนต์ การกำหนดนี้ได้ทำการทดลองทางขอบเขตของการระหว่างของแก้มยางก่อนการกำหนดเป็นเอกสาร ซึ่งบางครั้งการ Free Extrude ยางบ่อย ๆ เป็นการก่อให้เกิดของเสียที่ต้องกลับไป Rework เพิ่มมากขึ้นตาม รายละเอียดของเอกสารแนะนำการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันขอบแก้มยางระหว่าง แสดงได้ดังภาพที่ 4-8

Support Document		Machine Name	Side Wall																			
		Process Name	Extruder / Side Wall																			
Title	การตรวจสอบ Side Wall มากข้าว	Classification																				
ชื่อเรื่อง		<input type="checkbox"/> Environment	<input type="checkbox"/> Production																			
		<input checked="" type="checkbox"/> Quality	<input type="checkbox"/> Safety																			
หมายเหตุ หัวเรื่อง Compound BW982 เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ที่เตัวหนังสือสีขาวบนยางรถยกน้ำ ยางด้าหรือ Compound BW952 เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ปิดทับยางขาวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม																						
วัสดุประทุม: 1. เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการตรวจสอบ Side Wall ยางขาวได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อป้องกันไม่ให้ Side Wall ที่บีบามยางขาวไปได้มาตรฐาน, มียางค่าปานในยางขาว และยางขาวโพลี่ ส่งไปกระบวนการ Building																						
ผลกระทบ: ถ้า Side Wall ไม่ปริมาณยางขาวไม่ได้มาตรฐาน, ยางค่าปานในยางขาว และยางขาวโพลี่ ถูกนำไปผลิตก็เป็น ยางรถยกต่อไปจะมีผลต่อหัวหนังสือที่มีสีขาวบนยางรถยกต่อไปเดือนถัดๆ																						
1. สกัดและโครงสร้างของ Side Wall มากข้าว																						
<p>ใบเมืองจากหน้าตัดของ Side wall</p>																						
2. สกัดและของ Side Wall มากข้าวท่องไว้ในการปนเปื้อนของยางค่า																						
3. การวัดระยะห่างของ Clinch และ Cusion Side Wall ให้ต่ำกว่าขอบยาง Clinch และ Cusion ไปจนถึงเส้นแบ่งของยาง Side Wall โดยมีข้างของ Specification อยู่ที่ Spec ± 5 mm																						
4. บันทึกค่าระยะห่างของ Clinch และ Cusion ลงในช่อง actual ของ Lot Assurance Paper No SRT-FR-PR-429																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th colspan="2">Left</th> </tr> <tr> <th>Size Code</th> <th>Actual</th> <th>Spec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Veneer Gauge Check (1 x 0.1mm)</td> <td>Actual mm</td> </tr> <tr> <td>Actual Spec</td> <td>(mm)</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actual Width WSW</td> <td>Spec Width WSW</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(mm)</td> <td>(mm)</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Left		Size Code	Actual	Spec		Veneer Gauge Check (1 x 0.1mm)	Actual mm	Actual Spec	(mm)	(mm)		Actual Width WSW	Spec Width WSW		(mm)	(mm)
No.	Left																					
Size Code	Actual	Spec																				
	Veneer Gauge Check (1 x 0.1mm)	Actual mm																				
Actual Spec	(mm)	(mm)																				
	Actual Width WSW	Spec Width WSW																				
	(mm)	(mm)																				
Issue Department	Production		Approved By	Checked By																		
Document Number หมายเลขเอกสาร	SRT-SD-PR-782 Rev.00																					
Issue Date วันที่จัดทำ	8-Jan-12		AM / M	Sr.Eng																		
				Eng/Suv																		

ภาพที่ 4-6 เอกสารแนะนำการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันยางขาวโพลี่

วิธีการใช้แบบฟอร์มการฝัง Die Plate & Preformer

ภาพที่ 4-7 วิธีการใช้อุปกรณ์บันทึก Lot Assurance ของการฝัง Die Plate และ Preformer

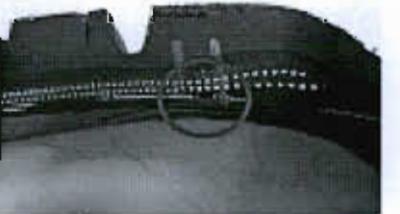Support Document		Machine Name	Side Wall					
		Process Name	Extrude / Side Wall					
Title ชื่อเรื่อง	การตรวจสอบคุณภาพของการตรวจสอบ ขอบของ Side Wall		Classification					
<input type="checkbox"/> Environment <input type="checkbox"/> Production <input checked="" type="checkbox"/> Quality <input type="checkbox"/> Safety								
วัตถุประสงค์ : กำหนดมาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบ ขอบของ Side Wall								
Technic point : ป้องกันการเกิด Air ตรงรอยต่อของ Tread กับ Side Wall ที่ Curing								
Control point : ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของ Side Wall ว่า OK หรือ NG								
<ul style="list-style-type: none"> - ขอบของ Side Wall จะเรียบ สม่ำเสมอ สามารถนำไปใช้ได้ ไม่เกิดปัญหา <p style="text-align: center;">↓</p>  <p style="text-align: center;">OK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> 								
<ul style="list-style-type: none"> - ขอบของ Side Wall ไม่เรียบ บุบกระชาก ไม่สามารถนำไปใช้ได้ จะทำให้เกิดปัญหา <p style="text-align: center;">↓</p>  <p style="text-align: center;">NG</p> <p style="text-align: center;">↓</p> 								
<ul style="list-style-type: none"> - ความกว้างของขอบ Side Wall ที่ OK ต้องไม่เกิน 1 mm. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>ชิ้นรูปผลิตภัณฑ์ OK</u></p>								
<ul style="list-style-type: none"> - ความกว้างของขอบ Side Wall ที่ NG ต้องไม่เรียบ เกิน 1 mm. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>ชิ้นรูปผลิตภัณฑ์ NG</u></p>								
Issue Department	Production Technology		Approve	Check				
Document Number หมายเลขเอกสาร	SRT-SD-PR-062							
Issue Date วันที่จัดทำ	3-๖.๘.-11		AM / M	Sr.Eng				
			Eng/Suv					

ภาพที่ 4-8 เอกสารแนะนำการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันขอบแก้มยางแห้ง

2.3 การควบคุมโดยการจัดทำการฝึกอบรมพนักงานทั้งเก่าและใหม่ประจำปี

การจัดทำการฝึกอบรมพนักงานประจำปีโดยการอบรมทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการทราบความรู้ให้กับพนักงานเก่าและเป็นการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ โดยการฝึกอบรมจะเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการเกิด รอยต่อในหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีการอธิบายถึง รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในแต่ละปัจจัยและแนวทางในการแก้ไข รวมไปถึงลักษณะ ของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถเข้าใจถึงปัญหามากขึ้น และยังเป็นการสร้าง มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเนื่องอกันของพนักงานเก่าและพนักงานใหม่

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

อภิปรายผลการวิจัย

การทำงานวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำการหาสาเหตุของปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง โดยทำการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ ดีเอ็มเอไอซี (DMAIC) และการวิเคราะห์ระบบการวัดเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหา

สรุปผลการวิจัย

การดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการลดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง (Side Wall) โดยดำเนินการตามแนวทางของดีเอ็มเอไอซี (DMAIC) ของเทคนิคชิกิซึ กิมา โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. **การระบุปัญหา (Define Phase)** ทำการเลือกปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาร์ ได้ในการเปรียบเทียบความสำคัญของปัญหา พบรของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแก้มยางที่เกิดปัญหามากที่สุด ดังนั้นจึงกำหนดเป็นขอบเขตของการศึกษา ได้แก่ งานเหลือจากการผลิต, แก้มยางไม่ได้ Spec และขอบแก้มยางระหว่าง

2. **การวัดผล (Measure Phase)** ทำการวิเคราะห์ระบบการวัด ว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานข้อกำหนดหรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการวัด เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ โดยนำพนักงาน 3 คนมาเปรียบความสามารถในการวัดความกว้างของแก้มยาง พบว่า P/T หรือ Precision-to-Tolerance Ratio มีค่า 11.83% ซึ่งตามข้อกำหนดแล้วถือว่ายอมรับความสามารถในระบบการวัด แต่อาจต้องมีการปรับปรุงกระบวนการวัดในบางจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัด

3. **การวิเคราะห์ (Analyze Phase)** ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพื่อค้นหาสาเหตุการเกิดของเสียทั้งหมดในกระบวนการผลิตแก้มยางและทำการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระบวนการ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ในสาเหตุที่วิเคราะห์ได้จากแผนภาพแสดงเหตุและผลด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ หรือ RPN โดยเลือกพิจารณาสาเหตุที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปดังแสดงในตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 สาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง (Side Wall)

ปัญหาหลัก	สาเหตุ
งานเหลือจากการผลิต	แก้มยางไม่เพียงพอต่อการผลิต แผนกพัฒนาการผลิตออกแบบห้ามใช้งานแก้มยาง ผลิตมากกว่าแผนการผลิต แก้มยางประเททแก้มยางสีขาวมีการโผล่องยางขาว Spec Card หน้าเครื่องจักรของแผนก Building กับ Side Wall ไม่ตรงกัน
แก้มยางไม่ได้ Spec	พนักงานใช้ Die Plate หรือ Preformer ผิด คุณสมบัติของ Compound ที่ทำการผลิตมีคุณสมบัติผิดไปจากมาตรฐาน เครื่อง Stamp ความกว้างของแก้มยางที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกใช้งาน
ขอนแก้มยางระหว่าง	พนักงานไม่ทำการ Free Extrude แก้มยาง

4. การปรับปรุง (Improve Phase) ทำการปรับปรุงคุณภาพของการผลิตแก้มยาง (Side Wall) โดยการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแก้มยางที่สามารถแก้ไขได้เองภายในกระบวนการ และดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการติดตั้งไฟแสดงสัญญาณเตือนเมื่อพบสีขาวติดตั้งเครื่องยิงบาร์โค้ดอัตโนมัติ วิเคราะห์และแก้ไขเครื่อง Stamp ความกว้างให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากติดตั้งเครื่องจักรที่ช่วยลดโอกาสการผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเริ่มแล้ว ต่อมาได้ทำการแก้ไขเอกสารการปฏิบัติงาน อิกหั้งจัดทำเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมไปถึงที่แสงผลกระทบจากการผลิตแก้มยางที่ไม่ได้คุณภาพออกไปสู่กระบวนการผลิตไป พบว่าปริมาณของเสียในกระบวนการรวมลดลงจาก 6.6209 ppm เหลือ 2.6525 ppm และซึ่กามของแต่ละสาเหตุการเกิดก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แสดงได้ดังตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-2 การเปลี่ยนแปลงของของเสียหลังการปรับปรุงกระบวนการ

ลักษณะของเสีย	ปริมาณของเสียเฉลี่ย (ppm)		ชีกนาของลักษณะของเสีย	
	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
งานเหลือจากการผลิต	3.7877	2.7929	3.37	3.45
งานผลิตไม่ได้ Spec	1.6248	0.7830	3.59	3.78
ขอบแก้มยางระหว่าง	1.2084	0.3925	3.67	3.96

5. การควบคุม (Control Phase) เพื่อเป็นการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง (Side Wall) และเพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมกระบวนการได้ด้วยตนเองซึ่งจากการปรับปรุงกระบวนการที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการลดลงของเสียที่เกิดขึ้น โดยการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน และจัดทำการฝึกอบรมพนักงานทั้งเก่าและใหม่ประจำปี

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีความกีบข้องที่นักหนីการควบคุมในกระบวนการผลิต ซึ่งการจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นต้องเกิดมาจากการช่วยเหลือและร่วมมือกันของทุกฝ่าย

2. เนื่องจากในกระบวนการผลิตแก้มยางส่วนใหญ่ต้องใช้พนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยแต่ละบุคคลไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานเป็นผลให้การตรวจสอบชิ้นงานไม่ครบถ้วน 100%

3. การเก็บข้อมูลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการยังไม่ครบถ้วน โดยยังคงต้องวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่อง Stamp ความกว้างของแก้มยางให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตั้งไฟสัญญาณเตือนเมื่อพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วนั้นของเสียในกระบวนการมีแนวโน้มที่ลดลง

บรรณานุกรม

กรณิการ์ กล้าหาญ. (2553). การพัฒนาคุณวิธีปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานกำกับความปลอดภัยทางนิเวศลีบร์ โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง. ปริญญาดุษฎีวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต, สาขาวิชาจัดการธุรกิจทางการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิติศักดิ์ พloyพานิชเจริญ. (2551). *FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ*. พิมพ์ครั้งที่ 1,
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพ.

กิติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ. (2553). *MSA การวิเคราะห์ระบบการวัด*. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพ.

กันย์รัตน์ คงวัชระ. (2547). การนำ Six Sigma มาประยุกต์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา.

สารสาระน่ารู้ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2547 หน้า 20-33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บรรยาย บุญญา และคณะ. (2552). การลดของเสียในกระบวนการประกอบด้านข้างประดู่รอนต์ ตาม
ขั้นตอน DMAIC. ปริญญาอิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษา^ก
อุตสาหการ, ภาควิชาศึกษาอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ณัฐพล พ่วงอ่อน และคณะ. (2552). การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis, FMEA) เพื่อการลดของเสียในกระบวนการผลิตโลหะ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนรพा.

ปรีเวน์สูค่า ปาน 野心. (2553). การลดของเสียผลิตภัณฑ์คือบล็อกเชินในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้แนวทางของซิกซ์ ชิกนา (DMAIC). ปริญญาดุษฎีวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต, สาขาวิชาดุษฎีวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะดุษฎีวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พงษ์ชัย แซ่บ. (2550). ยาง กระบวนการผลิตและการทดสอบ. พิมพ์ครั้งที่ 1, สุนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), ปทุมธานี.

วรรณรัตน์ ขาวไชยกุล. (2552). ผลิตภัณฑ์ยาง: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี (*Rubber Products: Manufacturing & Technology*). พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย,
กรุงเทพฯ.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- ศิริศักดิ์ เทพจิต. (2549). การประเมินการนำ *Lean Six Sigma* ไปใช้งานด้วยการสร้างแบบจำลอง พลวัตของระบบ. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- สารัช ยมลุง. (2550). การลดของเสียงในการผลิต *Fused Biconic Taper Coupler* กรณีศึกษา *Fabrinet Co., Ltd.* ภาควิชาวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- DMAIC Tools Team. (2012). *DMAIC*. Search date 10 February, Accessible, <http://www.dmaictools.com>.
- J. P. C. Tong, F. Tsung B. & P. C. Yen. (2004). *A DMAIC approach to printed circuit board quality improvement*. Springer-Verlag London Limited 2004, 523-531.
- Kathryn Lannon & Chris Vanni. (2008) *5 PROJECTS, 5 HOSPITALS: USING DMAIC FOR RAPID QUALITY IMPROVEMENTS*. Northern Indiana Region of the Sisters of St. Francis Health Services, Inc.
- Safari Books Online. (2012). *DMAIC improvement quality*. Search date 2 January, Accessible <http://my.safaribooksonline.com/book/quality-management/9780071441193/using-dmaic-to-improve-speed-quality-and-cost/ch01>.
- what-is-quality group. (2012). *Six Sigma Quality Improvement DMAIC*. Search date 2 January, Accessible http://what-is-quality.com/Six_Sigma.html.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลผลกระทบ

(Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)

ตารางภาคผนวก ก-1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรงต่อการเกิดของเสีย (Severity: S)

ระดับความรุนแรง	น้ำหนักของเสียต่อการเกิด 1 ครั้ง (กิโลกรัม)
10	> 631
9	561 – 630
8	491 – 560
7	421 – 490
6	351 – 420
5	281 – 350
4	211 – 280
3	141 – 210
2	71 – 140
1	≤ 70

ตารางภาคผนวก ก-2 เกณฑ์การประเมินโอกาสการเกิดของเสีย (Occurrence: O)

ระดับความรุนแรง	ครั้งต่อเดือน
10	> 9
9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	≤ 1

ตารางภาคผนวก ก-3 เกณฑ์การประเมินการตรวจจับของเสีย (Detection: D)

การตรวจจับ	กฎหมายที่	ประเภท			ขอบเขตวิธีการตรวจจับ	คะแนน
		A	B	C		
เก็บเป็นไปไม่ได้	ไม่มีระบบการตรวจจับใด ๆ			X	ไม่สามารถตรวจจับหรือตรวจสอบได้	10
ห่างไกลมาก	มีระบบควบคุมแต่ไม่สามารถตรวจจับข้อมูลพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้โดยทางอ้อมหรือเป็นเพียงการสุ่มตรวจเท่านั้น	9
ห่างใกล้	มีระบบควบคุมและมีโอกาส ошибมากที่จะตรวจจับข้อมูลพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual Inspection) เท่านั้น	8
ต่ำมาก	มีระบบควบคุมแต่มีโอกาส ошибมากที่จะตรวจจับข้อมูลพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าสองครั้ง (Double Visual Inspection) เท่านั้น	7
ต่ำ	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อมูลพร่องได้		X	X	การควบคุมกระทำได้ด้วยแผนภูมิ SPC	6
ปานกลาง	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อมูลพร่องได้		X		มีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัด วัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน หรือใช้เกณฑ์ Go/ No Go กับงานทึ้งหมดก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน	5
ค่อนข้างสูง	มีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อมูลพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการตัดไปหรือมีการใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานชิ้นแรกในขั้นตอนงานการปรับตั้ง (set-up)	4

หมายเหตุ : A = การป้องกันความผิดพลาด

B = การใช้อุปกรณ์วัด (Gauging),

C = ตรวจสอบโดยอาศัยบุคคล (Manual Inspection)

ภาคผนวก ฯ

ตารางข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิตแก้มยาง

ตารางภาคผนวก ข-1 วิธีการคำนวณ ppm และซิกมาของแต่ละกรณี

เดือน	จำนวนแก้มยาง ที่ผลิตได้ (เมตร)	ปริมาณของเสีย ทั้งหมด (กิโลกรัม)	ปริมาณของเสียของสาเหตุที่สูงใน (กิโลกรัม)		
			งานเหลือ จากการผลิต	แก้มยาง ไม่ได้ Spec	ขอบแก้มยาง แหว่ง
ต.ค.	1,525,366	75,890	7,621	3,789	2,804
พ.ย.	1,430,494	65,009	6,851	3,432	2,912
ธ.ค.	1,433,285	67,935	7,140	2,050	1,179
ม.ค.	1,471,046	65,510	5,344	1,525	1,049
ก.พ.	1,349,958	53,907	5,170	1,589	811
มี.ค.	1,224,056	42,099	3,961	1,029	474
เม.ย.	876,556	30,084	3,394	867	177

* น้ำหนักเก้มยางเฉลี่ยต่อ 1 เมตรมีค่าเท่ากับ 1.3 กิโลกรัม

ตัวอย่างการคำนวณ ppm และซิกมาของแต่ละกรณีก่อนการปรับปรุง (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม) แปลงหน่วยจำนวนแก้มยางที่ผลิตได้จากเมตร เป็น กิโลกรัม

$$= (1,525,366 + 1,430,494 + 1,433,285) \times 1.3 = 5,705,889 \text{ กิโลกรัม}$$

$$\text{น้ำหนักที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อเดือน} = 5,705,889 / 3 = 1,901,963 \text{ กิโลกรัม}$$

$$\text{กรณีงานเหลือจากการผลิต: ปริมาณของเสียเฉลี่ย} = (7,621 + 6,851 + 7,140) / 3 = 7,204$$

1. คำนวณ ppm จาก

$$\frac{\text{ปริมาณของเสีย}}{\text{น้ำหนักที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อเดือน}} \times 1,000,000 = \frac{7,204}{1,901,963} \times 1,000,000 = 3.7877 \text{ ppm}$$

2. คำนวณซิกมา จาก

$$\text{หาค่า } x \text{ จาก ppm ที่คำนวณได้โดย } \frac{3.7877}{1,000,000} \times 100 = 0.0003788$$

$$\text{นำค่า } x \text{ ที่คำนวณได้เปิดตารางค่า } z \text{ มีค่าเท่ากับ } 3.37$$

เพราะจะนั้นค่าซิกมาของกรณีงานเหลือจากการผลิตมีค่าเท่ากับ 3.37

ຕາງពາກທາງ
- 2- 1 បានចាត់បន្ថែម

No	Oneway	Days																				Total											
		Carne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	มีน้ำหนัก Spec	272	235	56	225	319	76	20	107	175	118	68	232	42	269	422	10	0	116	51	89	18	0	57	17	35	42	0	17	85	80	3789	
2	วันที่ 5 กันยายน 74	134	211	186	199	127	71	8	168	24	39	275	49	11	34	85	100	84	107	30	51	31	117	184	26	88	77	57	84	20	26	169	2854
3	P/T Test 1 Unit	277	145	41	0	29	12	11	198	0	0	224	98	75	0	62	307	176	49	0	0	76	75	9	26	0	0	0	116	49	0	0	2049
4	Joint size change	633	598	557	571	512	618	549	498	525	575	595	597	583	450	429	599	494	538	554	589	494	476	601	581	517	498	607	523	522	453	16756	
5	4 Unit (0.010425)	265	285	288	519	140	134	279	79	28	131	64	139	946	118	694	435	139	46	246	156	98	210	217	118	346	0	245	321	307	227	401	7621
6	ฟิล์มที่หิน Red 4	0	61	11	49	87	9	54	29	0	189	0	0	39	15	9	0	0	9	16	10	26	0	0	35	0	6	0	29	56	0	30	768
7	P/T Test Miss	0	69	0	198	100	184	6	0	40	5	10	9	171	0	0	44	0	23	0	39	56	0	0	261	97	6	27	21	40	0	64	1359
8	Formal 5 เดือน Bulabog	56	121	0	35	0	268	87	127	187	0	67	69	0	54	9	25	0	60	173	0	71	11	35	79	69	0	46	30	20	14	59	1764
9	การซื้อต้น Bulabog	1345	1678	1567	1012	1231	1459	1337	1237	1028	1349	1098	1378	1138	1117	1215	1128	1138	1441	1200	1269	1345	1318	1392	1260	1263	1119	1253	1070	34979			

No	Name	Days																			Total														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Officer in Charge Spec	499	253	76	0	478	35	14	68	13	234	28	87	0	41	317	49	583	58	27	31	0	29	110	0	89	41	129	61	24	125	0	3432		
2	Officer in Charge	119	35*	32	35	237	40	122	144	0	20	50	105	58	15	579	291	36	40	35	49	29	17	67	23	301	15	18	23	45	217	0	2811		
3	P/T Test Trial	31	47	73	51	0	0	40	20	272	253	262	0	31	22	41	33	0	36	16	0	60	166	60	125	38	21	52	21	6	0	0	1750		
4	Joint site change	592	498	584	613	475	565	516	538	542	517	570	659	584	534	606	545	497	478	516	534	627	652	639	556	552	711	709	457	514	9	21081			
5	Reinforcement	451	452	188	103	354	349	227	944	0	102	68	244	167	0	258	71	225	481	522	269	0	359	14	0	238	0	290	177	0	268	0	6851		
6	Utilization Rec	14	79	0	113	0	32	18	7	6	10	27	86	0	4	0	13	0	0	78	0	44	0	0	10	23	5	0	19	0	59	0	621		
7	P/T Test Mass	0	0	128	0	161	0	0	16	83	6	0	25	301	0	10	31	0	199	126	0	0	88	39	31	0	45	0	0	0	0	0	0	0	1278
8	Foreign Material	28	91	10	0	0	481	324	30	0	49	0	0	32	104	0	44	0	60	287	298	0	0	29	59	0	78	0	0	90	0	14	0	2059	
9	Return from Bulkhead	951	933	877	1068	960	934	1007	598	972	1188	1071	945	938	928	1077	920	1066	907	930	959	811	1161	1247	1059	1056	904	1315	990	0	0	29016			

ตารางการผนวก ๑-๓ ข้อมูลของเสียงในกระบวนการผลิตและภัยทางสังการร์ปรุง

No	January	Cause	Days																									Total						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Infantile Paralysis	0	0	0	0	41	75	18	21	55	10	5	92	59	48	41	0	75	41	48	51	73	45	5	125	5	28	22	162	4	41	105	44	1525
2	Malaria	0	0	0	0	87	5	67	0	74	120	283	75	80	42	9	30	15	26	23	0	0	5	69	10	0	34	0	5	5	0	18	5859	
3	P.Tess. Int.	0	0	0	165	27	0	121	0	0	5	10	60	80	80	0	37	0	0	10	39	5	5	85	148	45	15	10	83	42	118			
4	Joint sore changing	0	0	0	492	426	521	345	449	591	641	438	545	390	365	505	630	298	576	618	474	346	381	421	418	511	386	822	425	549	589	13324		
5	Intestinal worm	0	0	0	0	59	447	0	132	0	0	383	495	0	0	71	873	143	0	0	755	32	817	0	0	381	0	0	535	0	0	5344		
6	Gastric Ulcer	0	0	0	19	32	0	25	6	0	256	0	0	78	0	34	0	0	103	0	38	0	0	8	41	0	13	0	29	0	58	0	103	898
7	P.Tess.Mass	0	0	0	6	28	592	76	18	0	113	0	0	52	0	79	0	231	14	0	76	0	156	48	0	139	0	55	103	0	42	0	1332	
8	Foreign Matter	0	0	0	145	89	58	0	43	0	54	19	0	107	0	0	0	34	0	21	6	9	0	70	132	148	0	80	0	93	0	67	1208	
9	Return from Building	0	0	0	1426	1061	1786	1553	1927	1291	1482	1416	1942	1575	1182	1346	1372	1676	1487	735	1525	1599	1643	1669	1446	1516	1535	1507	1602	1547	400172			

No	Fathers	Days																													Total			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	วิจัยที่บ้าน	32	70	4	64	47	67	51	17	36	5	31	0	0	5	192	42	41	27	0	111	27	64	154	52	107	24	38	140	71	0	1,589		
2	เดินทางนอก	35	25	28	7	8	44	0	5	5	16	40	0	0	5	5	5	40	0	45	25	19	130	40	15	26	13	5	64	0	0	811		
3	PIT Test	42	5	0	0	5	158	132	9	79	45	61	0	61	2	5	5	3	142	0	176	203	84	10	0	0	5	67	10	30	0	0	1,128	
4	from son change	63	764	496	413	486	616	464	739	829	595	592	762	789	588	631	601	601	770	772	666	528	535	653	675	604	535	361	573	427	0	0	18525	
5	ตั้งแต่เดือนกันยายน	19	25	4	223	0	417	5	20	0	49	481	73	174	0	478	0	14	387	56	113	20	214	96	204	260	215	265	179	350	179	0	0	5170
6	ตั้งแต่เดือนกันยายน	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	60	55	112	0	75	41	6	0	52	0	0	482	
7	PIT test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	168	15	213	0	170	42	0	0	52	0	0	1033		
8	Foreign Matter	24	102	19	33	0	82	15	52	177	0	89	0	64	0	140	0	72	43	0	239	0	128	116	76	52	43	76	23	153	0	0	2010	
9	Return from Building	0	1618	0	1445	0	1900	0	1919	0	1835	0	1060	0	1065	0	0	0	2340	0	1530	0	1482	0	1620	0	2645	0	0	22659				

Month	No.	Case	Days																				Total													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	1	Outgoing Spec Sustaining	35	77	0	25	22	87	47	3	0	0	10	11	35	36	45	21	75	65	80	24	81	0	5	101	92	12	0	10270						
2	2	Sustaining	30	49	40	0	23	0	0	6	10	15	0	0	25	7	10	63	0	25	0	0	30	9	80	0	0	26	0	0	23	474				
3	3	PIT Test Total	111	0	0	142	0	53	0	39	168	0	9	154	0	21	0	54	0	25	28	11	0	0	0	0	80	34	51	0	0	1118				
4	4	Autosine change	353	454	295	350	423	495	344	499	498	350	482	510	388	396	491	395	472	565	474	485	416	440	494	347	429	305	0	411	283	354	434	483	1225%	
5	5	Fishbone Test	175	0	95	0	170	267	0	9	389	0	433	48	0	168	136	0	243	0	186	124	564	9	92	184	0	199	6	177	68	0	52	2061		
6	6	Mathematical	20	20	20	31	22	16	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	23	58	0	0	0	0	0	0	0	0	598		
7	7	PIT Test Max	99	0	174	54	174	32	0	0	0	112	146	0	0	11	0	0	45	137	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1322		
8	8	Fluorescent Max	0	45	0	0	140	32	76	54	0	0	132	17	0	0	55	0	58	0	93	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	1298		
9	9	Return from Building	1058	1096	0	1268	0	960	0	1312	0	1006	0	1015	0	1074	0	1006	0	9860	0	1388	0	1142	0	1015	0	1425	0	1322	0	1053	0	1252	900	20126

(၆) တိပုဒ်ပြည်သူများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးချုပ်၊ ၃-၁။ ပေါ်လုပ်မှုတော်